

บทที่ 2

พฤกษ์

ยางธรรมชาติ (natural rubber) เป็นยางที่ได้มาจากน้ำยาง (latex) มีโพลีไอโซพรีน (cis-1,4-polyisoprene) เป็นองค์ประกอบหลัก ยางธรรมชาติมีสมบัติความยืดหยุ่นสูง ยางจะกล้ายางเป็นของแข็งประจำได้ถ้าเย็นลงถึงอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิสภาพแท่ง (T_g) เช่น ยางธรรมชาติ มีค่า T_g เท่ากับ -70°C ซึ่งต่ำกว่ายางสังเคราะห์อื่นๆ ยกเว้นเฉพาะยางบิวทาไอดีนและยางซิลิโคน ดังนั้น ที่อุณหภูมิสูงกว่า T_g ยางธรรมชาติก็ยังคงสภาพยืดหยุ่นได้สูง (พรพรรณ นิธิอุทัย, 2528) ยางธรรมชาติเป็นยางที่เหมาะสมสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์ทั่วๆ ไปที่ไม่ต้องการสมบัติพิเศษเฉพาะเจาะจง เช่น ไม่ต้องการสมบัติการทนน้ำมัน หรือทนต่อความร้อนที่อุณหภูมิสูงๆ ปัจจุบันยางสังเคราะห์ เช่น สไตรีน-บิวทาไอดีน (styrene-butadiene) โพลีบิวทาไอดีน (polybutadiene) ได้เข้ามานแทนที่การใช้งานจากยางธรรมชาติ เนื่องจากยางสังเคราะห์เหล่านี้มีสมบัติทางกลและทางความร้อน ที่ดีกว่า แต่ความยืดหยุ่นด้อยกว่ายางธรรมชาติ ดังนั้นการนำยางธรรมชาติมาทำผลิตภัณฑ์จึงต้องมีการปรับปรุงสมบัติเพื่อให้รับแรงได้มากขึ้นและด้านทานการเปลี่ยนรูปที่ดี โดยการใส่สารเคมี และสารตัวเติมเข้าไปในยาง หรือที่เรียกว่าการทำยางคอมปาวด์ (rubber compounds) ก่อนนำไปขึ้นรูปร้อนหรือทำการวัดค่าไนซ์ต่อไป

ถ้าลองลิกไนต์ เป็นผลพลอยได้จากการเผาไหม้ของถ่านหินลิกไนต์ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ในการเผาถ่านหินลิกไนต์จะได้ถ้าลิกไนต์ออกมา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ถ้าหนัก (wet ash) และถ้าเบาหรือถ้าโลย (dry ash or fly ash) ถ้าหนักจะตกสู่กันเตา ส่วนถ้าโลยจะปนไปกับก๊าซร้อนและถูกดักจับโดยเครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) เพื่อแยกออกจากก๊าซร้อน ปริมาณถ้าโลยที่เกิดขึ้นมีประมาณ 80-95% ของถ้าที่เกิดขึ้นทั้งหมด ถ้าโลยลิกไนต์มีลักษณะทั่วไปเป็นรูปทรงกลม มีขนาดตั้งแต่เล็กกว่า 1 ไมครอน จนถึง 150 ไมครอน ความถ่วงจำเพาะอยู่ระหว่าง 2.00-2.60 องค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญคือ ซิลิกา (SiO_2) อลูมินา (Al_2O_3) และเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe_2O_3) ซึ่งอัตราส่วนของออกไซด์ทั้ง 3 ชนิดจะแปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมขณะเผา และชนิดของถ่านหินที่ใช้เผา

2.1 ส่วนประกอบของยางคอมปาวด์

2.1.1 ยางธรรมชาติ (Natural rubber)

น้ำยางสดที่กรีดจากต้นยางพารา มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวเหมือนน้ำนม มีสภาพเป็นคอลloid (colloid) มี pH ประมาณ 6.5-7.0 ความหนืดของน้ำยางมีค่าประมาณ 12-15 เซนติพอยส์ มีความหนาแน่นประมาณ $0.975\text{-}0.980 \text{ g/cm}^3$ อนุภาคเม็ดยางที่แขวนลอยอยู่ในน้ำเป็นสารประกอบพลาสติกหรือสารบอน มีข้อโครงสร้างทางเคมีว่า โพลีไอโซพրีน ลักษณะอนุภาคยางค่อนข้างกลมคล้ายลูกแพร์ มีขนาดอยู่ระหว่าง $0.04\text{-}4 \mu\text{m}$ ในกรอง (อนุภาคยางส่วนใหญ่จะมีขนาดเกิน $0.4 \mu\text{m}$ ในกรอง มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยประมาณ $1 \mu\text{m}$ ในกรอง) (เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังสี, 2546)

2.1.2 สารวัลคาไนซ์ (Vulcanizing agents)

สารวัลคาไนซ์เป็นสารที่ทำให้ยางเกิดการวัลคาไนซ์ คือ จะเกิดการเชื่อมขวางระหว่างโมเลกุลของยาง ซึ่งจะเกิดโครงสร้างเป็นแบบ 3 มิติ ทำให้สมบัติของยางเปลี่ยนไปดังนี้

- เพิ่มความแข็งแรง มอดูลัส และความต้านทานต่อการถูกหักของยาง
- เปลี่ยนสภาพของยางจากการละลายได้ในสารละลายเป็นยางที่ไม่ละลายในสารละลาย

สารวัลคาไนซ์ที่นิยมใช้กันมากในยางไม่มีอิมตัว เช่น ยางธรรมชาติ ยางไนไตรอล ได้แก่ กำมะถัน แต่ในยางอิมตัว เช่น ยางบิวทาย ยาง EPM จะใช้สารเพอร์ออกไซด์ phenolic resin หรือ p-quinone dioxide เป็นสารวัลคาไนซ์ การใช้กำมะถันมีข้อดีและข้อเสียดังนี้


ข้อดี

- ราคาก่อนข้างถูก สร้างผลให้ต้นทุนต่ำ
- การกระจายตัวดี
- ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- มีผลโดยตรงต่อสารเร่งปฏิกิริยาวัลคาไนซ์ (accelerator) ดังนั้นจึงเป็นตัวควบคุมอัตราการเกิดการวัลคาไนซ์

ข้อเสีย

- มีแนวโน้มทำให้เกิดการตกหลักออกมาที่ผิวยาง (bloom)
- การติดสีของชั้นไฟฟ์
- เมื่อนำยางที่ผสมกำมะถันไปอบ ทำให้ทนทานต่อความร้อนได้ไม่ดี
- มีปัจจัยกดในการใช้คือ ใช้ได้เฉพาะยางที่ไม่มีอิมตัว


ปกติการทำให้โนมเลกุลของยางเกิดการเชื่อมขวาง โดยกำมะถันอย่างเดียว แม้จะใช้อุณหภูมิสูงถึง 150°C ก็จะเกิดปัญหาการวัลคาไนซ์ที่ช้ามาก แต่หากเติมตัวเร่งปฏิกิริยาและใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม เช่น $140\text{-}180^{\circ}\text{C}$ ก็จะทำให้อัตราการเกิดการวัลคาไนซ์เร็วขึ้น

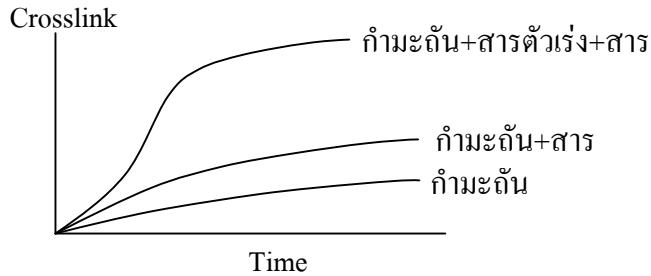


รูปที่ 2.1 ปริมาณพันธะเชื่อมโดยกับเวลาของระบบวัลคาไนซ์ด้วยกำมะถัน (พรพรรณ นิชิอุทัย, 2536)

ลักษณะการเชื่อมขวางของโนมเลกุลของยาง แบ่งตามลักษณะที่เกิดได้ 3 แบบ คือ

- 1) Random crosslink จะเกิดการเชื่อมขวางของโนมเลกุลอย่าง random
- 2) Block crosslink จะเกิดการเชื่อมขวางของโนมเลกุลในรูปของ block
- 3) Regular crosslink การเชื่อมขวางแบบ regular จะเกิดในยางที่มีคุณสมบัติพิเศษเท่านั้น โดยปกติการเชื่อมขวางของโนมเลกุล โครงสร้างจะมีทั้งแบบ random และแบบ block ผสมกัน

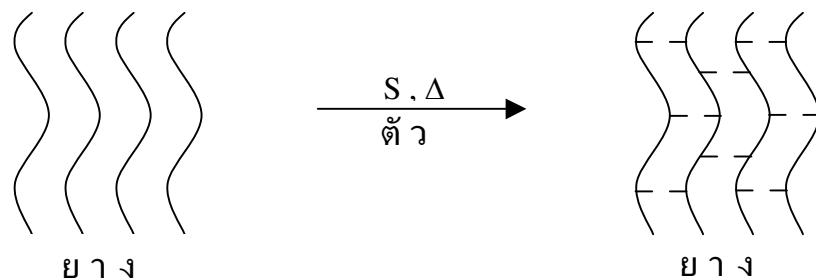

รูปที่ 2.2 แสดงการเกิดการเชื่อมโดยโนมเลกุลของยาง (พรพรรณ นิชิอุทัย, 2528)

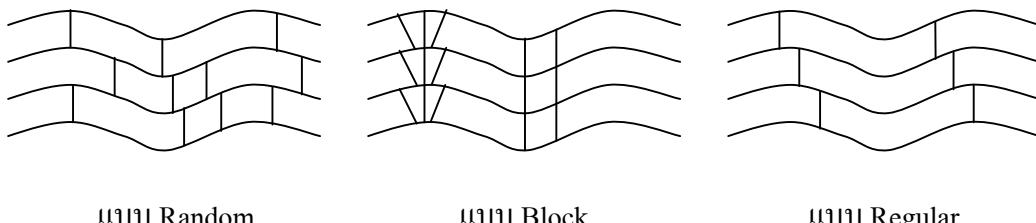

รูปที่ 2.3 แสดงการเกิดการเชื่อมขวางโนมเลกุลของยางทั้ง 3 แบบ (วรากรณ์ ชรีไชยกุล, 2530)

2.1.3 สารเร่งปฏิกิริยา (Accelerators)

สารเร่งปฏิกิริยาเป็นสารที่ช่วยให้ยางเกิดการวัลภาไนซ์เร็วขึ้น ในระยะแรกสารเร่งปฏิกิริยาจะจัดหมวดหมู่ตามความเร็วในการเร่งให้ยางเกิดการวัลภาไนซ์ แต่เมื่อมียางสังเคราะห์เพิ่มขึ้น สารเร่งปฏิกิริยาที่เคยจัดเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่เร็วสำหรับยางธรรมชาติ อาจกลายเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ช้าสำหรับยางสังเคราะห์นั้นๆ ได้ จึงมีการแบ่งสารเร่งปฏิกิริยาตามลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสารเร่งปฏิกิริยานั้นๆ การจัดหมวดหมู่สารเร่งปฏิกิริยาตามวิธินี้จะแบ่งออกเป็นหมู่ต่างๆ ดังนี้

2.1.3.1 ไดโซ่อคร์บามेट (Dithiocarbamate)

เป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่เร่งให้ยางเกิดการวัลภาไนซ์เร็วมาก สารเร่งปฏิกิริยาในกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็น แอลกอโนเนียมไดโซ่อคร์บามेट โซเดียมไดโซ่อคร์บามेट และซิงค์ไดโซ่อคร์บามे�ตรึงค์ไดโซ่อคร์บามे�ตเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญและมีจำนวนมากที่สุดในกลุ่มนี้ ซิงค์ไดโซ่อคร์บามे�ตใช้มากในกรณีสำหรับน้ำยาง สำหรับยางทั่วไป ซิงค์ไดโซ่อคร์บามे�ตอาจใช้เพียงตัวเดียวหรือรวมกับสารเร่งปฏิกิริยาอื่นเพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณสมบัติໂປร່ງໄສ ขาว หรือมีสีสันสดใส เพราะวัลภาไนซ์ที่อุณหภูมิต่ำ สีของยางไม่เปลี่ยนแปลงมาก ซิงค์ไดโซ่อคร์บามे�ตให้ผลผลิตที่ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น ทำให้ใช้กับยางที่สัมผัสกับอาหารได้ นอกจากนั้นยังใช้ทำอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น ซิงค์ไดโซ่อคร์บามे�ตอาจใช้ควบคู่กับสารเร่งปฏิกิริยาชนิดไฮอาโซล เพราะจะช่วยกระตุ้นให้ไฮอาโซลทำงานได้รวดเร็วขึ้น ตัวอย่างสารเร่งปฏิกิริยาที่อยู่ในกลุ่มนี้ ไดแก่ zinc-N-dimethyl dithiocarbamate (ZDMC) zinc-N-diethyl dithiocarbamate (ZDC หรือ ZDEC) และ zinc-N-dibutyl dithiocarbamate (ZDBC)

2.1.3.2 แซนเตท (Xantahtes)

เป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้ยางเกิดการวัลภาไนซ์เร็วมาก เร็วกว่าเกลือแอลกอโนเนียม ของไดโซ่อคร์บามे�ตเสียอีก จึงนิยมใช้ในอุตสาหกรรมน้ำยาง โดยเฉพาะการทำยางฟองน้ำ เนื่องจากสารเร่งปฏิกิริยาชนิดนี้ทำให้เกิดการวัลภาไนซ์เร็วมาก ดังนั้นอุณหภูมิในการวัลภาไนซ์ควรจะต่ำประมาณ 80-110°C แซนเตทต้องใช้ซิงค์ออกไซด์กระตุ้นในการทำงาน ตัวอย่างสารเร่งปฏิกิริยาที่อยู่ในกลุ่มนี้ ไดแก่ sodium isopropylxanthate (SIX) zinc isopropylxanthate (ZIX) และ zinc butylxanthate (ZBX)

2.1.3.3 ไชยแรม (Thiurams)

จัดเป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่มีความเร็วสูงพิเศษสำหรับยางธรรมชาติ แต่ในกระบวนการการประปายาง ยางจะ scorch ช้ากว่าพลาสติกไธโอดาร์บามะต ยางที่ใช้ไชยแรมเป็นสารเร่งปฏิกิริยาสามารถวัลค่าในซีได้หลายวิธี เช่น วัลค่าในซีโดยใช้เครื่องอัดไอน้ำและอากาศร้อน ในบางครั้งไชยแรมอาจใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาเสริมกระดับสารเร่งปฏิกิริยาอื่น เช่น ไธอาโซลและ ซัลฟีนาไมด์ แต่สำหรับการใช้ไชยแรมกับซัลฟีนาไมด์แล้วจะทำให้การเริ่มต้นวัลค่าในซีช้าลงไป แต่เวลาในการวัลค่าในซีสมบูรณ์จะสั้นลง การใช้ไชยแรมจะต้องมีซิงค์ออกไซด์อยู่ด้วยเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด อุณหภูมิที่ใช้ในการวัลค่าในซีไม่ควรเกิน 125-135°C เพราะถ้าเกินกว่านี้จะ ทำให้ยางสุกเกินไป (over cure) ได้ง่าย ไชยแรมไม่มีรส ไม่มีกลิ่น สามารถใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ที่โปรดังใส สีขาว หรือสีต่างๆ ใช้ทำอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร ได้ ตัวอย่างสารเร่งปฏิกิริยาที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ tetramethyl thiurammonosulphide (TMTM) tetramethyl thiuramdisulphide (TMTD) tetraethyl thiuramdisulphide (TET, TETD) และ dipentamethylene thiuramtetrasulphide (DPTS)

2.1.3.4 ไธอาโซล (Thiazole)

เป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่นิยมใช้กันมากที่สุด ยางที่ใช้ไธอาโซลเป็นสารเร่งปฏิกิริยาสามารถวัลค่าในซีได้ทุกรูปแบบของการวัลค่าในซี อย่างไรก็ตาม การที่เป็นแบบ delay action ใน การวัลค่าในซี ทำให้เนาะแก่การวัลค่าในซีโดยใช้เครื่องอัดเป็นอย่างอิ่ง สารเร่งปฏิกิริยากลุ่มนี้สามารถกระตุ้นให้เร็วขึ้นได้โดยการใช้สารเร่งปฏิกิริยาที่เป็นต่าง เช่น พลาสติกไธโอดาร์บามะตและ ไชยแรม แต่การกระตุ้นนี้ยังผลให้ scorch time สั้นลงไปด้วย สารเร่งปฏิกิริยาพลาสติกไธอาโซลจำเป็นต้องใช้ซิงค์ออกไซด์และกรดไขมันร่วมด้วย สำหรับกรดไขมันแล้วยิ่งความยาวโซ่อิ่วจะทำให้ความว่องไวในปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น สารเร่งปฏิกิริยาไธอาโซลมีรสมน ดังนั้นจึงไม่อาจใช้ในยางที่ต้องสัมผัสกับอาหาร ตัวอย่างสารเร่งปฏิกิริยาที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ 2-mercaptopbenzothiazole (MBT) dibenzothiazyl disulphide (MBTS) และ zinc salt 2-mercaptopbenzothiazole (ZMBT)

2.1.3.5 ซัลฟีนาไมด์ (Sulphenamide)

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นไธอาโซลและส่วนที่เป็นอะมีน ซัลฟีนาไมด์เป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ delay action หรือ scorch time ยาวกว่าพลาสติกไธอาโซลเสียอีก เพราะเมื่อซัลฟีนาไมด์ได้รับความร้อนก็จะแตกตัวออกให้ MBT และเบสออกมา ระยะเวลา ก่อนที่จะแตกตัวออกมานี้ก่อให้เกิด delay action MBT ที่แตกตัวออกมากก่อให้เกิดการวัลค่าในซี และเบสจะเป็นตัวกระตุ้นให้สารเร่งปฏิกิริยาทำงานเร็วขึ้น มодูลัสสูงขึ้นเนื่องจากว่าซัลฟีนาไมด์ให้ delay action ทำให้การวัลค่าในซี

ในเบ้าพิมพ์ดีเพราระมีเวลาพอให้ยางไนล์ได้เต็มพิมพ์ ชัลฟีนาไมด์เป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้ยางมีมอดุลัสสูงมาก และมีสมบัติเชิงกลดี ชัลฟีนาไมด์ส่วนใหญ่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องรับแรงเค้นสูงๆ เช่น ยางรถยก ยางกันชน และสายพานลำเลียง ชัลฟีนาไมด์ใช้ได้ทั้งยางธรรมชาติ ยางบิวไพล์ ยางไนไตรอล์ และยางเออสบีอาร์ ตัวอย่างสารเร่งปฏิกิริยาที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ N-cyclohexyl-2-benzothiazyl sulphenamide (CBS) และ N-tert-butyl-2-benzothiazyl sulphenamide (TBBS)

2.1.3.6 กัวนิดีน (Guanidine)

เป็นสารเร่งปฏิกิริยาที่วัสดุภายในชิ้นงานที่จะใช้กับยางหนา เพราะต้องวัสดุภายในชิ้นงาน ยางที่ใช้กัวนิดีนจะมีมอดุลัสสูง ถ้าใช้กัวนิดีนเป็นสารเร่งปฏิกิริยาเสริมจะมีการกระตุ้นสูงมาก โดยเฉพาะการกระตุ้นพลาสติกไฮอาโซล แต่ไม่นิยมใช้เป็นตัวกระตุ้นไฮยูแรม ไดไฮด์ออการ์บามेट เพราะทั้งสองตัวนี้วัสดุภายในชิ้นเรืออยู่แล้ว เมื่อใช้กัวนิดีนเป็นสารเร่งปฏิกิริยาหลักจะไม่สามารถวัสดุภายในชิ้นโดยใช้อากาศร้อนได้ เพราะจะจับตัวเข้ากันไป สารเร่งปฏิกิริยากลุ่มกัวนิดีนนิยมใช้ในงานทำยางรถยก รองเท้า สายไฟฟ้า เป็นต้น ตัวอย่างสารเร่งปฏิกิริยาที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ diphenyl guanidine (DPG) และ di-o-tolyl guanidine (DOTG) (พรพรม นิธิอุทัย, 2528)

2.1.4 สารกระตุ้นปฏิกิริยา (Activators)

สารกระตุ้นปฏิกิริยา คือ สารที่ช่วยเสริมให้สารเร่งปฏิกิริยาทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สารกระตุ้นปฏิกิริยาอาจเป็นสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ สารอนินทรีย์ที่เป็นสารกระตุ้นปฏิกิริยาที่สำคัญและนิยมใช้คือ ซิงค์ออกไซด์ ส่วนสารกระตุ้นปฏิกิริยาที่เป็นสารอินทรีย์ที่สำคัญคือ พวกรดไขมัน เช่น กรดสเตียริก กรดปาล์มิติก และกรดลอริก เป็นต้น สารกระตุ้นปฏิกิริยา มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ เมื่อใส่เข้าไปในยางปริมาณเล็กน้อยจะทำให้ยางมีมอดุลัสสูงขึ้น และบางครั้งถ้าไม่มีสารกระตุ้นปฏิกิริยาอาจจะไม่มีการวัสดุภายในชิ้นเกิดขึ้น

2.1.4.1 ซิงค์ออกไซด์ (Zinc oxide, ZnO)

ในการทำให้ยางวัสดุภายในชิ้นได้สมบูรณ์ ซิงค์ออกไซด์มีความจำเป็นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเร่งปฏิกิริยาประเภทไฮอาโซล โดยทั่วไปนิยมใช้ซิงค์ออกไซด์เป็นสารกระตุ้นปฏิกิริยาในปริมาณตั้งแต่ 3-5 phr (part per hundred rubber) แต่ถ้าซิงค์ออกไซด์มีขนาดอนุภาคเล็กก็สามารถลดปริมาณการใช้เหลือเพียง 1 phr ได้ ปริมาณซิงค์ออกไซด์มีผลต่อสมบัติเชิงกลของยางคือ มอดุลัสความต้านทานต่อการนิ่กด้วย ความแข็งแรงดี และความกระเด้งตัวของยางจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณซิงค์ออกไซด์ จนกระทั่งปริมาณของซิงค์ออกไซด์เพิ่มเป็น 2.5 phr แล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2.1.4.2 กรดไขมัน (Fatty acid)

กรดไขมันเป็นสารที่จำเป็นในการใช้เป็นสารกระตุนปฏิกิริยา โดยเฉพาะพวกไนโตร ไฮด์รอกอนส์ที่ใช้ส่วนมากเป็นของผสมของกรดอเลฟิติกอิมดัลที่มีการบ่อน 12-18 อะตอน ซึ่ง ประสิทธิภาพของการกระตุนขึ้นกับความยาวโนเมเลกูลของมัน ปริมาณการใช้กรดไขมันในการผสม เข้าไปในยางจะขึ้นกับชนิดของยาง ถ้ายางชนิดใดมีกรดไขมันอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใส่หรือถ้าใส่ ก็เป็นปริมาณน้อยมาก กรดไขมันที่นิยมใช้คือ กรดสเตียริก (stearic acid) (พรพรมณ นิธิอุทัย, 2528)

2.1.5 สารตัวเติม (Fillers)

สารตัวเติมหมายถึงสารอื่นๆ ที่ไม่ใช้ยางที่ใส่ลงไปในยาง เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อลดต้นทุน เพื่อเปลี่ยนแปลงสมบัติทางฟิสิกส์และเชิงกลของยาง เพื่อช่วยในกระบวนการผลิต เพื่อลดการพองตัวของยางในน้ำมัน เพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้า และเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของยาง เป็นต้น สารตัวเติมสามารถแบ่งตามลักษณะได้ 3 ลักษณะคือ

1) สารตัวเติมที่มีลักษณะเป็นเม็ด (particulated filler) ได้แก่ แคลเซียมคาร์บอนเนต ซิลิกา ดินเหนียว และเขม่าดำ เป็นต้น สารตัวเติมประเภทนี้ขึ้นแบ่งออกเป็น 2 พากใหญ่ๆ คือ

- สารตัวเติมเสริมประสิทธิภาพ (reinforcing filler) คือ สารตัวเติมที่ใส่เข้าไปในยางแล้วช่วยให้ยางมีความต้านทานต่อแรงดึงสูง ความต้านทานต่อการสึกหรอสูง ความต้านทานต่อการฉีกขาดสูง เป็นต้น ส่วนใหญ่ลักษณะมีขนาดเล็กประมาณ $0.18\text{-}0.60 \mu\text{m}$ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเขม่า (fumed product) เช่น เขม่าดำและซิลิกา เป็นต้น

- สารตัวเติมไม่เสริมประสิทธิภาพ (diluent filler) สารตัวเติมชนิดนี้จะมีรากฐาน มีอนุภาคขนาดใหญ่ประมาณตั้งแต่ $10 \mu\text{m}$ ขึ้นไป เช่น แคลเซียมคาร์บอนเนตและแป้งทัลคัม เป็นต้น สารตัวเติมบางตัวมีขนาดอนุภาคปานกลาง เช่น օลูมิเนียมซิลิเกทและแคลเซียมซิลิเกท จะจัดอยู่ในพากกึ่งเสริมประสิทธิภาพ (semi-reinforcing filler)

ปัจจุบันสารตัวเติมที่นิยมใช้มากที่สุดคือ เขม่าดำและซิลิกา เนื่องจากสามารถปรับปรุงข้อด้อยเชิงกลของยางได้ ในระยะหลังได้พัฒนามั่นคงสภาพผิวของสารตัวเติมของสาร อนินทรีย์บางตัว เพื่อให้เข็มติดกับโนเมเลกูลของยางได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สมบัติของยางเหล่านี้ ไม่ต่างจากการใช้เขม่าดำหรือซิลิกามากนัก

2) สารตัวเติมที่มีลักษณะเป็นเส้นใย (fibrous filler) เช่น ใยฝ้าย (cotton floc) และ ไยไม้ (wood floc) สารตัวเติมประเภทนี้ใส่ในยางบางชนิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยางหลัดตัว แผ่ออกเพื่อรักษารูปทรง นักจะใช้เป็นสารตัวเติมในยางประเภทเกรดต่ำ เช่น พากยางเปลือกแบบเตอร์ ตึกตา และพื้นรองเท้า เป็นต้น

3) สารตัวเติมที่มีลักษณะเป็นเรซิน (resinous filler) บางที่เติมเรซินจะมีความแข็งเป็นพิเศษ ตามปกติแล้วการทำให้ยางแข็งขึ้นมักจะใช้สารตัวเติมที่เป็นผง เช่น เบม่าค่า ซิลิกา หรือ ดินเหนียว เป็นต้น แต่สารเคมีที่เป็นผงนี้สมเข้าไปในยางได้ในปริมาณที่จำกัด ถ้ามากเกินไปแล้วจะทำให้สมได้ยาก ยางแห้ง และมีความร้อนเกิดขึ้นในขณะผสม รวมทั้งความกระเด้งตัวของยาง ต่ำลง การใช้สารตัวเติมที่เป็นผงนี้จะทำให้ยางมีความแข็งเพียงประมาณ 70-75 IRHD เท่านั้น ถ้าต้องการให้ความแข็งมากกว่านั้นแล้วมักจะใช้สารพาราเรซินแทน เช่น ไฮสไตรีนเรซิน (high styrene resin) และฟีโนอลฟอร์มาลดีไฮด์เรซิน (phenol formaldehyde resin) (พรพรมณ นิธิอุทัย, 2528)

2.1.6 พลาสติไซเซอร์ (Plasticizers)

พลาสติไซเซอร์เป็นสารที่ใส่เข้าไปในยางเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความสามารถในการใช้งาน พลาสติไซเซอร์จะทำให้ความแข็งของยางลดลงและช่วยให้แปรรูปได้ง่ายขึ้น ในบางครั้งพลาสติไซเซอร์จะมีชื่อเรียกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับหน้าที่และปริมาณที่ใช้ เช่น ถ้าใช้ในปริมาณไม่เกิน 5 phr จะเรียกว่า “Processing aid” คือช่วยในการแปรรูป ช่วยให้การผสมสารเคมีเข้าไปในยางกระทำได้ง่ายขึ้น ถ้าใช้ปริมาณ 5-15 phr จะเรียกว่า “Softener” คือใส่เพื่อให้ยางนิ่มลง ทั้งในขณะที่ยังไม่วัสดุค้าน้ำซึ้งและวัสดุค้าน้ำซึ้งแล้ว และถ้าใช้เกิน 15 phr จะเรียกว่า “Extender” กรณีนี้ใส่เพื่อลดต้นทุน จุดมุ่งหมายของการใช้พลาสติไซเซอร์ในยางมีหลายประการคือ

- 1) เพื่อช่วยในการแปรรูป การใส่พลาสติไซเซอร์เข้าไปจะให้ผลกันตรงข้ามกับสารตัวเติมคือ จะทำให้ยางนิ่มลง แปรรูปได้ง่ายขึ้น
- 2) เพื่อเปลี่ยนแปลงสมบัติของยาง ยางที่ใส่พลาสติไซเซอร์จะทำให้ความแข็งลดลง เป็นผลให้มองดูลักษณะลดลง ระยะยืดเมื่อขาดและความยืดหยุ่นสูงขึ้น
- 3) เพื่อลดต้นทุน
- 4) เพื่อการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ พลาสติไซเซอร์จะทำให้ยางมีความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำลง ไปอีก และสามารถขยายขอบเขตการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำลงไปได้อีก
- 5) เพื่อลดพลังงานในการแปรรูปยาง พลาสติไซเซอร์จะทำให้ยางนิ่มลง พลังงานที่ใช้ในการผสมยาง แปรรูปยาง รวมทั้งอุณหภูมิในการแปรรูปยางจะลดลงได้
- 6) เพื่อใช้เป็นสารแทกคิไฟเออร์ พลาสติไซเซอร์บางตัวมีผลให้ยางมีความสามารถในการติดกันได้ง่ายขึ้น (พรพรมณ นิธิอุทัย, 2528)

2.1.7 สารแอนต์ออกซิเดนท์ (Antioxidant)

ตลอดอายุการใช้งานของยาง ยางจะเสื่อมทำให้ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้ยางเสื่อมคือ ออกซิเจนกับไอโซน ถึงแม้ว่ายางจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจน อย่างช้าๆ ก็ตาม (เวนไวน์แต่จะมีการกระตุน) แต่ออกซิเจนก็มีความสำคัญยิ่งต่อการเสื่อมของยางตัวอย่าง สิ่งที่กระตุนให้ยางเสื่อมสภาพได้เร็ว ได้แก่ แสง ความร้อน เกลือโลหะหนักที่เจือปน ไอโซน และการหักงอไปมา เป็นต้น

ในระหว่างการเสื่อมของยาง ผิวของยางเกิดการเปลี่ยนแปลง และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวยางทั้งหมดด้วย โดยเฉพาะยางบางๆ ซึ่งออกซิเจนสามารถทำปฏิกิริยาได้ตลอด ตัวอย่างสภาพการเสื่อมของยางที่ปรากฏได้แก่

- ผิวแตก อันเป็นผลเนื่องมาจากการแสลงที่มีต่อยาง เห็นได้ชัดมากในยางสี
- ผิวเข้มและสมบูรณ์คายภาพตก ตัวอย่างเช่น กรณีของยางเอกสารที่เสื่อมจากความร้อน ยางสามารถป้องกันให้เสื่อมช้าลงได้โดยการใช้สารแอนต์ออกซิเดนท์ และสารแอนต์ไอโซนแนนท์ รวมไปถึงพิฟฟ์ดี้ด้วย

แอนต์ออกซิเดนท์ที่ใช้มีด้วยกัน 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ พากฟินอลลิก ซึ่งใช้กับยางสี และพากสารประกอบอะมีน ซึ่งทำให้สีของยางเปลี่ยนแปลงไปบ้าง จึงใช้กันทั่วไปในยางดำ เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างแอนต์ออกซิเดนท์ 2 ชนิดนี้ จะพบว่า พากสารประกอบอะมีนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าพากสารฟินอลลิก

ปริมาณปกติของแอนต์ออกซิเดนท์คือ 1-2 phr ปริมาณดังกล่าวถือว่าเป็นจุดสูงสุด แล้ว ถ้าใช้มากเกินไปอาจจะไม่ให้ผลเหมือนไปกว่านี้อีก และอาจจะทำให้เกิดการ bloom ในผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย (พรพรรณ นิธิอุทัย, 2536)

2.1.8 สารเคมีอื่นๆ

สารเคมีอื่นๆ ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นสารที่ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้สำหรับยางทั่วไป แต่บางครั้งใส่เข้าไปในยางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่องานเฉพาะอย่าง เช่น


- สี เมื่อต้องการใช้ยางในรูปสีต่างๆ เพื่อความสวยงามหรือออกแบบบางประการ
- สารลดการติดไฟ เมื่อต้องการให้ยางติดไฟได้ช้าลง หรือไม่ควรติดไฟลุกใหม่มอง
- สารป้องกันรังสี เมื่อต้องการให้รังสีผ่านยางได้ยากขึ้น ใช้ทำชุดพนักงานที่ทำงานใกล้กับรังสีเอ็กซ์ หรือสารกัมมันตรังสีต่างๆ
- สารขัดสี ในการทำยางลบหมึก ยางลบจะต้องแข็งและมีสมบัติที่จะบุกร่อน เอารอยหมึกออกได้ (พรพรรณ นิธิอุทัย, 2528)

2.2 ลักษณะการวัลค่าไนซ์หรือคุณลักษณะการบ่ม (Cure characteristics)

เมื่อนำยางคอมปาวด์มาทำให้ร้อน สารเคมีวัลค่าไนซ์ที่อยู่ในยางก็เริ่มต้นเกิดปฏิกิริยา เช่น อาจจะเกิดการแตกตัว หรืออาจจะทำปฏิกิริยากันเอง ในตอนเริ่มต้นนี้จะใช้ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้และชนิดของสารเคมีที่ใช้ด้วย โดยทั่วไปถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นระยะเวลาดังกล่าวก็จะสั้นลง ระยะเวลาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นก่อนที่สารเคมีจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับยาง ช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า “Induction time” แล้วในเวลาต่อมาสารเคมีก็จะทำปฏิกิริยากับยางก่อให้เกิดการเข้มขวงศ่องไม้เลกุล ทำให้มอคุลัสของยางสูงขึ้นและยางแข็งขึ้น ระยะเวลาที่ยางเกิดการแข็งตัวจนเห็นได้ชัดเรียกว่า “Scorch time” เมื่อยางเกิดการ scorch แล้วยางจะแปรรูปได้ยากขึ้น ขณะที่เกิดการ scorch นี้เรียกกันว่ายางเริ่ม “สุก”

เมื่อสารเคมีทำปฏิกิริยากับยางต่อไป ยางก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งสารเคมีกระทำกับยางจนหมด ยางก็จะแข็งสุด ระยะเวลาที่ใช้เพื่อให้ยางทำปฏิกิริยากับสารเคมีจนหมดเรียกว่า “100% Vulcanization time” หรือ “100% Cure time” แต่ในการปฏิบัติจริงนั้นพบว่า 100% Cure time ใช้เวลานานเกินไป และอาจจะทำให้สมบัติทางฟิสิกส์ด้านอื่นของยางด้อยลงไปอีกด้วย ดังนั้นการวัลค่าไนซ์ยางจึงมักจะกระทำที่ยางมีมอคุลัสสูงขึ้นเพียง 90% หรือ 95% ของมอคุลัสที่จะขึ้นสูงสุด ระยะเวลาดังกล่าวจะถือเป็น 90% Cure time หรือ 95% Cure time ตามลำดับ ระยะเวลาดังกล่าวอาจจะถือเป็น optimum cure ก็ได้ ยางใดที่ได้รับความร้อนไม่ถึง optimum cure เรียกว่าเกิด under cure (หรือยางไม่สุก) จะได้ยางที่มีคุณสมบัติที่ดีเต็มที่ไม่ได้ ถ้ายางไม่สุกมากๆ ยางจะรักษารูปทรงไม่ได้ เมื่อทำให้ยางเกิดการเปลี่ยนรูปจะเกิดการคืนตัวช้าหรือเปลี่ยนรูปคลื่นได้

ถ้าหากปล่อยให้ยางรับความร้อนต่อไปอีกหลังจากที่ได้ผ่าน 100% cure แล้ว นั่นหมายถึง การเกิด over cure (ยางสุกเกินไป) ไม้เลกุลของยางจะสลายตัว ยางจะนิ่มลง (ถ้ายางนั้นเป็นยางธรรมชาติ) เรียกว่าเกิดการ reversion หรือยางอาจจะแข็งขึ้นไปอีก (ถ้ายางนั้นเป็นยางสังเคราะห์ เป็นต้น) เรียกว่า เกิด Marching modulus ยางคอมปาวด์บางชนิดเกิดการ reversion ได้ง่ายเรียกว่า ยางนั้นมีลักษณะเป็น Peaky cure แต่ยางใดที่สามารถรักษาความมอคุลัสไม่ให้ตกลงไปได้นาน ถึงแม้จะเกินกว่า 100% cure แล้ว ยางคอมปาวด์นั้นจะเรียกว่าเป็นยางที่มี Flat cure หรือ Plateau cure

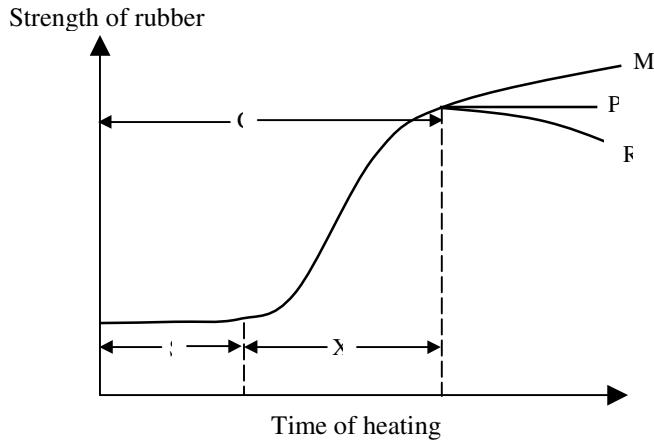

รูปที่ 2.4 การเปลี่ยนแปลงสมบัติของยางคอมปาวด์ เมื่อให้ความร้อนแก่ยาง
(บุญธรรม นิติอุทัย และปริชา ป้องกัย, 2534)

รูปที่ 2.4 แสดงถึงขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงมอคูลัสของยาง ในระหว่างการให้ความร้อนแก่ยางนี้โดย

S = ระยะเวลาการ scorch เป็นช่วงของ induction period

X = ระยะเวลาการเกิดการเชื่อมข้างงานถึงจุด optimum

C = ระยะเวลาการวัดค่าไนซ์จนถึงจุด optimum

M = เส้นแสดง marching modulus

P = เส้นแสดง plateau cure

R = เส้นแสดง reversion cure

ในสมัยก่อน การตรวจสอบหาเวลาที่ยางจะสุกทำโดยการนำยางคอมปาวด์ไปทำให้ร้อนภายในหลอดทดลองที่บรรจุกลีเซอริน แล้วใช้แท่งแก้วหรือโลหะทดลองไปที่ยางนั้น ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ให้สังเกตการแข็งตัวของยาง โดยวิธีการนี้ก็จะทำให้ทราบถึงเวลาที่ยางเริ่ม scorch และเวลาของยางสุกโดยประมาณได้ แต่ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องมือ cure-meter มากกว่าอย่างอื่น

2.3 สมบัติเชิงกล (Mechanical properties)

ยางวัลค่าไนซ์ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นวัตถุที่มีสมบัติหลากหลาย การประยุกต์นำ้งงานเน้นเฉพาะสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่บางงานต้องการ

สมบัติหล่ายๆ อย่างพร้อมกัน บางงานต้องการสมบัติพิเศษ เช่น สัมประสิทธิ์การซึมผ่านของก๊าซต่ำ จึงมักไม่ค่อยทำการทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับสมบัติที่ใช้ในงานทั่วไป ตัวอย่างเช่น การวัดสมบัติ ความเดิน-ความเครียด (แรงดึงและส่วนยืด) ความด้านทานต่อการฉีกขาด และความแข็ง เป็นต้น


2.3.1 การยืดแกนเดียว (Uniaxial tension)

หมายถึงการดึงยาวให้ยืดในทิศทางเดียว การทดสอบทั่วๆ ไปเรียกว่า การดึงยาว (tensile test) หลักการนี้ได้รับความสนใจค่อนข้างสูง เพราะมีการถือปฏิบัติมากมายในอุตสาหกรรม ยาง ซึ่งก็มีเหตุผลของรับหน้าที่ของการ ทดสอบด้วยชิ้นทดสอบแบบดึง ผลการทดสอบที่ได้จะชี้ว่า ยางคอมปาวน์นี้มีองค์ประกอบเหมาะสมทั้งในเชิงนิคและปริมาณหรือไม่ และสภาวะการวัลภาไนซ์เป็นอย่างไร เป็นต้น โดยดึงยาวเพียงครั้งเดียว จะได้ทั้งความเดินที่ส่วนยืดที่กำหนด (มอดูลัส 300%) ระยะยืดเมื่อขาด (elongation at break) และความเดินเมื่อขาด (stress at break) ข้อบ่งใช้ที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการควบคุมคุณภาพและการกำหนดสมบัติของผลิตภัณฑ์

ในการวัดสมบัติการดึงยาว นิยมบอกความเครียดหรือความยืดเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนยืดที่ 300% หมายถึงการที่ชิ้นทดสอบที่มีพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอถูกดึงให้ยืดออกเป็น 4 เท่าของความยาวเดิม สำหรับชิ้นทดสอบรูปดัมเบลจะต้องวัดส่วนยืดระหว่างเส้นที่ขีดไว้ (Benchmark) เท่านั้น

วิธีหลักโดยการวัดสมบัติของยางโดยวิธีคงคือ มาตรฐาน ASTM D 412 ซึ่งใช้ชิ้นทดสอบรูปดัมเบลที่มาจากแผ่นยางด้วยแม่พิมพ์ นำมาจับด้วยที่จับของเครื่องดึง ปกติดีแยกด้วยอัตรา 8.5 มิลลิเมตรต่อวินาที ชิ้นทดสอบอีกแบบหนึ่งคือ แบบแหวน ชิ้นทดสอบแบบนี้เก็บปัญหาการจับได้ ข้อเสียหลักของชิ้นทดสอบแบบแหวนคือ ความเครียดผิวในกับผิวนอกของ วงแหวนไม่เท่ากัน โดยผิวในยึดมากกว่าผิวนอก ดังนั้นค่าความทนแรงดึงจากชิ้นทดสอบแบบแหวนจะต่ำกว่าที่ได้จากแบบดัมเบล

ชิ้นทดสอบแบบดัมเบลอูกแบบเพื่อป้องกันการขาดบริเวณที่จับ และเพื่อให้ขาดที่ส่วนคอคช่วงกลาง เพราะความเดินจะมีค่าสูงสุดที่บริเวณที่มีพื้นที่หน้าตัดเล็กที่สุด นั่นคือ การขาดจะเกิดขึ้นที่ส่วนคอคของชิ้นทดสอบเสมอ บางครั้งยางขาดที่บริเวณใกล้ของดัมเบลดังแสดงด้วยลูกศรในรูปที่ 2.5 ซึ่งจะเห็นว่า บริเวณใกล้ของพิมพ์ C จะโถงกว่าของพิมพ์ A หมายความว่า พิมพ์ C จะมีความเข้มความเดิน (stress concentration) น้อยกว่าพิมพ์ A การจับชิ้นทดสอบจะต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเข้มความเครียดให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะเมื่อทำการทดสอบกับชิ้นทดสอบแบบพิมพ์ A เพราะความเข้มความเครียดอาจเป็นสาเหตุของการขาดที่บริเวณใกล้

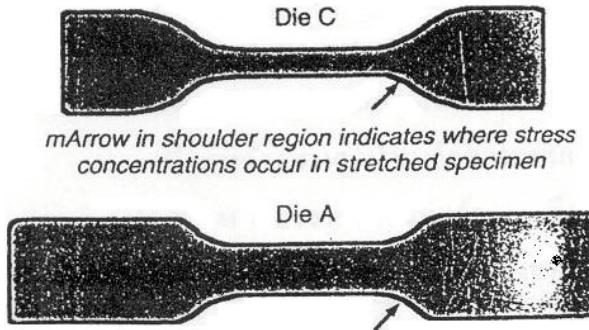

รูปที่ 2.5 ชิ้นทดสอบสำหรับทดสอบแรงดึงตามมาตรฐาน ASTM D 412 (พิมพ์ A และ พิมพ์ C)
(ปรีชา ป้องกัญ, 2542)

การมีตำหนิ (flaw) เกิดขึ้นที่บริเวณไหหลังชิ้นทดสอบ บวกกับเกิดความเข้ม ความเครียด จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้ค่าความแข็งแรงลดลงมากที่สุด ยิ่งตำหนิมีขนาดใหญ่ ค่า ความแข็งแรงดึงและระยะยืดเมื่อขาดยิ่งลดลงมาก ตำหนินั้นในชิ้นทดสอบอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่สำคัญได้แก่ เกิดจากการครุณของคอมแม่พิมพ์ที่มีรอย เกิดจากการกระจายตัวไม่ดีของสารตัวเติม แม่พิมพ์ที่ท่อหรือมีรอยแหว่งที่คงนับเป็นสาเหตุที่ยางขาดเร็ว ควรนำชิ้นทดสอบมาวางซ้อนกันแล้ว สังเกตว่า รอยขาดเกิดขึ้นที่เดียวกันหรือใกล้ๆ กันหรือไม่ ถ้าขาดที่เดียวกันอาจมีจุดที่คอมแม่พิมพ์ท่อ หรือมีรอยแหว่ง

บางครั้งสมบัติด้านความแข็งแรงดึงและระยะยืดเมื่อขาดอาจจำเป็นต้องหางจาก ชิ้นทดสอบที่เตรียมมาจากตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น ยางรถยนต์ โดยตัดยางจากผลิตภัณฑ์มาฟัน (buffing) จนได้ขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบ แต่เป็นที่ยอมรับกันว่า การฟันหรือตัดแต่งจะทำให้ ความแข็งแรงลดลง (เมื่อเทียบกับชิ้นทดสอบที่ได้จากการอัดเบ้าโดยตรง) ในบางกรณี การฟันยาง อาจทำให้ความแข็งแรงลดลงได้อย่างมาก

สมบัติของยาง โดยวิธีดึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสมรรถนะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยางน้อยหรือไม่มีเลย และไม่ค่อยได้ใช้ข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์มากนัก เพราะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้รับแรงดึง ยกเว้นยางรัด ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลเหลือนหรือการผิครูป 2 มิติมากกว่า

2.3.2 ความแข็ง (Hardness)

ความแข็งของยางเป็นความด้านทานของยางต่อแรงกด เป็นสมบัติที่ใช้ระบุถึงคุณภาพของยางทั่วไปเสมอ การวัดความแข็งของยางสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ความแข็ง

ของยางเป็นสมบัติที่แสดงถึงหน้าที่-ความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นความแข็งของยางจึงใช้เป็นสมบัติที่มักกำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางทุกครั้ง นอกจากนั้นความแข็งของยางยังสามารถใช้เป็นตัวควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย เช่น การซึ่งสารเคมีหลักๆ ผิด พลาด หรือการอุบยางไม่สุกหรือสุกมากเกินไป จะทำให้ความแข็งของยางเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด

วิธีการวัดความแข็งของยางคือ ใช้เหล็กที่มีรูปทรงกำหนดไว้กดลงไปบนแผ่นยาง แล้ววัดรอยบุ๋มของยางขณะที่กำลังกดอยู่ เครื่องมือวัดความแข็งของยางที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ เครื่อง Shore Durometer ซึ่งวัดความแข็งของกามเป็นหน่วย Shore A (สำหรับยางนิ่มปกติ) เครื่อง Wallace Rubber Hardness Tester วัดความแข็งของกามมีหน่วยเป็น IRHD (International Rubber Hardness Degree) ความแข็งของยางหน่วย IRHD มีสเกลสูงสุด (ยางที่แข็งมาก) มีค่าเป็น 100 ส่วนสเกลต่ำสุด (ยางที่นิ่มมากๆ) จะมีค่าเป็น 0 ค่าสเกล IRHD นี้มีค่าใกล้เคียงกับ Shore A นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือวัดความแข็งของยางในกรณีที่ยางมีขนาดเล็กและบาง ได้แก่ เครื่อง Micro Hardness Tester กับเครื่องวัดความแข็งในกรณีที่ยางมีผิวโกร่ง ได้แก่ เครื่องวัดความแข็งแบบ Puzziy and Jones สำหรับลูกกลิ้งยาง เป็นต้น

ความแข็งของยางวัสดาในชั้นหินกับ

- ความแข็งของตัวยางเองขณะที่ไม่มีสารตัวเติม
- ชนิดและปริมาณของสารตัวเติม
- ชนิดและปริมาณของพลาสติกเชอร์
- ชนิดและปริมาณของความเข้มพันธะ
- สารอื่นที่ใส่เข้าไปพิเศษ เช่น เรซิน เป็นต้น


ยางวัสดาในชั้นหินทั่วไป เช่น ยางธรรมชาติ ยางเอสบีอาร์ หรือยางอีพีดีเอ็ม จะมีความแข็ง (ขณะที่ไม่มีสารตัวเติมใดๆ) ประมาณ 40-45 IRHD แต่ยางบางชนิดมีความแข็งมากกว่านี้ เช่น ยางฟลูออโรคาร์บอน มีความแข็งประมาณ 60 IRHD เป็นต้น การออกแบบยางเพื่อให้ได้ความแข็งเพิ่มขึ้นในช่วง 45-80 IRHD อาจจะทำได้โดยการเพิ่มปริมาณสารตัวเติม หรือลดความแข็งลง โดยการเพิ่มปริมาณพลาสติกเชอร์ ในช่วงความแข็งของยางดังกล่าวพบว่า ความแข็งกับปริมาณสารตัวเติมหรือปริมาณพลาสติกเชอร์มีความสัมพันธ์กันเกือบเป็นเส้นตรง ดังนั้นเราสามารถออกแบบให้ความแข็งของยางได้ตามต้องการอย่างตรงไปตรงมาได้

โดยทั่วไป การใช้สารตัวเติมในปริมาณที่เท่าๆ กัน สารตัวเติมที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่าจะให้ความแข็งมากกว่า แต่ในกรณีที่ต้องการจะให้ยางแข็งพิเศษเกิน 80 IRHD ออกไปอีกที่ต้องใช้สารประเภทเรซิน ได้แก่ high styrene resin และ phenolic resin เป็นต้น (พรพรม นิธิอุทัย, 2536; บัญชารม นิธิอุทัย, 2542)

2.3.3 ความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear resistance)

ในอุตสาหกรรมยาง มีการวัดการฉีกขาดของยางอยู่บ่อยๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีกำหนดไว้ในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยางหลายชนิด มาตรฐาน ASTM D 624 กล่าวไว้ว่า ค่าที่วัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีนี้มีคุณลักษณะทั่วไปตามชนิดชิ้นทดสอบ ผลการทดสอบได้ค่าที่ถือเป็นเพียงค่าการวัดความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear Resistance) ของการทดสอบนั้นๆ เท่านั้น ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมของการใช้งานของตัวผลิตภัณฑ์ในขณะใช้งาน

ตามรูปที่ 2.6 แสดงรูปปร่างชิ้นทดสอบแบบพิมพ์ B และ C ตามมาตรฐาน ASTM D 624 แบบพิมพ์ C ซึ่งเป็นแบบมุมนั้น ไม่มีการเจาะให้เป็นรอยตัด ส่วนพิมพ์ B มีการทำรอยตัดไว้ก่อนการทดสอบ ชิ้นทดสอบอีกแบบหนึ่งคือ แบบขากราก ก็จะ F ในรูปแสดงทิศทางของแรงนิ่ก สำหรับยางสูตรหนึ่งๆ แรงนิ่กเพิ่มขึ้นตามชนิดชิ้นทดสอบเรียงตามลำดับจากขากราก ไปพิมพ์ C และ พิมพ์ B ตามลำดับ รอยตัดในพิมพ์ B ทำหน้าที่เป็นตำแหน่งเพื่อเป็นจุดเริ่มของการขยายตัวของการฉีกขาด และต้องระมัดระวังให้รอยตัดลึกเท่าๆ กันเสมอ เพราะปัญหาการควบคุมรอยตัดนี้เอง จึงทำให้ต้องออกแบบพิมพ์ C ขึ้นมาใช้อีกแบบหนึ่ง เนื่องจากผิวหักเป็นมุม ทำให้เกิดความเครียดสูงสุดขณะรับแรงดึง และเป็นตำแหน่งที่เกิดการฉีกขาดชาด ดังนั้นพิมพ์ C จึงให้ผลที่เปรียบเทียบกันได้ (Reproducibility) ดีกว่าถึงแม้จะให้ค่าต่ำกว่าพิมพ์ B ก็ตาม

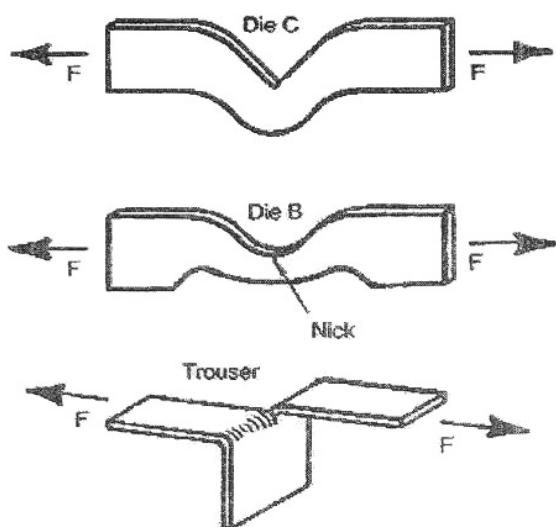


รูปที่ 2.6 ชิ้นทดสอบสำหรับทดสอบความต้านทานต่อการฉีกขาดพิมพ์ C พิมพ์ B และแบบขากราก (ปรีชา ป้องกักษ์, 2543)

ชิ้นทดสอบทั้งแบบพิมพ์ B และ C มีรูปร่างคล้ายคลึงกัน และต้องใช้แรงดึงค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับแบบขากราก เนื่องจากแรงดึงเกี่ยวข้องกับพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย

พลังงาน ที่ใช้ยึดยางกับพลังงานที่ใช้ทำให้ยางนิ่กและขาด ดังนั้นการใช้ชิ้นทดสอบแบบพิมพ์ B และ C จึงเกี่ยวข้องกับระดับพลังงานที่สูงกว่าการใช้ชิ้นทดสอบแบบทางเก่ง ส่วนของยางไม่ค่อยยืดเท่าไร ซึ่งเมื่อหักออกจากพลังงานการนิ่กขาดทั้งหมด จะได้พลังงานการนิ่กขาด (Tearing Energy) มีหน่วยเป็น kN/m หรือ lbf/in การคำนวณค่าพลังงานการนิ่กขาดด้วยชิ้นทดสอบแบบทางเก่งจะทำได้ง่ายขึ้นถ้าใช้แบบหากว่างหรือเสริมส่วนขาดด้วยเส้นไขว้แข็งแรงขึ้น ในกรณีเช่นนี้ถ้าถือว่าส่วนขาดไม่ยึดเลยจะได้พลังงานการนิ่กขาดเท่ากับ $2F/t$ เมื่อ F เป็นแรงนิ่ก และ t เป็นความหนา

สารตัวเติมและระบบการวัลค่าไนซ์มีผลต่อสมบัติการนิ่กขาดของยาง เนื่องจากทำให้ร้อยนิ่กของยางตัวอย่างเปลี่ยนทิศทาง เริกการนิ่กลักษณะนี้ว่า การนิ่กแบบเจือนปม (Knotty Tearing) และมักให้ค่าพลังงานการนิ่กขาดสูง การเลือกระดับการวัลค่าไนซ์ (Crosslink Density) ที่เหมาะสมก็ได้พลังงานการนิ่กขาดสูง เช่นเดียวกัน แต่ระดับการวัลค่าไนซ์ที่ให้พลังงานการนิ่กขาดสูงจะมีค่าน้อยกว่าระดับที่ให้ความทนแรงดึงสูงสุด การนิ่กขาด ความแข็งแรงดึง และสมบัติอื่นๆ ของยางแสดงได้ในกราฟเชิงอุณหคติดังรูปที่ 2.7 ซึ่งเป็นกราฟระหว่างสมบัติของยางกับระดับการคลอสลิงค์ แต่ต้องระลึกอยู่เสมอว่าปัจจัยอื่นๆ เช่น ชนิดยางและชนิดสารตัวเติมต่างมีผลต่อสมบัติเหล่านี้ด้วย

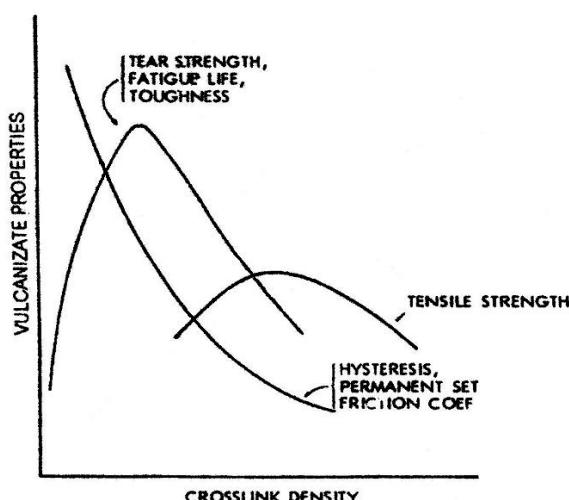

รูปที่ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของยางกับระดับการเรื่องขาว (ปริชา ป้องกัย, 2543)

2.3.4 การสึกหรอ (Abrasion)

การทดสอบความต้านทานต่อการสึกหรอของยาง เป็นการวัดปริมาตรของยางที่หลุดออกไปจากเนื้อยาง ภายใต้สภาพที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ทดสอบความสึกหรอของยาง

มืออยู่ท่ามกลางนิคด้วยกัน อาจจะแบ่งออกได้ตามชนิดของสารที่ทำให้ยางสึกหรอได้แก่ สารสึกหรอที่เป็นผง และสารสึกหรอที่เป็นของแข็ง

แบบผง การสึกหรอนี้อาจมาจากลิ่งที่สัมผัสถกบยางเป็นผงของแข็ง เช่น การสึกหรอของท่อพ่นทราย การสึกหรอของยางบุเครื่องสูบแร่ และการสึกหรอของสายพานลำเลียง เป็นต้น

แบบของแข็ง การสึกหรอนี้อาจมาจากลิ่งที่สัมผัสถกบยางเป็นชิ้นของแข็ง เช่น การสึกหรอของยางรถกับพื้นคอนกรีต และการสึกหรอของรองเท้า เป็นต้น

เครื่องมือที่เป็นของแข็งที่ใช้ทดสอบทำให้ยางสึกหรออาจเป็นแผ่นหินขัด แผ่นกระดาษทราย และแท่งโลหะ เป็นต้น การเลือกชนิดของตัวทำให้ยางสึกหรอควรจะพิจารณาว่า ลักษณะของการสึกหรอเนื่องกับการใช้งานจริงหรือไม่ ผลของการทดสอบอาจจะให้ค่าที่แตกต่างไปจากการใช้งานจริงได้ การทดสอบนี้ไม่ควรจะใช้เป็นมาตรฐานในการซื้อขาย เนื่องจากยางมาตรฐานสำหรับห้องทดสอบต่างๆ ไม่อาจจะทำได้เหมือนกับจริง จุดมุ่งหมายของการทดสอบนี้เป็นเพียงแต่ใช้เปรียบเทียบข้อมูลในห้องปฏิบัติการเดียวกันเท่านั้น

เครื่องมือทดสอบความสึกหรอต่างชนิดกันให้ผลการเปรียบเทียบแตกต่างกัน ดังนั้นชนิดของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบควรจะเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ผลการทดสอบจะให้ออกมาในลักษณะของการเปรียบเทียบ โดยค่าอุกมาเป็น “ดัชนีของการสึกหรอ” (Abrasion Index) หรือ (Wear Index) อันเป็นค่าความด้านทานต่อการสึกหรอของยางเมื่อเปรียบเทียบกับยางมาตรฐาน เครื่องมือในการทดสอบตามมาตรฐานมีหลายชนิด เช่น Du Pont abrader, Taper abrader, Akron abrader, Dunlop abrader, Pico abrader, NBS abrader และ Schiefer abrader เป็นต้น เครื่องแต่ละเครื่องเหมาะสมสำหรับการทดสอบยางแตกต่างกัน เช่น เครื่อง Akron เหมาะสำหรับทดสอบยางรถยนต์ เครื่อง Du Pont เหมาะสำหรับทดสอบยางรถยนต์ พื้นรองเท้า และสันรองเท้า เครื่อง Dunlop เหมาะสำหรับทดสอบยางรถยนต์และให้ค่าที่เหมาะสมกับ การทดสอบพื้นและสันรองเท้า รวมทั้งยางสายพานอีกด้วย เป็นต้น (บุญธรรม นิธิอุทัย และปรีชา ป้องกัย, 2534)

2.4 สมบัติเชิงพลวัต (Dynamic properties)

การทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Tests) หมายถึง การทดสอบเชิงกลพลวัต (Dynamic Mechanical Tests) เป็นการทดสอบที่ความเค้น-ความเครียดเป็นแบบมีความ (Cyclic Stress-Strain) เพื่อวัดสมบัติเชิงพลวัตของยางวัสดุภายในช์ การทดสอบเชิงพลวัตไม่ใช่การทดสอบ

หักงอ เพื่อการทดสอบหักงอต้องการวัดการเกิดและการขยายตัวของรอยแตก (crack initiation and crack-growth) และวัดอายุความล้า (fatigue life) ซึ่งเป็นสมบัติสุดท้าย

การทดสอบเชิงพลวัตเป็นการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non Destructive Test) ในขณะที่การทดสอบการหักงอเป็นการทดสอบแบบทำลาย (Destructive Test) สมบัติเชิงพลวัตเป็นสมบัติที่สำคัญต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้งานทางวิศวกรรม เช่น ยางสปริง (rubber spring) หรือยางกันกระเทือน (rubber dampers) การทดสอบเชิงพลวัตหมายถึง การที่ทำให้ยางด้วยแรงกระทำด้วยความเคี้น/ความเครียดที่แปรค่าอย่างรวดเร็ว ขึ้นลงและต่อเนื่องเป็นคลื่น แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ

- ความเคี้น/ความเครียดแบบต่อเนื่องและแอมป์ลิจูดคงที่
- ความเคี้น/ความเครียดแบบต่อเนื่องแต่แอมป์ลิจูดลดลงตามเวลา
- ความเคี้น/ความเครียดแบบครีกคืนทอยไปเป็นลำดับ

ยางวัสดุไนซ์เป็นวัสดุวิสโโคอิเลสติก ทำให้สมบัติพลวัตประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ

1) สมบัติที่สะสมไว้ได้ (storage property) เป็นสมบัติเชิงพลวัตส่วนใหญ่ของยาง แสดงความสามารถเก็บพลังงานที่กระทำจากภายนอกไว้โดยการเปลี่ยนรูปในช่วงยืดหยุ่น และคืนพลังงานกลับสู่รูปประจำเดิมได้ทันทีที่แรงหยุดกระทำ สมบัติดังกล่าวเรียกว่า ความยืดหยุ่นอย่างยาง (rubber elasticity) หรือความเป็นสปริงของยาง

2) สมบัติสูญเสีย (loss property) ซึ่งเป็นสมบัติเชิงพลวัตส่วนน้อย แสดงขนาดการสูญเสียพลังงานโดยรูปประจำเดิมของการเปลี่ยนอย่างถาวร เนื่องจากการไหลดหรือการลีนไหลดของโมเลกุล สมบัติแห่งการไหลดได้ดังกล่าวเรียกว่า ความหนืด (viscosity) หรือการหน่วง (damping)

ดังนั้น เมื่อนำยางวัสดุไนซ์มารับแรง (รับไหลด หรือความเคี้น) ที่แปรค่าตามเวลา การเปลี่ยนแปลงการผิดรูป (การยืด หด หรือความเครียด) จึงเกิดไม่ทัน หรือเกิดการล้าหลัง (time lag) ขึ้น เช่น ถึงค่าศูนย์หรือค่าสูงสุดต่ำสุดไม่พร้อมกัน วัดขนาดด้วยค่า มุมต่าง (phase difference, δ) หรือ มุมสูญเสีย (loss angle) ซึ่งเกิดขึ้นในทุกรอบของการรับแรง ผลคือ เกิดการสูญเสียพลังงาน ขึ้นในเนื้อยางในรูปความร้อนในทุกรอบของการแกว่ง การสั่น หรือการกระแทกที่ยางถูกกระทำ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิดเมื่อใช้ในงานพลวัต

การทดสอบเชิงพลวัต เป็นการวัดมอดูลัสเชิงซ้อน (complex modulus, E*, G*) ของยาง โดย E หมายถึงมอดูลัสยืดหยุ่น (Elastic Modulus or Young's Modulus) และ G หมายถึง มอดูลัสเฉือน (Shear Modulus) มอดูลัสเชิงซ้อนแสดงคุณลักษณะพื้นฐานของยางวัสดุไนซ์ 2 ประการคือ

(1) In-phase modulus (E' , G') ซึ่งเป็นมอดูลัสสะสม (storage modulus) แสดงความยืดหยุ่น หรือความสามารถเก็บพลังงานจากภายนอกโดยการผิดรูป (deformation)

(2) Out-of-phase modulus (E'' , G'') ซึ่งแสดงเป็นมอดูลัสสูญเสีย (loss modulus) ที่แสดงส่วนของพลังงานกลที่สูญเสียไปในรูปความร้อน

มอดูลัสเชิงซ้อนมีความสัมพันธ์กับมอดูลัสสะสมและมอดูลัสสูญเสีย ดังสมการ
 (2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4) ทั้ง 3 ค่าเป็นปริมาณเวกเตอร์

$$E^* = E' + iE'' \quad (2.1)$$

สำหรับ Young's Modulus

$$\text{และ} \quad G^* = G' + iG'' \quad (2.2)$$

สำหรับ Shear Modulus

$$\text{และ} \quad E^* = [(E')^2 + (E'')^2]^{(1/2)} \quad (2.3)$$

$$G^* = [(G')^2 + (G'')^2]^{(1/2)} \quad (2.4)$$

อัตราส่วนระหว่างมอดูลัสทั้งสองเรียกว่า แทนเจนต์สูญเสีย (loss tangent) ดังสมการ

$$\tan \delta = \frac{E''}{E'} = \frac{G''}{G'} \quad (2.5)$$


แทนเจนต์สูญเสียแสดงความเป็นวิสโโคอิลาสติกของยาง

ในทางเทคโนโลยี แทนเจนต์สูญเสียบวกได้ทั้งชนิดของยาง ชนิดและปริมาณสารตัวเติม และสถานะการวัดค่าในชีวิต จะเห็นว่า การทดสอบเชิงสถิต มอดูลัสมีองค์ประกอบเดียว คือ Young's Modulus (E) และ Shear Modulus (G) นอกจากชนิดและองค์ประกอบของสูตรยางแล้ว มอดูลัสเชิงพลวัตขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ดังต่อไปนี้

- สภาพการทดสอบ
- รูปทรงและขนาดของชิ้นทดสอบ
- ชนิดของการผิดรูปว่าเป็นการดึง โก้ง อัด เนื่อง หรือบิด
- แอมปลิจูดของการผิดรูป
- ประวัติการผิดรูป (strain history)
- ความถี่ของการกระทำ

เครื่องทดสอบยางเชิงพลวัตคือ อุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดการกระแทบ หรือกระแทก (impact) หรือเกิดการแกว่งหรือการสั่น (oscillation) ต่อยางตัวอย่าง เครื่องทดสอบ

สามารถเปรียบนาดการกระแทกหรือการแกว่ง แปรอัตราหรือความถี่ และอุณหภูมิของการทดสอบได้ (ชลดา เลวิส, 2546) ซึ่งตัวอย่างของผลการทดสอบที่ได้จากการทดสอบสมบัติเชิงพลวัตด้วยเครื่อง Dynamic Mechanical Thermal Analyzer (DMTA) แสดงอยู่ในรูปที่ 2.8

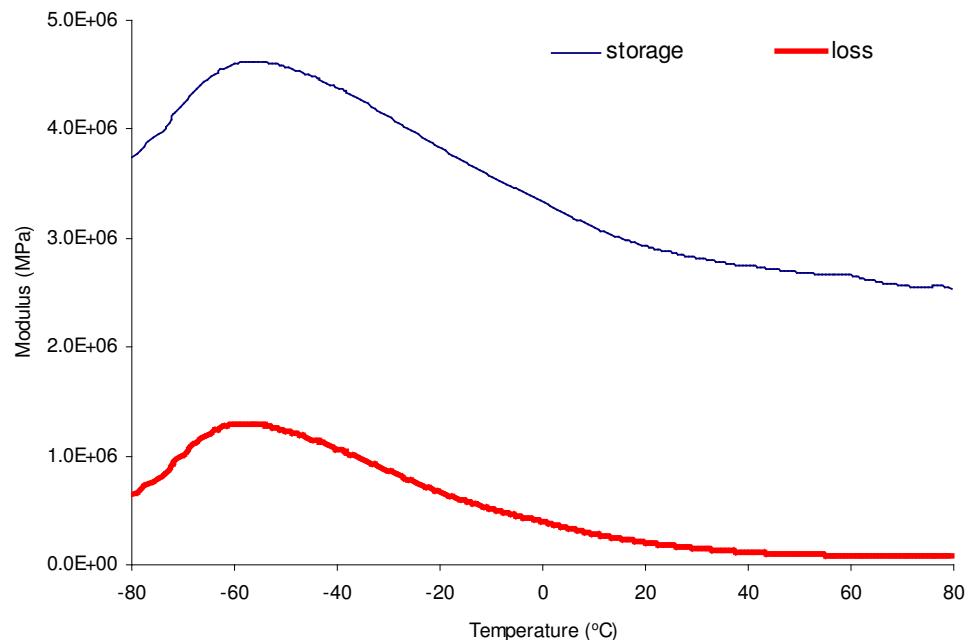

รูปที่ 2.8 ตัวอย่างผลการทดสอบผลของอุณหภูมิต่อสมบัติเชิงพลวัตของยางคอมโพลิต