

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชุดโครงการวิจัยนี้ คณาจารย์ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัดกรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวกับการตีเหล็กและการทำมีด
- 2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเหล็กกล้าและมีดทั่วไป
- 2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานชนน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัดกรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวกับการตีเหล็กและการทำมีด

มีดเป็นหัดกรรมพื้นบ้านที่แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา คุณค่าทางศิลปะและจินตนาการลงไว้ในหัดกรรมนั้นๆ ซึ่งการศึกษาความเป็นมาของหัดกรรมพื้นบ้าน การตีเหล็กและการทำมีดพอสรุปได้ดังนี้

ทวี กองครนี (2542 : 1435) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของมีดเหล็กของชาวต้าบบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดครรคาสีนาในภาคอีสานสูปได้ว่า งานตีเหล็กเป็นงานหัดกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาจากการบรรพบุรุษเช่นเดียวกับงานหัดกรรมพื้นบ้านต้นอื่นๆ แต่ไม่ถือเป็นอาชีพหลัก กล่าวคือ จะทำเมื่อว่างจากการทำนา ทำไร่ และมีความพร้อมความสะดวกที่จะทำ สำหรับบ้านที่มีการตีเหล็ก จะสังเกตเห็นโรงเรือนหรือเพิงบุหงหลังคางังกะสี หรือหลังคามุงหญ้าแยกออกจากตัวบ้านซึ่งใช้เป็นที่ ตีเหล็ก ชาวบ้านเรียกโรงเรือนนี้ว่า “ตา” แต่ละตาจะผลิตงานเฉพาะอย่าง เช่น เตาโคลนดังงานตีมีดก็จะตีเหล็กมีด เตาโคลนดังงานตีเกี๊ยะก็ตีเหล็ก เกี๊ยะเป็นต้น ผลิตภัณฑ์จากงานตีเหล็กที่มีชื่อเสียงของต้าบบ้านโพธิ์และบังคงมีการผลิตถึงปัจจุบัน ได้แก่

- มีดชนิดต่างๆ เช่น มีดใบบาง มีดพร้า มีดปลายแหลม มีดโต เป็นต้น
- กรรไกรหนึบมาก
- เกี๊ยะ
- ขวน
- โปงเหล็ก
- งานอื่นๆ ตามที่อุปกรณ์สั่ง

อุคน รุ่งเรืองศรี (2542 : 5171) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของงานตีเหล็กในภาคเหนือไว้ว่า

“ในครั้งที่พระยาแม่ราย ปฐุม坎ทริบินราชวงศ์มังรายไปปราบกับพม่าและอยุนัน ก็ได้อخذตัวช่างเหล็กและช่างโลหะมาไว้ในเชียงใหม่ด้วย ซึ่งเห็นว่าพระยาการวิละก็คงดำเนินนโยบายเดียวกัน จึงได้มีช่างเหล็กนักด้วยกันเช่นเดียวกัน โรงสูบบุบบุบของช่างโลหะเพื่อตีเหล็กอยู่ในบริเวณถนนช้างม่อຍ เซียงใหม่ ดังที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน”

นอกจากนี้ พ่วง บุญราษฎร์ (2542 : 2449 - 2750) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของอาชีพช่างตีเหล็กในภาคใต้ไว้ดังนี้

“ในอดีตจะมีช่างตีเหล็กประจำท้องถิ่นแทนทุกตำบล ช่างแต่ละคนจะมีฝีมือประณีตเป็นที่นิยมของคนทั่วไปถึงกับมีคำพังเพยว่า กินเหมือนพร้านปือ การเป็นช่างตีเหล็กยังเป็นอาชีพได้ ผลผลิตได้แก่ มีด พร้า

ขوان หอก กritch ขอบ เสียง กรรม ไกรผ่ามาก กรรม ไกรตั้คสม สิ่ง คีม เหล็กชุด แกะเกี่ยวข้าว และสิ่งอื่นๆ ที่ทำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์การตีเหล็กมี หั่ง ห้อน คีมจับเหล็ก อ่างน้ำ ตะไบ หินลับ และที่ทำเป็นมากคือ เตาเผาเหล็กและระบบอกรถูบ”

จุลทรรศน์ พยามรานนท์ (2542 : 5008) “ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของมีดในเมืองไทยไว้ดังนี้

“มีดในเมืองไทยสันนิษฐานว่า ได้มีคนทำมีดขึ้นใช้ก่อนสมัยปัจจุบันราสีพันปี ทั้งนี้อาศัย หลักฐาน ทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งค้นพบตามแหล่งต่างๆ ปรากฏเป็นประจักษ์พยาน ยืนยัน ตัวอย่าง เช่น การบุคล้านเหล็ก ลักษณะเป็นมีดยาวขนาดกลาง ด้ามทำเป็นน่อง ส่วนปลายทำรูปแบบต่างๆ กันหลายแบบ เป็นต้น จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในแหล่งนี้และ อีกหลายแห่งร่วมสมัยกันในเมืองไทย ย่อมเป็นที่ แสดงให้ทราบว่า เครื่องมือชนิดมีด ทำด้วยโลหะ หรือมีดได้เกิดขึ้นในเมืองไทยนานกว่าสิ่พันปีแล้ว ทั้งนี้ อาศัยการกำหนดอายุตามหลักวิชาโบราณคดี”

ทวี กองครีมा (2542 : 1435 - 1436) “ได้กล่าวถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการตีเหล็กว่า “ประกอบด้วย

1. เหล็ก มีหลากหลายนิด การเลือกใช้เหล็กแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จะทำ เช่น

เหล็กหนาบรรอนต์ หรือ เหล็กสวิง มีความเหนียวและแข็ง ช่างมักนำมาตีเป็นมีดชนิดต่างๆ ที่ ต้องการให้มีคมดี แข็งแรง

เหล็กแท่ง หรือ เหล็กพิช มีความแข็งน้อยกว่าเหล็กหนา ใช้ตีมีด杜兰หัวเหล็ก มีดโต

เหล็กแผ่น ใช้ตีเป็นขารองตัวมีดของกรรมกรหรือนินหมาย

เหล็กกระดิ่ง ใช้ตีเป็นขawan

เหล็กเย็บ ใช้ทำด้ามเคียว

เหล็กเหล็ก ใช้ทำงานเล็กๆ เช่น เศษตัวดังรดบนต์ ใช้ทำโปงเหล็ก (เครื่องคั้นของศัลว์เลี้ยง)

2. ทองเหลือง กับ น้ำประสาททอง ใช้ประสาทรอบต่อของเหล็ก เช่น รอบต่อของบังมีด บ้องเสียง เป็นต้น

3. เตาเผา จะต่างไปจากเตาเผาทั่วไป คือ ส่วนหนึ่งจะชุดเป็นหลุมลงในดินกว้าง ประมาณ 6 นิ้ว ยาวประมาณ 18 นิ้ว สีก่ำประมาณ 12 นิ้ว ใช้เหล็กกว้างเป็นตะแกรงด้านบน จะปืนขอบปากเตาทั้ง 2 ข้าง ด้วยดินรองปลูกผสมแกลง สูงประมาณ 6 นิ้ว

4. ถ่านไม้ และ เหล็กเขี้ยถ่าน

5. เครื่องถูบลมไฟฟ้าหรือปั๊มหอยไข่ ใช้ลมเป่าเข้าสู่เตาเผา ทำให้ถ่านถูกไหม้เร็วและ เหล็กกรอบแดง สามารถนำไปติดได้เร็วขึ้น (สมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จะใช้ถูบชักคู่)

6. หั่งเหล็ก ใช้รองเหล็กที่จะตีหรือตัด หั่งจะปักไว้กับขอนไม้ขนาดใหญ่ที่ฝังไว้ในดิน

7. ห้อนเหล็ก มีหลายชนิดหน้าเรียบและหน้าสองหรือหน้าแหลม

8 เหล็กสักดิ้น ใช้ตัดเหล็กให้ได้ขนาดตามต้องการ โดยใช้มีดต่อทำเป็นคันขวางปะรำ

40 เช่นติเมตร

9 คิมจับเหล็ก มีปากแบบ คันขวาง ใช้คิมเหล็กออกจากขาเพาแล้วจับเหล็กวางบนทั้งขยะที่ทำการตีหรือตัด

10 ตะไบเหล็ก ใช้สำหรับแต่งคมมีด มีตะไบหยานกับตะไบกระเบิด

11 เครื่องเจียร์ในไฟฟ้า ใช้สำหรับแต่งคมมีดให้ได้เร็วกว่าตะไบ

12 อ่างน้ำ หรือถังน้ำ ใช้สำหรับชุบคม

13 เหล็กประทับตรา มีอักษรย่อ หรือ หมายเลขประจำตำแหน่งชื่อกัน เช่น สส ๑๑๑ ๕๕๕ เป็นต้น ช่างมักใช้ตีประทับบนมีด จึงเป็นเหมือนเครื่องหมายการค้า และตราไว้รองคุณภาพของแต่ละเดา

ทวี กองศรีนา (2542 : 1436 - 1438) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการทำมีดไว้วังนี้

1 การตัดและการผ่าเหล็ก ช่างจะนำเหล็กที่ต้องการทำมีดมาวัดความยาวท่ากับชนิดของมีด ที่จะทำ (ส่วนมากจะใช้เหล็กหนาน) แล้วอาส่วนที่จะตัดไปเผาไฟเผาเหล็กร้อนแดงได้ที่ จากนั้นใช้คิมจับวงบนทั้งแล้วตัดด้วยเหล็กสักดิ้น แล้วนำเหล็กที่ตัดแล้วเผาไฟอีกรั้งเพื่อผ่าหกแยกตามขวาง เหล็กที่ผ่าออกแต่ละชิ้น จะใช้มีดได้ 1 เก็บ

2 การแบบ หรือ การตีหัวาน นำหัวอนเหล็กที่ผ่าแล้วไว้ไปเผาไฟให้เหล็กร้อนแดง แล้วคิมออก marrow บนทั้ง เพื่อตีให้แบบและได้รูปทรงของมีดตามที่ต้องการ การแบบมีดใช้ช่าง 2 – 3 คน โดยหัวานจะควบคุมการเผา การจับเหล็กวางบนทั้ง การตีให้เป็นรูปทรง ส่วนลูกมือ 2 คน จะตีเหล็กสลับกันเพื่อให้เหล็กขึ้นแบบออก การเผาเหล็กให้ร้อนแดงแล้วนำมารีดแต่ละครั้งช่างเรียกว่า แดง เช่น การแบบมีดจะเผาเหล็ก 4 – 5 แดง จึงจะได้รูปทรงมีดตามที่ต้องการ

การแบบมีดจะเริ่มจากส่วนที่เป็นคันหรือกันมีดก่อนแล้วจึงตีส่วนที่เป็นหัวมีด (ด้านปอนด์ที่ใช้ในการแบบเหล็ก หน้าข้างหนึ่งจะเป็นหน้าตัด อีกข้างหนึ่งจะเป็นหน้าสอง ทั้งนี้เพื่อรีดเหล็กให้แบบ)

3 การทำบ่อง หรือ เดือย บ่องหรือเดือย คือส่วนที่เป็นคันมีด คันมีดแบบที่เป็นเกือบช่างจะตีส่วนโคนคัน โดยตีหักให้เป็นกันเดียวเรียว ยาวประมาณ 10 - 12 เช่นติเมตร ส่วนโคนกว้างประมาณ 1 นิ้ว ส่วนปลายกว้างประมาณ ¼ นิ้ว หนาประมาณ ¼ - 1/8 นิ้ว เพื่อนำไปเสียบฝังในคันไม้ที่นิยมทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะค่า หรือไม้แดง ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เช่นติเมตร ยาวประมาณ 25 เช่นติเมตร ซึ่งมีพ่อค้านำมาขายอีกต่อหนึ่ง ราคาท่อนละ 7 บาท

คันมีดแบบบ่อง คือการตีเหล็กส่วนคันให้เป็นแผ่นแล้วตีปลายหั้งสองด้าน โค้งงอเข้าหากัน ช่างเรียกว่า ตีห่อนบ่อง แล้วบัดกรีหรือ จอด ด้วยทองเหลืองหรือน้ำประสารทอง คันมีดแบบบ่องสามารถนำไปใช้ได้เลย หรืออาจจะต่อคันไม้ออกไปอีกให้ยาวขึ้น โดยอัดไม้เข้าไปในบ่องมีดก็ได้

4 การตีแต่ง การตีแต่งทำเพื่อให้ผิวเหล็กเรียบและได้มีดที่มีรูปทรงตามที่ต้องการ การตีแต่ง คือการตีขีบวนบนหรือขี้าให้คมบางและตรง ก่อนที่จะนำไปตีไฟฟ้าในแต่งคม

5 การตะไบแต่ง หลังจากตีมีดให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการแล้ว จะมีการตะไบแต่ง ส่วนคนมีค่างบางคนใช้วิธีการตะไบด้วยมือโดยใช้ตัวตะไบเหล็ก แต่ปัจจุบันมักใช้เครื่องทุนแรงคือเครื่องเจียระไนไฟฟ้าแบบมือถือก่อน แล้วใช้ตัวตะไบแต่งหรือเก็บความเรียบร้อยอีกทีหนึ่ง

6 การตัดแต่งหัวและบัง เพื่อให้มีคมมีความเรียบร้อยและน่าใช้ ซ่างจะตัดแต่งส่วนหัวหรือปลายมีด กับส่วนด้านมีดที่เป็นบัง ซึ่งอาจจะใช้วิธีแต่งด้วยตะไบหรือเครื่องเจียระไนก็ได้

7 การชุบกุน การชุบกุนเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งของการตีเหล็ก ซ่างต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษ เพราะเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็ง คม ไม่บินง่าย

ซ่างจะนำผลิตภัณฑ์ที่แต่งเรียบร้อยแล้วไปเผาส่วนกุนท่านี้ เมื่อเหล็กแดง熬เมื่อก้อนคลอดแล้ว (แตงเหมือนศีลกุนหนู) รินน้ำออกกุนชุบในอ่าง โดยจุ่มลงไปเฉพาะส่วนกุนประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร การจุ่มต้องทำอย่างรวดเร็ว 1 – 2 ครั้ง แล้วแต่ว่าเผาแดงมากหรือน้อย และซ่างจะสังเกตสีของกุนมีดในระหว่างการเย็นตัว คือจากเป็นสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเหมือนย่างแห้ง (แล้วเป็นผักชีชนิดหนึ่ง) และเปลี่ยนเป็นสีเขียวปีกแมลงทับซ่างที่เหล็กเปลี่ยนสีนี้จะเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก เมื่อเหล็กเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองย่างแล้วหรือสียางมะนวนให้รินกุนลงในอ่างน้ำทันที และแข็งไว้จึงเป็นจึงน้ำขึ้น ก็จะได้มีดที่มีคมแข็ง ไม่บิน หรือบิดเบี้ยวง่าย หากชุบเร็วเกินไป คือในช่วงที่เป็นสีขาวจะทำให้มีดแข็งและบินง่าย หรือหากชุบไม่ทันในช่วงที่เป็นสีเหลืองหรือย่างแห้ง คือชุบกุนที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวก็จะทำให้เหล็กคืนตัว คมมีดจะไม่แข็งและจะบิดเบี้ยวง่ายใช้การไม่ได้

สุพัตรา ปรีดาศักดิ์ และ วรรณา แก้วพรหม (2539 : 3-4) ได้กล่าวถึงการตีเหล็กของบ้านนาปือไว้ว่า หมู่บ้านนาปือเป็นหมู่บ้านเด็กๆ ที่อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองมากนัก เมื่องด้วยการคมนาคมระหว่างบ้านนาปือกับตัวเมืองไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงทำให้บ้านนาปือมีโอกาสได้รับความเจริญของสังคมเมืองตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ น้อย หากเปรียบเทียบกับหมู่บ้านอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ริมรอบตัวเมือง ด้วยเหตุนี้เองทำให้หมู่บ้านนาปือโชคดีกว่าหมู่บ้านอื่นๆ ที่สามารถรักษาและอนรุกษ์วัฒธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ได้อย่างดี และที่สำคัญชาวบ้านนาปือยังคงรักษาครุภัณฑ์ปัจจุบันที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดเอาไว้เพื่อเป็นอาชีพแก่คนในท้องถิ่น อาทิพนัสนิค อาร์ทติสต์เหล็ก

การตีเหล็กของบ้านนาปือที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือมีดพร้าที่มีความคม แกร่ง และทนทานถึงกับมีคำพังเพะว่า “กินเหมือนพร้านาปือ” เรียกกันติดปากมาจนถึงปัจจุบันนี้ว่า พร้านาปือ

การตีเหล็กที่บ้านนาปือมีนานาแล้ว ประมาณ 200 ปี จากการที่ชาวอินเดียซื้อพะเพါเข้ามาและได้นำวิชาการตีเหล็กเข้ามาถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานและคนในท้องถิ่น ทำให้ชาวบ้านสามารถสร้างอาชีพและมีรายได้เป็นอย่างดี ผลงานการตีเหล็กของชาวบ้านนาปือเป็นที่เลื่องลือไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นการสร้างชื่อเสียงและเอกลักษณ์ให้แก่จังหวัดตระงดับ

ในอดีต เมื่อเสร็จจากหน้านาคนนาปือจะลงมือตีพร้า แบบทุกครั้งเรื่องมีโรงตีเหล็กเป็นของตัวเอง การตีเหล็กของบ้านนาปือในอดีตมีการทำมีดพร้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในปัจจุบันซ่างตีเหล็กได้ผลิตงานออกแบบหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของตลาด ทุกขั้นตอนในการผลิตจะใช้มือเพียง อย่างเดียว ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อเริ่มปัจจุบันนี้

ปัจจุบันโรงตีเหล็กในบ้านน้ำปือ ดำเนินการบริษัท จำกัด จำกัด ได้ตั้งเป็นก่อรุ่มเครื่องข่าย มีศูนย์กลางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประมาณ 115 ไร่ และก่อรุ่มชั้น 14 ไร่ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐทางด้านงบประมาณและการตลาด ผลิตภัณฑ์จากการตีเหล็กจึงได้รับความนิยมมากขึ้น ชาวบ้านจึงมีรายได้จากการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น และทำให้เศรษฐกิจของตำบลควนปริ้งเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมแขนงนี้ให้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเหล็กกล้าและมีดทั่วไป

มนัส สอดิรชินดา. (2539 : 1-27) ได้กล่าวถึง ความหมาย ประเภทและคุณสมบัติของเหล็กกล้าสรุปได้ดังนี้

เหล็กกล้าหมายถึง เหล็กที่มีธาตุคาร์บอนเป็นส่วนผสม โดยจะมีค่าอัลลัคที่ว่าในเหล็กที่มีคาร์บอนผสมอยู่ต่ำกว่า 1.7 หรือ 2% จะเรียกว่าเหล็กกล้า (ถ้ามีคาร์บอนผสมอยู่มากกว่า 1.7 หรือ 2% จะจัดเป็นเหล็กหล่อ) นอกจากธาตุคาร์บอนแล้วยังอาจจะมีธาตุอื่นๆ ผสมอยู่ด้วย แต่จะอยู่ในลักษณะเป็นธาตุเจือปน (Impurities) เช่น ชิลิกอน แมงกานีส กำมะถัน และฟอฟอรัส เหล็กกล้า แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ

เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon steel) ซึ่งเป็นเหล็กที่มีคาร์บอนเป็นส่วนผสมหลัก ธาตุอื่นๆ มีอยู่น้อย ไม่เจาะจงผสมลงไป แต่อาจจะติดมาจากการแปรรูปทั่วไป หรือ กรรมวิธีการไล่แก๊ส เหล็กกล้าคาร์บอนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามปริมาณของธาตุคาร์บอนที่ผสมคือ


เหล็กคาร์บอนต่ำ (Low carbon steel) มีคาร์บอนน้อยไม่เกิน 0.2% เป็นเหล็กที่อ่อนมีความแข็งแรงต่ำ สามารถตีเป็นแผ่นได้ง่าย ที่ทำเป็นเหล็กเส้นใช้ในงานก่อสร้าง หรือตีเป็นแผ่นใช้ในงานวิศวกรรมทั่วๆ ไป บางที่เรียกเหล็กชนิดนี้ว่าเหล็กกลัม (Mild steel)

เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง (Medium carbon steel) มีคาร์บอนตั้งแต่ 0.2-0.5% เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงต่ำ สามารถตีเป็นแผ่นได้ ใช้ทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลทั่วๆ ไป สามารถทำ การอบชุบได้

เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High carbon steel) มีคาร์บอนตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไป จัดเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงและความแข็งสูง สามารถทำการอบชุบให้มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงได้ ใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ต้องการความต้านทานต่อการสึกหรอได้เป็นอย่างดี

เหล็กกล้าผสม (Alloy steel) คือเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีธาตุอื่นๆ ผสมอยู่ เช่น โครเมียม นิกเกิล โมลิบดีน วานเดียม และโคนอลต์ สำหรับแมงกานีสและชิลิกอน ถ้ามีปริมาณสูงกว่าในเหล็กกล้าคาร์บอน จะจัดเป็นธาตุผสมเช่นเดียวกัน คั่ง เช่น ผสมแมงกานีสหรือชิลิกอนเกินกว่า 1% การผสมธาตุต่างๆ ลงไว้ในเหล็กกล้า คาร์บอน ส่วนใหญ่จะที่จะปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถในการชุบแข็ง (Hardenability) คุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนทั้งที่อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง และในบางกรณีเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติตัวนำไฟฟ้าและคุณสมบัติเก็บกันแม่เหล็ก เหล็กกล้าผสมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือเหล็กกล้าผสมต่ำ ซึ่งจะมีปริมาณธาตุผสมมากไม่เกิน 10% และเหล็กกล้าผสมสูงซึ่งจะมีปริมาณธาตุสูงเกินกว่า 10%

เหล็กคาร์บอน หรือ Carbon steel เป็นวัสดุช่างประปาที่มีคุณสมบัติทางความแข็งแรง (Strength) และความอ่อนตัว (Ductility) ที่เปลี่ยนแปลงได้กว้างมากตามปริมาณของคาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็ก ทำให้เหมาะสมที่จะเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน ดังตัวอย่างเช่น ในเหล็กคาร์บอน ถ้ามีปริมาณของคาร์บอนต่ำก็จะเพียงพอจะทำการขูดแข็งด้วยวิธีการแตกต่างกันหรือทำการขึ้นรูป (Mechanical forming) แตกต่างกันอีก อาจทำให้เหล็กมีความแข็งแรงแตกต่างกันได้อย่างมากนัย คืออาจจะแปรค่าความแข็งแรงได้ถึงจำนวน 10 ก.ก. ต่อตาราง ม.ม. อัตราการยืดตัว (Elongation) ก็อาจจะแตกต่างได้ถึงแต่ 50% ถึง 0.1% (ดูรูป 1)

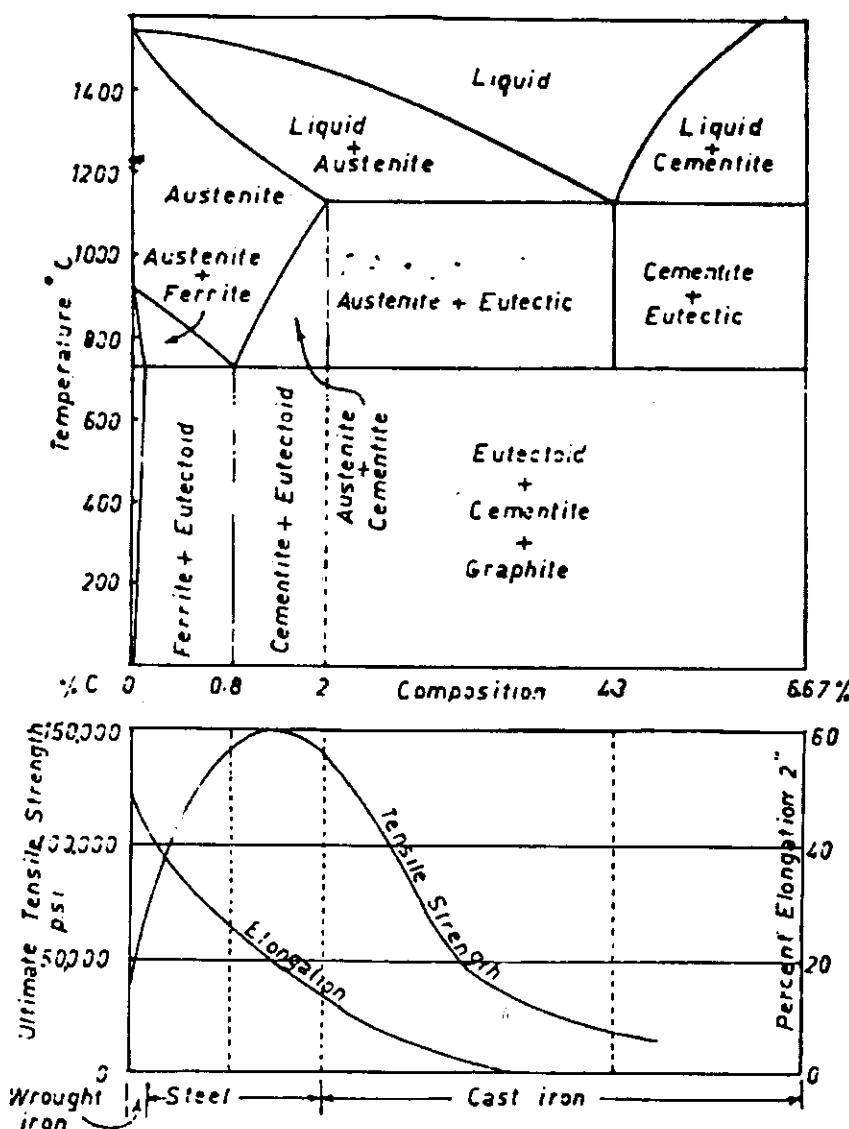


รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการยืดตัวและค่าความแข็งแรงทางดึง ที่เปลี่ยนไปเทียบกับปริมาณคาร์บอนที่ผสมในเหล็ก

การศึกษาถึงคุณสมบัติและการควบคุมคุณสมบัติของเหล็กคาร์บอน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการอธิบายร่วมกับ Equilibrium diagram ของเหล็กกับคาร์บอน ซึ่งเราทราบว่าปริมาณของคาร์บอนในเหล็กมีความสำคัญมากต่อความแข็งแรง (Strength) และความอ่อนด้า (Ductility) กล่าวที่จะศึกษาถึง Equilibrium diagram ของเหล็กกับคาร์บอนควรจะต้องทราบ Terminology ที่เกี่ยวข้องกับ diagram เสียก่อนดังนี้ ออสเดนไนท์ หรือที่เรียกว่าเหล็กแแกมม่า (γ) คือ Solid solution ของเหล็กกับคาร์บอน ซึ่งคาร์บอนสามารถละลายได้ในเหล็กมากที่สุด ถึง 2% (บางกรณีใช้ 1.7%) ที่อุณหภูมิ 1130°C มีระบบผลึก (Crystal system) เป็น facecentered cubic


เฟอร์ไรท์ หรือที่เรียกว่า เหล็กแอลฟ่า (α) คือ Solid solution ของเหล็กกับคาร์บอน ซึ่งคาร์บอนสามารถละลายได้ในเหล็กมากที่สุด 0.025% ที่อุณหภูมิ 723°C มีระบบผลึกเป็น Body-centered cubic

ชิเมนต์ไซต์ หรือเหล็กคาร์บไนท์ บางที่เรียกว่าคาร์บไนท์เช่น เป็น Intermetallic compound ระหว่างเหล็กกับคาร์บอนมีสูตร Fe_3C ซึ่งมีความแข็งสูงมาก แต่ประับแรงกระแทกไม่ได้

ญูเต็คติก ที่เกี่ยวกับ Equilibrium diagram ของเหล็กคาร์บอนนี้ คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 1130°C โดยเหล็กหลอมเหลวที่มีคาร์บอน 4.3% แตกตัวออกเป็น phase γ มีคาร์บอน 2% กับชิเมนต์ไซต์ มีคาร์บอน 6.67%

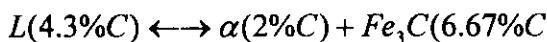

จากปฏิกิริยาญูเต็คติก แสดงว่า อาจเกิดการรวมระหว่าง γ กับ Fe_3C และให้เหล็กหลอมเหลวที่ได้เรียกปฏิกิริยาญูเต็คติกเมื่อมีน้ำหนักตัวลดลงกับปฏิกิริยาญูเต็คติก ผิดไปเพียงแต่เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสูญปองแข็งเท่านั้น ปฏิกิริยานี้ คือ การแยกตัวของ Phase γ ไปเป็น Phase α กับชิเมนต์ไซต์ Fe_3C หรืออาจจะเกิดการรวมระหว่าง α กับ Fe_3C ให้ γ ที่ได้

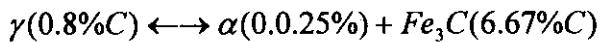


เฟรไลท์ คือผลรวมระหว่างเฟอร์ไรท์ (α) $0.025\%C$ กับชิเมนต์ไซต์ ($6.67\%C$) ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาญูเต็คติก ในขณะที่ทำให้เย็นช้าๆ การเกิดจะลักษณะเป็นแผ่นบางๆ (lamellar structure) ของเฟอร์ไรท์กับชิเมนต์ไซต์คั่งน้ำนี้เฟรไลท์จึงไม่ใช่ phase เดียว แต่จะเป็นสอง Phase ประกอบกัน

A_{cm} คือ เส้นแสดงอุณหภูมิที่จะเกิดการเปลี่ยน phase จากอสเดนไนท์มาเป็นชิเมนต์ไซต์ในขณะที่ทำให้เหล็กเย็นตัวลงมา ถ้าทำให้เหล็กร้อนขึ้นก็จะเป็นเส้นที่แสดงการเปลี่ยนชิเมนต์ไซต์ไปเป็นอสเดนไนท์

A_1 คือ เส้นแสดงอุณหภูมิที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอสเดนไนท์มาเป็นเฟอร์ไรท์ในขณะที่ทำให้เหล็กเย็นและจะเป็นอุณหภูมิที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเฟอร์ไรท์ไปเป็นอสเดนไนท์ในขณะที่ทำให้เหล็กร้อน

A_2 คือ เส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะแม่เหล็กของเฟอร์ไรท์ ซึ่งจะมีอุณหภูมิประมาณ 768°C เส้น A_2 ไม่มีการเปลี่ยน phase ดังนั้นจึงไม่ปรากฏใน Equilibrium diagram

A₁ เป็นเส้นแสดงอุณหภูมิที่เกิดปฏิกิริยาเด็คตอยด์ คืออุณหภูมิ 723°C ทั่วไป กรณีจะเย็นลง กับ c ต่อท้าย A₁ และ A₃ ดังเช่น Ar₁, Ar₃ หรือ Ac₁, Ac₃ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่า อุณหภูมนั้นๆ เป็นอุณหภูมิของการทำให้ร้อนหรือทำให้เย็น ร มีความหมายทำให้เย็น ย่อมมาจากภาษาฝรั่งเศสว่า Refroidissement และ c มีความหมายทำให้ร้อนมาจากภาษาฝรั่งเศสว่า Chauffage

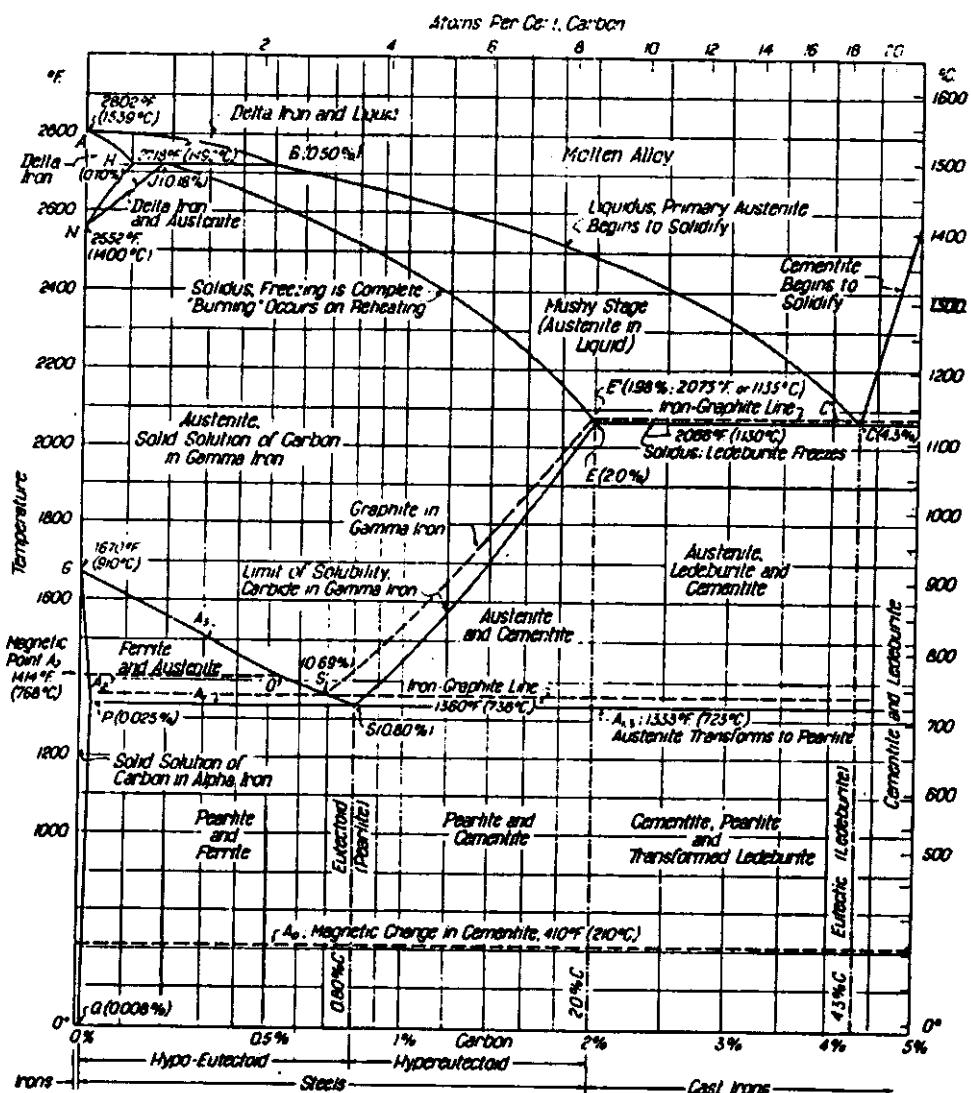

รูปที่ 2 Equilibrium diagram ของเหล็ก คาร์บอน

จาก Equilibrium diagram ของเหล็กกับคาร์บอน ในรูปของซีเมนต์ไทด์ (Fe_3C) จะพบว่าเหล็กบริสุทธิ์จะเปลี่ยน phase

จาก α เป็น γ ที่อุณหภูมิ $910^{\circ}C$ ($1670^{\circ}F$) และเปลี่ยนจาก γ เป็น δ ที่อุณหภูมิ $1400^{\circ}C$ ($2552^{\circ}F$) ที่อุณหภูมิ $1539^{\circ}C$ ($2800^{\circ}F$) เหล็กจะหลอมละลาย

จากผ่านรูปพิจารณาเหล็กที่มีคาร์บอน 0.4%

ที่อุณหภูมิ $1539^{\circ}C$ เหล็กจะอยู่ในสูตรหลอมละลาย

ที่อุณหภูมิ $1500^{\circ}C$ เหล็กจะเริ่มแข็งตัว ให้กำเนิดนิวเคลียสของเหล็ก δ (delta) ที่มีชาตุคาร์บอน 0.075%

ที่อุณหภูมิ $1492^{\circ}C$ เหล็กน้อย เหล็กจะประกอบด้วยเนื้อเหล็ก δ ที่มีคาร์บอน 0.10% กับเหล็กหลอมเหลวที่มีชาตุคาร์บอน 0.50%

ที่อุณหภูมิ $1492^{\circ}C$ เป็นอุณหภูมิที่เกิดปฏิกิริยา Peritectic กล่าวคือเหล็กที่มีชาตุคาร์บอน 0.10% จะรวมกับเหล็กหลอมเหลวบางส่วนแล้วให้เหล็ก γ (Gamma) ที่มีชาตุคาร์บอน 0.18%

ที่อุณหภูมิต่ำกว่า $1492^{\circ}C$ เสื่อน้อย เหล็ก 0.4% ควร์บอนจะประกอบด้วยเหล็ก γ 0.18% กับเหล็กหลอมเหลว 0.50% คาร์บอน

เมื่ออุณหภูมิลดลงจะปรากฏเหล็ก γ จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น ส่วนปริมาณของเหล็กหลอมเหลวจะลดลงตามลำดับ แต่ทั้งเหล็ก γ และเหล็กหลอมเหลวจะประกอบด้วยชาตุคาร์บอนมากขึ้น

เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงจะปรากฏเหล็ก γ ไม่เปลี่ยนแปลงบ้างคงเป็นเหล็ก γ 0.4% คาร์บอน จนถึงอุณหภูมิ $800^{\circ}C$ จึงจะเริ่มนิการเปลี่ยนแปลงโดยที่บริเวณรอบ ๆ เม็ดกรุนของเหล็ก จะให้กำเนิดนิวเคลียสของเหล็ก α 0.02% คาร์บอน และเมื่ออุณหภูมิลดลง ปริมาณของเหล็ก α จะเพิ่มมากขึ้น ส่วนเหล็ก γ จะกลับมีปริมาณลดลง แต่ทั้งเหล็ก α และ γ จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วย

ที่อุณหภูมิเหนือ $723^{\circ}C$ เสื่อน้อย จะปรากฏมีเหล็ก α 0.025% กับเหล็ก γ 0.8% คาร์บอนอย่างละประมาณ 50%

ที่อุณหภูมิ $723^{\circ}C$ พอดี เป็นอุณหภูมิที่ให้ปฏิกิริยาหยุดคโตย์ ซึ่งเหล็ก γ 0.8% คาร์บอน จะแตกตัวให้เหล็ก α 0.025% กับ ซีเมนต์ไทด์ (Fe_3C) 6.67% คาร์บอน พร้อม ๆ กัน โดยมีปริมาณ α 0.025% มากกว่า ซีเมนต์ไทด์ประมาณ 7 เท่า


$$\frac{\text{ปริมาณเหล็ก } \alpha}{\text{ปริมาณ Fe}_3\text{C}} = \frac{6.67 - 0.8}{0.8 - 0.025} = \frac{7}{1}$$

ลักษณะการแตกตัวของเหล็ก γ จะให้แบบขาว ๆ ของเหล็ก α 0.025% คาร์บอน กับซีเมนต์ไทด์ สลับกันไปเรียบร้อยโครงสร้างนี้ว่า เพริลайте (ครูปที่ 2.11)

เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงอีกกว่า $723^{\circ}C$ จะปรากฏว่าเหล็ก 0.4% คาร์บอน จะมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยเหล็ก α (0.025% C) กับ เพริลайте (0.8% C) ถ้าอุณหภูมิลดต่ำลงอีกจะปรากฏการเปลี่ยนแปลงอีกเสื่อน้อย

โดยเหล็ก α 0.025% C จะแยกตัวให้เหล็ก α มีรัตตุการ์บอนน้อยกว่า 0.025% กับซีเมนต์ไทด์ ($6.67\%C$) ซึ่งเป็นซีเมนต์ไทด์ที่มีชื่อเรียกโดยเดียวว่า Tertiary จะเกิดอยู่รอบๆ แฉลบทางๆ ของเฟอร์ไรท์ในโครงสร้างเฟอร์ไรท์และรอบๆ เกรนของเฟอร์ไรท์ที่เกิดก่อน $723^{\circ}C$ (Primary ferrite) ในทางปฏิบัติไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นซีเมนต์ไทด์ชนิดใดคือเดียวกันกับ Fe₃C

การเปลี่ยนแปลงที่อธิบายนี้จะเกิดเฉพาะเมื่ออัตราการเย็นตัว (Rate of cooling) เป็นไปอย่างช้าๆ เพื่อเปิดโอกาสให้อะตอมของคาร์บอนสามารถเคลื่อนที่ได้ทันทำให้เกิด phase ต่างๆ แต่ถ้าอัตราการเย็นตัวเร็วจะไม่ปรากฏ Phase ต่างๆ ที่อธิบายมา แต่กลับจะได้โครงสร้างของเหล็กที่แตกต่างออกไป

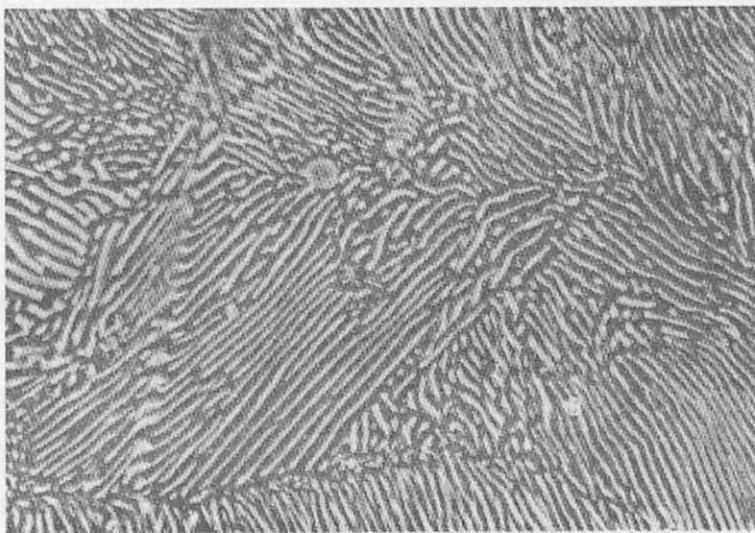


รูปที่ 3 แสดงลักษณะโครงสร้างของเฟอร์ไรท์

ในการคำนวณหาปริมาณของ Phase ที่เกิด ณ อุณหภูมิต่างๆ อาศัยกฎของ Lever-arm ดังเช่นเหล็ก 0.40%C ที่ $750^{\circ}C$ จะมีปริมาณของเหล็ก $\alpha = 34\%$ และเหล็ก $\gamma = 66\%$

สำหรับเหล็ก 0.8%C ตาม Diagram ที่อุณหภูมิบรรยายกาศ จะมีโครงสร้างที่เป็นเฟอร์ไรท์ทั้งหมด 100% และเหล็กที่มีคาร์บอนมากกว่า 0.8% ที่อุณหภูมิบรรยายกาศ จะมีโครงสร้างประกอบด้วยซีเมนต์ไทด์กับเฟอร์ไรท์ซึ่งจะมีซีเมนต์ไทด์ถึงสามประเภทคือ โปรยูเต็คโตyd ยูเต็คโตyd และเทอร์กิอารี

Structure of High Purity Iron-Carbon Alloys

By Harry K. Herschman, Metallurgist, National Bureau of Standards

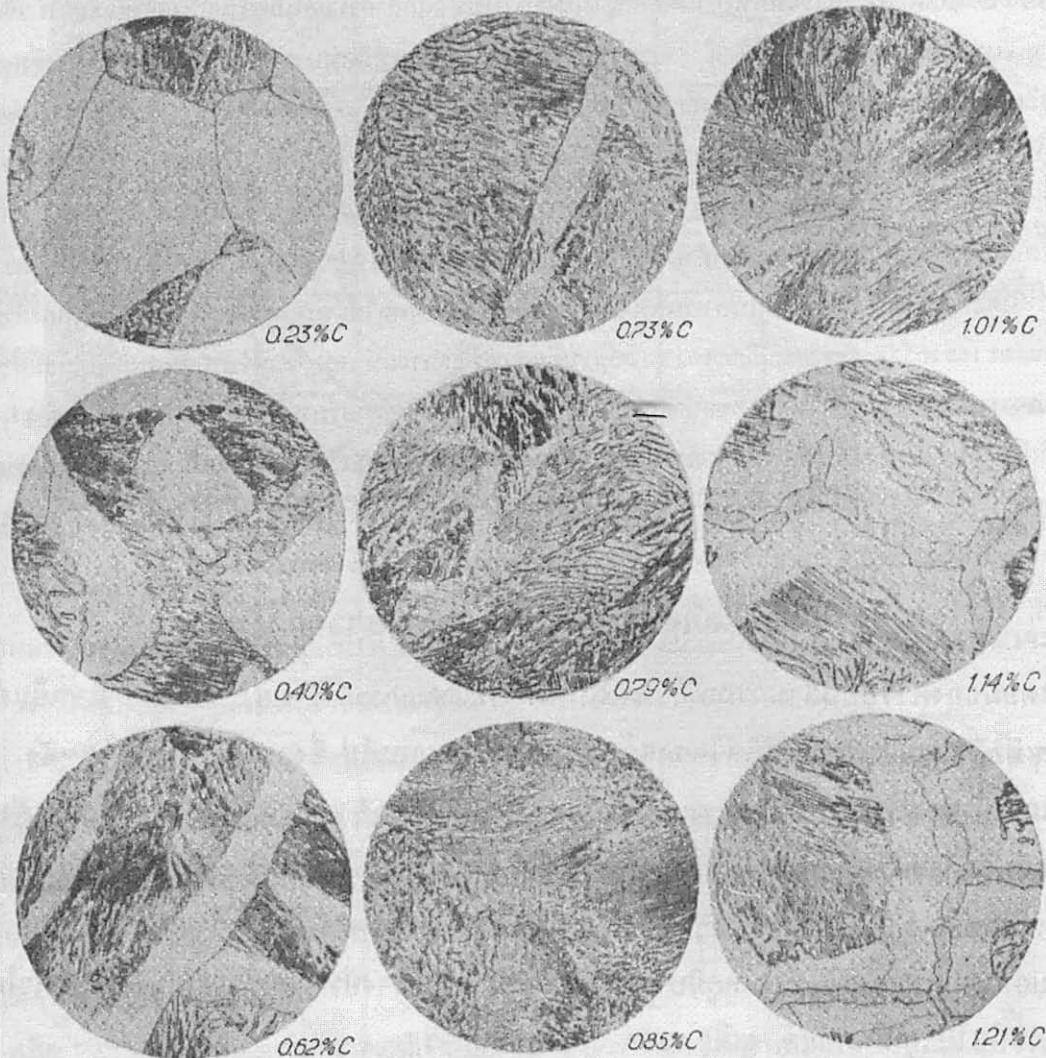


Alloys prepared by Thomas G. Digges by carburizing vacuum-fused electrolytic iron in a mixture of hydrogen and benzene, then homogenizing by heating at 1700° F. (925° C.) and rapidly cooling to room temperature. Specimens were then reheated to 1700° F. for one hour and cooled to 1020° F. (550° C.) at an

approximate average rate of 5° F. per min. The homogenizing and annealing treatments were made in vacuo. Total impurities, by analysis, less than 0.03%. Etched in equal parts of 1% NH_4O_2 in alcohol and 5% picric acid in alcohol. All photomicrographs magnified 500 diameters.


รูปที่ 4 แสดงลักษณะโครงสร้างของเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนต่างกัน

คุณสมบัติของเหล็กกล้าคาร์บอน

ชาติคาร์บอนเป็นชาติที่อยู่ได้ในเหล็กกล้าสองลักษณะคือ ในรูปสารละลายของแข็ง (Solid solution) และชาติคาร์บอนอิกส่วนหนึ่งที่เกินจากปริมาณที่จะละลายได้ รวมกันเหล็กเป็นสารประกอบอินเตอร์เมตัลลิกหรือซีเมนต์ไทด์ ซึ่งจะมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้เหล็กกล้าคาร์บอนมีความแข็งแรงและความแข็งเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณของซีเมนต์ไทด์ นอกจากการบันดาลจะเป็นชาติที่มีบทบาทเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าคาร์บอนแล้ว การอบชุนเหล็กกล้ามีส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งที่เปลี่ยนโครงสร้างของเหล็ก ซึ่งผลของการอบชุนมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเหล็ก ได้วางวางแผนมากอาจทำให้เหล็กมีความแข็ง หรือมีความเหนียวได้สูงขึ้นอยู่กับการอบชุน และลักษณะของโครงสร้างสุดท้ายที่ได้รับ ดังนี้ในการกำหนดคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าคาร์บอนจะต้องกำหนดชาติคาร์บอนและลักษณะการอบชุนความร้อนประกอบด้วย เพราะถ้ากำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นการยากที่จะทราบคุณสมบัติเชิงกลได้แน่นอน ในทางวิชาการยังต้องกำหนดลักษณะโครงสร้างและรายละเอียดของขนาดเกรนอิกด้วยเพื่อความแน่นอน สำหรับทางค้านปฏิบัตินิยมกำหนดส่วนผสมและการอบชุน ในที่นี้จะขอนำลักษณะของเหล็กที่ผ่านการทำอุ่นมาไว้ที่ปริมาณการบันดาลต่ำๆ เพื่อให้เห็นลักษณะโครงสร้างของเหล็กกล้าคาร์บอนไอโซไฟต์คือต์ ($0.4\%C$) และเหล็กกล้าคาร์บอนไฮเปอร์ฟายต์คือต์ ($1.2\%C$) ดังรูปแสดง และจากการทดสอบคุณสมบัติเชิงกล (การทดสอบแรงดึงและความแข็ง) จะปรากฏผลตามที่ปรากฏในรูปที่ 5 และ 6

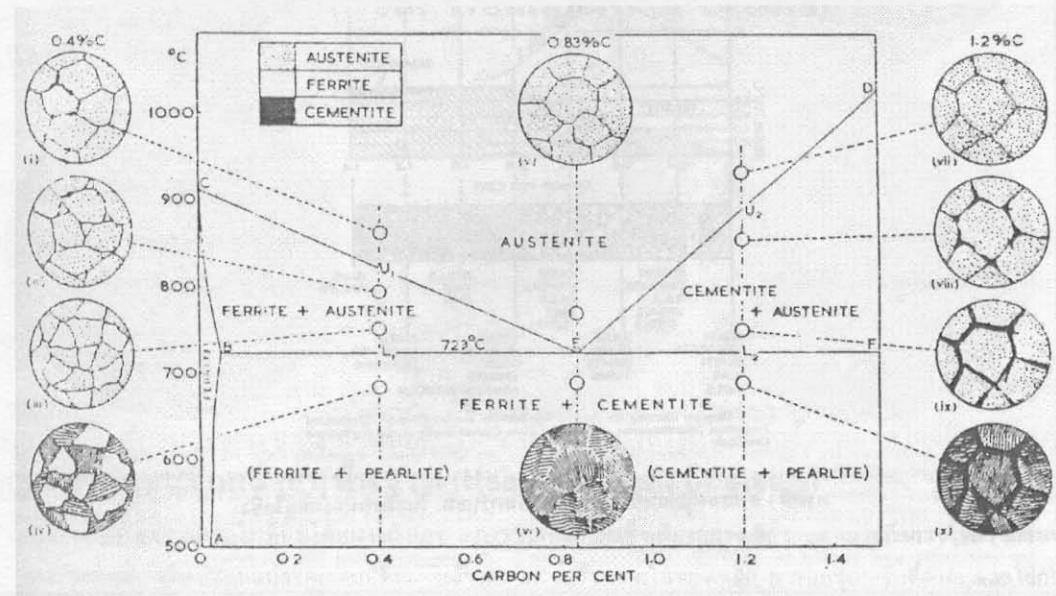

รูปที่ 5 Part of the iron-carbon thermal-equilibrium diagram

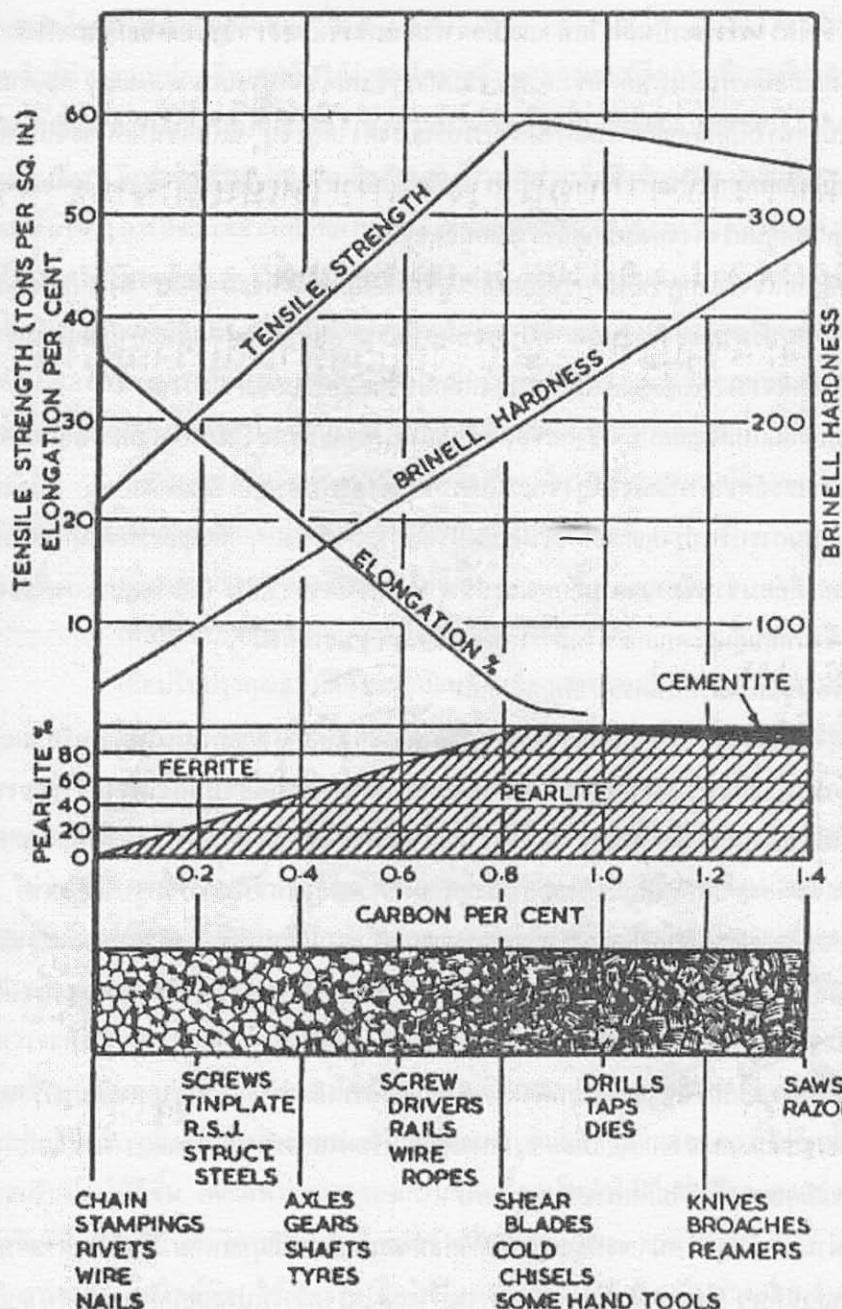

—Diagram Showing the Relationship between Carbon Content, Mechanical Properties, Microstructure and Uses of Plain Carbon Steels in the Normalised Condition.

รูปที่ 6 แสดงคุณสมบัติของเหล็กกล้าร่วนอน ในรูปนี้มีลักษณะ

จากรูปจะเห็นว่าค่าความกึ่นแรงดึง (Tensile strength) จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณการบอนสูงขึ้นจนถึงประมาณ 0.8% C ซึ่งโครงสร้างจะเป็นเพริไลท์ และเมื่อการบอนเพิ่มขึ้นจะปรากฏค่าความกึ่นแรงดึงจะกลับลดลงซึ่งจะเห็นได้ว่าเหล็กเมื่อมีการบอนสูงเกินกว่า 0.8% จะปรากฏชีเมนต์ไทด์ประภาก (secondary ferrite) เกิดตามขอบเกรนและมีลักษณะต่อเนื่องทำให้เหล็กถ้าคาร์บอนไม่สามารถรับแรงดึงได้สูงขึ้น ที่เป็นเหตุนี้เพราะชีเมนต์ไทด์ที่แข็งและเปราะไปห่อหุ้มเนื้อเหล็กที่เป็นเพริไลท์ ทำให้เพริไลท์ไม่มีโอกาสรับแรงได้เต็มที่ ชีเมนต์ไทด์จะแตกหรือขาดเสียก่อน ทำให้ค่าความกึ่นแรงดึงของเหล็กถ้าคาร์บอนลดลง

สำหรับความแข็งปรากฏว่าเมื่อมีการบอนมาก ปริมาณชีเมนต์ไทด์จะมากตาม ทำให้เหล็กถ้าคาร์บอนมีความแข็งเพิ่มขึ้นตามปริมาณของการบอน ส่วนความเหนียวของเหล็กจะลดลงเมื่อมีการบอนเพิ่มขึ้น และจะเข้าใกล้ค่าอัตราการซีดดัง (% Elongation) เป็นสูญเมื่อเหล็กมีปริมาณการบอนมากกว่า 0.8%

การที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กถ้าคาร์บอน เน้นทำให้เหล็กที่มีการบอนมากกว่า 0.8% มีค่าความกึ่นแรงดึงและยั่งต้านทานการซีดดังให้สูงขึ้น สามารถทำให้โดยการอบชุบ Spheroidizing เมื่อจะทำการอบชุบโลหะ เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ มีรายละเอียดในการควบคุมระดับอุณหภูมิของชิ้นงาน ที่ค่อนข้างซึ่งจะตามลักษณะรูปร่าง ขนาดชนิดของโลหะ และวัตถุประสงค์ของคุณสมบัติทางกลที่ต้องการ ซึ่งมีดุษฎีและกฎหมายในการให้ความร้อนกับชิ้นงานดังนี้

หลักการอบชุบความร้อนที่กระทำกับเหล็กถ้า

มีความนุ่งหมายโดยทั่วไปเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเหล็ก ด้วยการเพาให้ความร้อนและปล่อยให้เย็นตัวในอัตราต่าง ๆ กัน โดยอาศัยคุณสมบัติของเหล็กที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบผลึก (Allotropy) ได้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ทำให้เราสามารถควบคุมอุณหภูมิของเหล็กให้เปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ ดังเช่นต้องการให้เหล็กมีความอ่อนตัวสูง เพื่อความนุ่งหมายในการขึ้นรูปได้สะดวก ให้เหล็กมีความแข็งสูงเพื่อทนต่อการเดิมศีและต้องการให้เหล็กมีความเหนียว ใช้งานที่มีแรงกระแทกและแรงบิดตัวสูงได้ทนทาน คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการอบชุบความร้อนซึ่งมีอยู่หลาย ๆ กรรมวิธีดังนี้

1) การอบอ่อนหรือการอบให้อ่อนตัวสูง (Annealing)

มีความนุ่งหมายเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กที่ผ่านการผลิตต่าง ๆ มา เช่น การขึ้นรูปร้อน (Forging, Hot rolling) การขึ้นรูปเย็น (Cold rolling, Drawing) การเชื่อม หรือผ่านการหล่อ (Casting) ซึ่งเหล็กที่ผ่านขั้นตอนการผลิตดังกล่าว จะมีคุณสมบัติที่ไม่คีหายประโยชน์ เช่น

เหล็กที่ผ่านการขึ้นรูปร้อน จะมีคุณสมบัติที่ไม่สม่ำเสมอส่วนที่มีมุมแหลม ซึ่งอัตราการเย็นตัวสูงจะมีความแข็งมากกว่าส่วนอื่น ๆ โครงสร้างของเหล็กบริเวณพิจิราจะมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยเกรนขนาดเล็ก เพราะถูกแรงกระแทกและแรงอัดมากกว่าเนื้อเหล็กภายใน ทำให้มีคุณสมบัติไม่สม่ำเสมอถึงภายใน

เหล็กที่ผ่านการขึ้นรูปเย็นมักจะมีความเครียดที่เกิดจากการถูกแรงอัด หรือบีบเหล็กถังอยู่มีส่วนทำให้มีความแข็งแรง ไม่สม่ำเสมอ สูญเสียความเหนียว (Ductility)

เหล็กที่ผ่านการเชื่อม เช่นเดียวกัน การเชื่อมเป็นการทำให้เหล็กร้อนบางชุด การขยายตัวเมื่อถูกความร้อนและการหดตัวเมื่อถูกปล่อยให้เย็น ย่อมเป็นการยกที่จะทำให้ได้ทั่วถึงมักจะเกิดความเครียดเหลือถัง และ

โครงสร้างของเนื้อเหล็กบริเวณจุดที่ทำการเชื่อม จึงต่างกันเนื้อเหล็กในส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ถูกความร้อนจากการเชื่อม คุณสมบัติของเหล็กจะขาดความสม่ำเสมอ

เหล็กที่ผ่านงานหล่อ ยังคงเห็นได้เจ้ายาว โครงสร้างและคุณสมบัติของเหล็กจะมีส่วนที่แตกต่างกันมาก เพราะอัตราการเย็นตัวของเหล็กในแบบหล่อ (ซึ่งส่วนมากใช้ทรายเป็นวัสดุทำแบบหล่อ) จะแตกต่างกันทั้งส่วนที่หนา และส่วนที่บาง ยังส่วนที่เป็นแผ่นการเย็นตัวจะยิ่งเร็วกว่าส่วนอื่นจึงมักจะมีความแข็งสูง

จะเห็นได้ว่า การที่จะนำเอาเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีขึ้นรูปต่าง ๆ ไปใช้งาน หรือนำไปตัด จะง่าย ไส ย้อม ทำให้เกิดอุปสรรคในลักษณะต่าง ๆ ที่พอกจะมองเห็นได้ชัดเจน เช่น การกลึง การใส่ด้าเหล็กมีความแข็งไม่เท่ากัน ทุกส่วน การปรับนุ่มนิ่มนักกลึง หรือตั้งอัตราความเร็วในการตัดจะเกิดปัญหามาก และผลงานที่ได้รับก็ไม่ดี เท่าที่ควร ดังนั้นเหล็กที่ผ่านการขึ้นรูปมา ก่อนนำไปใช้งานหรือพ่อร์เมรูป่างในขั้นตอนต่อ ๆ ไป จำเป็นต้องผ่านการอบให้อ่อนตัว ซึ่งลักษณะของการทำงานมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับวัสดุประดิษฐ์ท้าย

2) การอบปิดหรือการทำนอร์มอลไรซิ่งเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ (Normalizing)

มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญทางประการคือการดัดแปลงคุณสมบัติของเหล็กที่ผ่านการอบอ่อนตัว คือ

- เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลให้ดีขึ้น
- เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติด้านความเหนียว โดยเฉพาะเหล็กที่ผ่านการขึ้นรูปร้อนหรือเย็น
- เพื่อปรับปรุงโครงสร้างให้สม่ำเสมอและเหมาะสมสำหรับการหุบแข็งในขั้นตอนต่อไป
- เพื่อเป็นการทำลายความเครียดภายในที่เกิดจากการขึ้นรูปเย็น

จะเห็นได้ว่าการทำนอร์มอลไรซิ่ง เป็นกรรมวิธีที่ใช้ทำกับงานที่ใช้กับงานสร้างขึ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นงานผ่านการขึ้นรูปร้อน เช่น การรีด(Hot rolling) หรือการตีรูป (Hot forging) เหล็กจะถูกเผาที่อุณหภูมิค่อนข้างสูงจะได้เหล็กที่มีเกรนโต คุณสมบัติเชิงกลที่ดีจะเสียไป (ทนแรงดึงแรงกระแทกได้น้อยลง) งานที่ผ่านการหล่อมาเกือบทั้งหมดก็จะมีขนาดเกรนใหญ่ลักษณะเป็นแคนไครท์ (คล้ายกับไม้) และไม่สม่ำเสมอ มีข้อเสียที่ควรจะต้องปรับปรุงก่อนนำไปใช้งานยิ่งงานที่ผ่านการขึ้นรูปเย็น เช่น การรีด (Cold rolling) หรือการตีรูป โครงสร้างภายในของเหล็กจะเกิดการบิดเบี้ยวไปตามทิศทางของแรงกระทำเกิดความเครียดภายใน สูญเสียความเหนียวและความแข็งเพิ่มขึ้นในลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอ สิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่ดีเหล่านี้สามารถทำให้หมอดไปและปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยเฉพาะขนาดของเกรนของเนื้อเหล็กทำให้เล็กและสม่ำเสมอได้ด้วย การทำนอร์มอลไรซิ่ง ซึ่งจะเน้นเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างมากที่สุด (Grain refinement)

การทำนอร์มอลไรซิ่ง ใช้วิธีเผาเหล็กให้ร้อนจนมีอุณหภูมิสูงอยู่ในช่วงอ๊อกซิเดนต์ในทั้งเหล็กที่มีคาร์บอนต่ำกว่า 0.8% หรือสูงกว่า 0.8% จะเผาจนกว่าอุณหภูมิอยู่เหนือเส้น A_c สำหรับเหล็กໄโอโลญูเดคตอยด์ และที่อุณหภูมิเหนือเส้น A_{c_3} สำหรับเหล็กໄโอเพอร์บูเต็คตอยด์ ประมาณ $30^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$ ทั้งนี้ที่อุณหภูมนี้ประมาณ 30 – 60 นาทีต่อความหนาเฉลี่ย 25 มม. เช่นเดียวกับ การอบอ่อน จากนั้นนำเหล็กออกจากเตาปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ ถ้าการเย็นตัวประมาณ $1^{\circ}\text{C} - 5^{\circ}\text{C}$ ต่อวินาที ถ้าเป็นการเผาอากาศ อัตราการเย็นตัวจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10°C ต่อวินาที (อบอ่อนอัตราการเย็นตัวประมาณ $5^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C}$ ต่อวินาที)

อัตราการเย็นตัวที่เร็วขึ้นจะมีผลต่อโครงสร้างของเหล็กโดยตรง ซึ่งพบว่าอัตราการเย็นตัวชี้ว่า การเปลี่ยนแปลงจากอสเทเนในที่จะเกิดที่อุณหภูมิยังตัวลง จุดยุติคืออยู่ด้านหลังของเหล็กจะเปลี่ยนแปลงมาขึ้นด้านล่างบนตัวลงสำหรับไฮโปบิวเต็คตอยด์ และจะข้ายไปด้านล่างมากขึ้นสำหรับเหล็กไฮเปอร์บิวเต็คตอยด์ทำให้ปริมาณของเฟอร์ไรท์เพิ่มมากขึ้น และความละเอียดของเฟอร์ไรท์จะยิ่งตื้นขึ้น (เปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิต่ำ) ความละเอียดของเฟอร์ไรท์หมายถึง แอบนบาง ๆ ระหว่างเฟอร์ไรท์และซีเมนต์ไดต์จะแคนบมาก นอกเหนือนี้ไฮป์บิวเต็คตอยด์เฟอร์ไรท์ในเหล็กไฮป์บิวเต็คตอยด์จะมีปริมาณน้อยลง และเริ่มเดียวกันในไฮป์บิวเต็คตอยด์ซีเมนต์ไดต์ในเหล็กไฮป์บิวเต็คตอยด์จะลดลงน้อยลง คุณสมบัติของโครงสร้างที่ประกอบด้วยเฟอร์ไรท์ที่มีความละเอียดเข้มข้น จะทำให้เหล็กนี้ความแข็งแรงและความแข็งสูงกว่าเหล็กที่ผ่านการอบอ่อน ดังตัวอย่างเหล็ก 0.5%C ถ้าทำการอบอ่อนโครงสร้างประกอบด้วยไฮป์บิวเต็คตอยด์เฟอร์ไรท์ประมาณ 38% ความแข็งประมาณ 10 HRC เมื่อได้ทำนอร์มาลไอลซ์ชิง (อบปกติ) ที่อุณหภูมิเดียวกันจะได้โครงสร้างประกอบด้วยไฮป์บิวเต็คตอยด์เฟอร์ไรท์เพียง 10 % และมีความแข็ง 20 HRC จากที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ว่าการทำนอร์มาลไอลซ์ชิง เพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างให้สม่ำเสมอ เพื่อที่จะนำไปทำการชุบแข็งภายหลังนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหล็กภายหลังการชุบแข็งมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น หลักเลี่ยงข้อเสียที่จะเกิดขึ้นปกติแล้วเหล็กยังมีการระบายความร้อนเป็นผลต่อการชุบแข็งมาก เพราะถ้าเหล็กนี้เกรนใหญ่และไม่สม่ำเสมอ ภายหลังการชุบแข็ง เหล็กจะมีความแข็งไม่สม่ำเสมอเข่นเดียวกัน และบางที่อาจจะเกิดการบิดหรือแตกร้าวได้ ซึ่งเป็นเหล็กที่มีมาตรฐาน ๆ ผสมอยู่และปริมาณของธาตุที่ผสมขาดความสม่ำเสมอการชุบแข็งอาจจะไม่ประสบผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ดังนั้นในการปฏิที่ต้องการคุณภาพของเหล็กจากการชุบแข็งสูง จึงสมควรที่จะทำนอร์มาลไอลซ์ชิงแล้วจึงนำไปทำการชุบแข็ง .

นลูบล นวเรศ (คู่มือก่อนเข้าครัว : www.papamamaonline.com/) ได้เขียนแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ หลายด้านดังนี้

มีคิมประ ใจชน์ มากน้ำยสารพัฒนา การทำครัวจะขาดมิคไม่ได้ ยิ่งครอบครัวสมัยใหม่ด้วยแล้วมักจะมีมีคิมหลายประเภท หลายชนิดที่เดียว สำหรับใช้งาน ส่วนประกอบของมีค มีอะไรบ้าง นั่นคือ

- ส่วนที่เป็นใบมีดซึ่งมีความคมใช้ในการหั่นตั่งต่าง ๆ
- ส่วนที่ต่อ กับด้ามมีค
- ส่วนด้ามมีดซึ่งผ่ากลางแล้วใช้หมุดออก

ในส่วนที่เป็นใบมีดนั้นจะมีความคมและบาง แต่ว่าจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับประ ใจชน์ในการใช้อายุร่วมกับมีคใช้สับกับมีคใช้หั่นก็ไม่เหมือนกัน นั่นคือมีคสำหรับหั่นมีใบมีคขาว มีคสำหรับสับ จะกว้างขึ้น

ถ้าเหล็กดิหรือวัสดุที่ทำมีดต้องใช้ได้นาน อาจทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น

- 1) มีคที่ทำจากสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) ไม่เป็นสนิมแต่ลับให้คมและบางไม่ได้ เวลาใช้ร่องรอยคลับบ่อย ๆ เมื่องจากรักษาความคมได้ไม่นาน
- 2) มีคที่ทำจากสแตนเลสสตีลที่มีการรับอนุสูง (High Carbon Stainless Steel) ชนิดนี้มีความคงทนนาน และไม่เกิดสนิมคุณสมบัติค่อนขาน

3) มีดที่ทำจากเหล็กที่มีคาร์บอนสูง (High Carbon Steel) ใช้ทำใบมีดคิทีสุด ความคมคงทนอยู่ได้นาน ลับให้คมและบางได้ แต่ปัญหาคือถูกแล้วจะเกิดสนิมง่าย

4) มีดที่ทำด้วยเหล็กคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Steel) ชนิดนี้ทำง่าย แต่ความคมไม่ทนนาน ลับยาก ไม่ค่อยคม

5) มีดที่ไม่ใช้สแตนเลส (Non-Stainless) จะเป็นสนิมง่าย ดังนั้นใช้แล้วควรเช็ดให้แห้งทันที จึงเก็บหรือไม่อ่อนน้อมต้องใช้น้ำมันทา กันสนิม ถ้าถูกความชื้นภายใน 2-4 นาที จะเกิดสนิม

6) มีดที่ทำจากโลหะวานาเดียม (Vanadium Steel) ชนิดทำจากโลหะผสมเหล็ก ความร้อนสูง มีความแข็งแรงดี ต้องหมั่นลับให้คมเสมอ แต่ราคาถูกคุ้ม

7) มีดที่ทำจากโครเมี่ยมพลด (Chrome Plated Steel) ถ้าถูกขีดข่วนแล้วจะเกิดสนิมได้ง่าย เพราะมีสารเคมีเคลือบอยู่ จึงต้องรักษาให้ดีเมื่องจากใช้ส่วนที่ต่อ กับด้านมาตรฐานให้กล้ายเป็นมีดไปเลย ซึ่งปลายมีดจะคมมาก

คุณมีดกับการใช้ คุณมีดจะมีรูปร่างแตกต่างกันหลายลักษณะ เช่น มีทั้งทรง โคง เรียบ หรือโคงเด็กที่ใช้หั่น (Slice) พากแซนคิวช ขนาดปั้งและรุ่น แลดบังมีชนิดที่เป็นร่องหยักฟันเดี่ยว ลักษณะของคุณมีดแต่ละอย่างก็หมายจะใช้งานไม่เหมือนกัน จึงต้องศึกษาและเลือกงานที่จะใช้ให้เหมาะสม พร้อมทั้งความสะดวกในการทำงานด้วย

นอกจากคุณมีดแล้ว ด้านมีดก็มีความสำคัญมากเช่นกัน ด้านมีดควรจะทำจากวัสดุที่แข็งแรงกระชับมือ พนทาน ตกประกาย อาจทำมาจากพลาสติกอิโนไนท์ (Ebonite) ซึ่งเป็นพลาสติกแข็ง สำหรือทำจากไม้เนื้อแข็ง กีดี จึงจะปลอดภัยในการใช้งาน ดัวใบมีดกับด้านต้องต่อ กันให้สนิทแน่นและครึ่งด้วยหมุดเพื่อให้มั่นคง ถาวร

รายละเอียดของมีด

- มีดที่มีใบนาคตัน (Paring Knife) ชนิดนี้ใบมีดจะยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ส่วนความกว้างนั้นแล้วแต่ผู้ใช้จะเลือกเอาเอง มีคุณค่านี้หมายที่จะใช้ปอกเปลือกผลไม้ที่เปลือกไม่แข็งมากนัก และผักต่างๆ
- มีดนาคกลาง (Utility Knife) จะยาวประมาณ 5-7 นิ้ว ใบมีดอาจจะเรียบตรงหรือโคง หรือหยักล้ำฟันปลา หรือรูปหนอยแครงก์ได้ มีดพวกนี้จะใช้ได้ดีและมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ใช้ในการตัดขนมเค้ก แต่งอาหาร ตอกแต่งผลไม้ หั่นผัก แล่นเนื้อ แล่นปลา
- มีดที่ใช้สำหรับลับ (Chef's knife or Frenen knife) จะมีความยาวมากสักหน่อยอาจจะยาวถึง 10 นิ้ว ก็ได้ ความกว้างพอสมควร มีน้ำหนักเล็กน้อยพอที่จะใช้ลับได้อย่างสบายมือ หมายที่จะใช้ได้ทั้งพ่อครัวแม่ครัวทุกๆ บ้าน แต่ก็ยังมีที่ยกว่า "นีอิก" ซึ่งนั้นหมายถึงกับพ่อครัวแม่ครัวรุ่นเดียว คืออาจยาวได้ถึง 12 นิ้ว ก็ได้เช่นกัน

- มีดสำหรับแล่ (Slicing knife) ความยาวจะอยู่ระหว่าง 8-10 นิ้ว ลักษณะบาง ใช้แล่นอืดที่ติดกระดูก หรือเนื้อสุก ถ้าชนิดที่มีความคมนัยก พื้นปลายจะใช้หันขึ้นบันปั้งและอาหารที่อบจนกรอบได้ดี โดยไม่ทำให้แตกหรือกระเทาะ
- มีดเคาะ (Carving knife) ชนิดนี้มีลักษณะแตกต่างกันอีก คือ ในมีดจะมีส่วนโถ้งส่วนปลายแหลมและคมมีความกว้าง จึงเหมาะสมที่จะใช้เคาะเนื้อสัตว์ พอกเป็ด ไก่ นก ที่สุดแล้ว ส่วนมากจะใช้คู่กันกับส้อมหัน (Carving Fork)

การใช้มีดที่ถูกวิธี

ถ้าเราใช้จักรใช้ให้ถูกวิธีเราจะ节约เวลาและไม่ต้องออกแรงเลย เช่น ถ้าหันเนื้อควรหันในลักษณะคล้ายกันเดื่อยไปมา คำศัพท์ตอนครัวจะเป็น

- 1) ก่อนอื่นควรลักษณะวัสดุที่รอง ถ้าเป็นเครื่องปั่นดินเผาหรือแก้วจะทำให้คมมีดเสีย เพราะฉะนั้นควรจะใช้เชิงไม้ในการรองหันหรือสับเนื้อ เชิงไม้จะช่วยรักษาคมมีดได้
- 2) ในขณะที่ใช้มีดที่คม ๆ นั้น ควรระวังให้มาก เพราะมีความชำนาญมาก่อนว่าจะต้องหันให้ถูกวิธี การหันจะใช้ส้อมแทนการใช้มือจับเนื้อในการแล่นเนื้อ หรือหันของที่ลื่นและเหนียวจะง่ายและสะดวกในการหานอาหาร

วิธีการลับมีดให้คม

ใบมีดนั้นมีอีกปีบ้าน ๆ คนบ่อมจะเสียไป เพราะวัสดุที่หันหรือสับอาจจะแข็ง หรือไม่เขียงคงไม่ค่อยดี คั่งน้ำมีดก็จะทำลายไม้ได้ จึงควรรู้วิธีการลับมีดกันเอาไว้บ้าง

การลับมีดด้วยเหล็ก (Sharpening Steel) วิธีนี้คือที่จะลับมีดจากจะมีปัญหาในเรื่องของความถันดัด คือบางคนอาจถันดัดขาด บางคนอาจถันดัดซ้ำ แต่วิธีสำหรับคนที่ถันดัดขาด ซึ่งคนถันดัดซ้ำก็ทำได้ไม่ยากโดยการทำครวงกันห้ามเท่านั้นเองคือให้ตะไบเหล็กที่จะใช้ลับเนื้อเชิงเบนออกไปจากตัวเรา ใช้มือขวาจับมีดให้ส่วนที่อยู่ระหว่างใบมีดกับคันซึ่งเป็นมุนโค้งเล็ก ๆ (เรียก Hell) อยู่บนตะไบเหล็กทำมุนกับตะไบประมาณ 20 องศา ลากใบมีดไปมาพร้อมทั้งกดเล็กน้อยประมาณ 3-4 ครั้ง หลังจากลับทั้ง 2 ด้าน

การลับมีดด้วยหิน (Oilstone) วิธีนี้จะใช้น้ำมัน helycol ไปบนหิน 2-3 หยดก่อนลับ น้ำมันจะเป็นตัวช่วยในการหล่อถငุ่น วางแผนให้สนิทบนที่เรียบให้ Hell ทำมุนกับหิน 20 องศา ลากใบมีดไปกลับหลาย ๆ ครั้ง ทั้ง 2 ด้าน มีดจะไม่เสียคมถ้าทำมุนคงที่เดียวจนมีเครื่องลับมีดไฟฟ้ามาช่วยทุนแรง

การเก็บรักษาคมมีดเพื่อให้ใช้ได้นาน ๆ มีความสำคัญมากที่เดียวที่เราควรนึกการรักษาและดูแลมีดให้ดี เวลาใช้งานจะได้เร็วขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการลับบ่อย ๆ

- 1) ควรใช้มีดให้ถูกต้องตามลักษณะและหน้าที่นั้น ๆ เช่น มีดเล็กใช้สำหรับแล่มีดเคาะกีบ ให้เฉพาะการเคาะ ไม่ควรเอามีดแล่ไปฟันหรือสับกระดูก
- 2) ถ้าจะหันหรือสับเนื้อ วัสดุที่รองควรจะเป็นเชิงไม้ ซึ่งที่นิยมกันก็คือเชิงไม้มะขาม
- 3) ควรเก็บมีดไว้ให้ดี อย่าให้มีดมีดกระแทกัน หรือหล่นไปกระแทกกับของแข็ง ๆ เพราะจะทำให้มีดเสียคมหรือบินได้ง่าย

4) ควรเก็บมีดให้ห่างจากเด็กส์ หรือเดาหุงข้าวที่มีความร้อน เพราะความร้อนอาจทำให้มีดที่เก็บอยู่ในครัวเมื่อไข่ไก่หุ่ดจะแตกทำให้มีดเสียดุมและแตกปะปะ

2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนน้ำ้อย อ่ามหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชุมชนน้ำ้อย เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่ง มีการตั้งถิ่นฐานขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่จากการศึกษาของ สุนันท์ อินทนิล (2544 : 63 - 89) พบว่าเนื่องจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อันประกอบด้วยพืชพันธุ์ ชัยภูมิหาร สัตว์บก สัตว์น้ำ สายน้ำซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักสามารถเดินทางสู่ทะเลสาบและอ่าวไทยได้สะดวก ทำให้ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนับแคนดินอินนี้ได้มีการ ตั้งถิ่นฐานเกิดขึ้นแล้ว หลังจากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนที่ตั้งถิ่นฐานให้เหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่ทำกิน เส้นทางคมนาคมหรือหนีโรคระบาดติดต่อ รายแรงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเส้นทางสัญจรสายสำคัญที่ใช้เดินทาง ลากเกวียนตัดผ่านแหลมมลายูเริ่มต้นจาก สงขลา - ยะลา - ไทรบุรี ข้ามไปผ่านทะเลอันดามัน ตัดผ่านชุมชนน้ำ้อย และเส้นทางสายน้ำได้รับการพัฒนาเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2470 ได้ลากทางช่วงสงขลา - หาดใหญ่ ให้เชื่อมต่อถนนกาญจนวนิช และทางรถไฟ ตัดผ่าน ในปี พ.ศ.2456 เมื่อการสัญจรสะดวกทั้งทางน้ำและทางบกจึงทำให้มีความสัมพันธ์กับชาวต่างถิ่นและ ต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนก็เข้ามาค้าขาย ทำแร่เหล็ก แร่ดินบุก ทำอิฐ กระเบื้องดินเผา และตั้งถิ่นฐานขึ้นในชุมชน หลายครอบครัว ทำให้เกิดวัฒนธรรมผสมผสานหลากหลาย ปัจจุบันชุมชนน้ำ้อยได้รับ การพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงไปมากในทุกด้าน กลยุทธ์ชุมชนที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท เอกสารที่กล่าวถึงชุมชนน้ำ้อย ได้แก่

ภาณุ ธรรมสุวรรณและทวีศักดิ์ ล้อมลิม (2530 : 2) กล่าวถึงชุมชนน้ำ้อยว่า จากการสัมภาษณ์ นายนานี ไฟโรมันกัคค์ กำนันตำบลเกาะยอดนปจุบันได้ความว่า เกาะยอดนปจุบันนี้ไม่มีคนอยู่อาศัย แต่เนื่องจาก ความอุดมสมบูรณ์ของเกาะ ประมาณกรุงสุโขทัยตอนปลายชาวบ้านแบบตัวบานล้นน้ำอยและดำเนินลุ่งหัวงี้ได้ อยพะเพ็กมาอยู่บนเกาะบริเวณหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ปัจจุบัน

สุนันท์ อินทนิล (2544 : 9 - 10) กล่าวถึงศาสนสถานในชุมชนน้ำ้อยว่า จากการวิจัยได้สัมภาษณ์ ผู้สูงอายุในชุมชนหลายคนให้ข้อมูลตรงกันว่า วัดน้ำ้อยในไม่ใช้วัดแรกของชุมชน เพราะ สมัยที่ผู้ให้ข้อมูล สัมภาษณ์ขึ้นเป็นเด็ก เคยเห็นชาวกาดานสถานที่เล่าขานกันมาว่าซึ่งเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นก่อนวัดน้ำอยใน ปราการภูหลัง ในหนึ่งในวัดที่ 4 วัด คือวัดกลาง ถูกทิ้งร้างเพราชุมชนเกิดโรคระบาดติดต่อร้ายแรง วัดกลางน้ำหือ วัดตันพิกุล วัดกลาง วัดแหลมช้อ วัดพระวง ถูกทิ้งร้างเพราหน้าแล้ง น้ำเค็มหมุนขาคน้ำจืดบริโภค หน้าฝน น้ำท่วมชาวบ้านจึงอยพะเพ็กมาอยู่บนพื้นที่สูง

จากการวิจัยของสุนันท์ อินทนิล (2544 : 117 - 118) ทำให้ทราบว่า ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงต้น ได้มีข้าศึกจากเมืองไทรบุรี ชาวบ้านเรียกศึกแบก หรือศึกพระยาคนภูเคน ยกกองทัพไปตีเมืองสงขลา เมื่อ เดินทางผ่านชุมชนน้ำอย ก็ให้เข้าไปทำลายศาสนสถานเพื่อหารพยัคฆ์สินมีค่าโดยเฉพาะ พระพุทธรูปที่ทำด้วย เนื้อทองคำในวัดหลายแห่ง เช่น พระประชานสมัยสุโขทัยที่ในอุโบสถวัดน้ำอยใน แต่เนื่องจากเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ไม่สามารถทำลายได้ จึงได้ใช้ปืนยิงท่องค์พระ ทำให้องค์พระมีแผลกระสุน แต่ก็ไม่สามารถทำลาย

องค์พระได้ เมื่อทหารสองคนที่ยิงองค์พระออกจากมาจากการเบรกวัต ได้ล้มสีน้ำตาลโดยไม่ทราบสาเหตุ ทหารของพระยาณกุเคนส่วนหนึ่งได้เข้าไปลักทรัพย์ต้นของชาววันนอก ซึ่งเป็นชุมชนของคนเชื้อทำเร่เหล็กส่วนนอก ชาวบ้านมีฐานะร่ำรวย และต่อมาชุมชนกว้านอกเกิดโรคติดต่อรุนแรง ทำให้ชาวบ้านป่วยตายไปหลายคนที่เหลือ จึงทิ้งถิ่นฐานไปอาศัยอยู่กับญาติซึ่งเป็นชาวจีนด้วยกันที่บริเวณวัดท้ายน้ำ และถนนกรรณอก นครใน ในตัวเมืองสงขลา

เหตุการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับ สนั่น เมืองวงศ์ (2516 : 177) ที่ได้กล่าวถึงกบฏคนกุเดินว่า พ.ศ.2381 เจ้าพระยาไทรบุรี (ปะแวงรัน) ส่งหลวงชาษชื่อ ตนกุหะมัคษาด (ตนกุเคน) เป็นกบฏยกทัพที่หัวเมืองได้รวมทั้งเมืองสงขลา ตรงกับสมัยพระยาสงขลาเสี้ง ในขณะที่เจ้าเมืองทางใต้เข้าไปร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมราชานุสรณ์เจ้าพระครีสุลลาลัย ตามเดิมพระราชชนนีพันปีหาลวง (เจ้าอมราภาเรียม) รัชกาลที่ 3 ทรงส่งเจ้าพระยานครฯ (น้อย) พระยาสงขลา (เสี้ง) มาปราบโดยที่อังกฤษให้การสนับสนุน

สุชาติ รัตนปราการ (2527 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) “รายชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน และวัด ที่มีในแขวงต่างๆ ซึ่งสังกัดเมืองสงขลาที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้ ไม่ปรากฏชัดว่าได้จัดทำขึ้นเมื่อใด แต่พอจะรู้ได้ว่าต้องทำขึ้นก่อน พ.ศ.2440 เพราะบรรดาศักดิ์ของนายอำเภอ และการแบ่งเขตอำเภอที่ปรากฏนี้ เป็นแบบการปกครองของเมืองสงขลาที่ใช้อังกฤษในการปฏิรูปการปกครองเป็นแบบที่มีผลต่อ ก่อนปี พ.ศ.2440 เมืองสงขลาแบ่งแขวงเมืองเป็น 15 ส่วน เรียกว่า “อำเภอ” อำเภอหัวหลวงอภิพิทักษ์ (อำเภอพะวง) มีบ้าน 52 บ้าน 1,685 เรือน บ้านน้ำน้อย 1 บ้าน 100 เรือน บ้านบนหา 1 บ้าน 56 เรือน บ้านกว้านอก 1 บ้าน 7 เรือน บ้านพะวง 1 บ้าน 5 เรือน บ้านควบหิน 1 บ้าน 9 เรือน บ้านท่านางหอน 1 บ้าน 56 เรือน บ้านท่าจีน 1 บ้าน 8 เรือน ” ซึ่งบ้านเหล่านี้ปัจจุบันคือ หมู่บ้านในเขตการปกครองของตำบลน้ำน้อย

สุนันท์ อินทนิล (2544 : 8 -12) จากการศึกษาเอกสาร วัตถุสถานและจากการให้สัมภาษณ์ของผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับชุมชนน้ำน้อย จึงสรุปได้ว่า บ้านน้ำน้อยเป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่ง ที่ปรากฏหลักฐานว่าในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ที่นี่มีรายรูปเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่แล้ว ปัจจุบันมีสถานภาพเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบล ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเดิมก่อนที่จะมีการแบ่งเขตการปกครอง ตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ถ้ากล่าวถึงชุมชนน้ำน้อยในอดีตนั้น ก็จะหมายความถึงที่ที่ซึ่งคิดเป็นตำบล ข้างเคียงกับตำบลน้ำน้อยในปัจจุบันด้วย เช่น ในเขตหมู่ที่ 1 บ้านหัวหนองถนน หมู่ที่ 2 บ้านหลักสิงเก้าและบ้านทุ่งใหญ่บ้างส่วนในตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ และหมู่ที่ 3 บ้านควบหิน ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นต้น

สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 18:8710-8711) ได้กล่าวถึงเหล็กน้ำน้อยไว้ดังนี้

เหล็กน้ำน้อย คือเหล็กที่บุคคลฉุกเฉินที่บ้านน้ำน้อย ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อประมาณ ๑๐๐ กว่าปีมาแล้ว ถือเป็นเหล็กชั้นดี มีคพร้าวที่ทำด้วยเหล็กน้ำน้อยมีชื่อเสียง โค้งคั่งและนิยมกันมาก เช่น พระน้ำน้อย อ้ายแดงน้ำน้อย หาคนน้ำน้อย จนคำว่า “น้ำน้อย” กลายเป็นหลักประกันคุณภาพ เพราะมีความแข็งแกร่งทนทานทั้งช่างเหล็กที่น้ำน้อยก็ได้ชื่อว่าเป็นช่างฝีมือคีด้วย

บรรณานุกรม

- ฤทธิ์รุ่น พยามรานนท์. (2542). “มีค.” ในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคกลาง เล่ม 11. (หน้า 5008). กรุงเทพฯ : สยามเพรส แมเนจเม้นท์จำกัด.
- ทวี กองศรีมา. (2542). “ตีมีค: ช่างฝีมือ,” ในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคอีสาน เล่ม 10. (หน้า 1435-1436). กรุงเทพฯ : สยามเพรสแมเนจเม้นท์จำกัด.
- นิคุบล นวเรศ. คุณเมื่อก่อนเข้าครัว : www.papamamaonline.com.
- ประพนธ์ เรืองผงวงศ์. (2528). “สำนวนได้เกี่ยวกับชื่อบ้านนามเมือง” เล่าเรื่องจากใต้. (หน้า 233). มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. โรงพิมพ์มิตรสยาม.
- พ่วง บุญรัตน์. (2542). “เตาตีเหล็ก” ในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 6. (หน้า 2749-2750).
กรุงเทพฯ : สยามเพรสแมเนจเม้นท์จำกัด.
- ภาณุ ธรรมสุวรรณและทวีศักดิ์ ถ้องถิน. (2530). การศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ประชาชนในด้านสังคมและผลกระทบจากสะพานคิวีสุลานนท์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา. (สำเนา)
- สนั่น เมืองวงศ์. (2516). ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ยุคแรกถึงปัจจุบัน. วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา.
- สุชาติ รัตนปราการ. อุบัติสุชาติ รัตนปราการ : 2528.
- สุนันท์ อินทนิล. (2544). วิถีชีวิตร่องชาวชุมชนน้ำน้อย อ่ามหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. (สำเนา)
- สุพัตรา ปรีดาศักดิ์ และวรรณา แก้วพรหม. (2539). มีดพรานาปือ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.
- สุธชิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. “เหล็กน้ำน้อย,” ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 1,
หน้า 8710-8711. กรุงเทพฯ : บริษัทสยามเพรสแมเนจเม้นท์ จำกัด, 2542.
- สุธชิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. (2542). “ภูมิปัญญาชาวบ้านภาคใต้,” ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่ม 12.
กรุงเทพฯ : สยามเพรสแมเนจเม้นท์จำกัด.
- เอกวิทย์ ณ คลาง. (2544). “ภูมิปัญญาชาวบ้านกับกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย,” ในภูมิปัญญาทักษิณ.
(พิมพ์ครั้งที่ 2) (หน้า 205-206). กรุงเทพฯ: อันรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชิ่ง จำกัด.
- เอกวิทย์ ณ คลาง. (2540). ภูมิปัญญาชาวบ้านสีภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
- อุคม รุ่งเรืองศรี. (2542). “มีค.” ในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคเหนือ เล่ม 10. (หน้า 5171). กรุงเทพฯ :
สยามเพรส แมเนจเม้นท์จำกัด.