


ผลการทดลองและวิจารณ์

จากการศึกษาคู่มือการใช้งานเครื่องกัดซีเอ็นซี Cincinnati Arrow VMC750 และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Kuka KR C6 อย่างละเอียด แล้วทำการออกแบบวงจรเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องจักรทั้งสอง รวมทั้งการสร้างและปรับปรุงอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้เครื่องจักรทั้งสองทำงานร่วมกันเป็นเซลล์การผลิตอัตโนมัติได้นั้น ผลการศึกษาและทดลองจะได้กล่าวถึงโดยละเอียด ดังนี้

4.1 การตรวจสอบสถานะการทำงานของ I/O Board และการเชื่อมต่ออุปกรณ์


ก่อนที่จะทำการต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องกัดซีเอ็นซี จะต้องตรวจสอบสถานะการทำงานของ I/O Board เครื่องกัดซีเอ็นซีก่อนว่า สัญญาณเอาต์พุตและอินพุตอยู่ที่ตำแหน่งใดของ I/O Board และมีการจ่ายเอาต์พุตแบบใด จากการตรวจสอบจากวงจรไฟฟ้าของเครื่องซีเอ็นซีและการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าบน I/O Board ปรากฏว่ามีการจ่ายสัญญาณเอาต์พุตทางช่องสัญญาณ R28 ดังแสดงในภาพที่ 4.1 ช่องสัญญาณเอาต์พุต R28 มีขั้วจ่ายสัญญาณ 12 ขั้ว จ่ายสัญญาณเอาต์พุตออกเป็นไฟฟ้าแรงดัน 110 VAC ซึ่งลักษณะการนำเอาต์พุตไปใช้งานได้กล่าวไว้โดยละเอียดแล้วในบทที่ 3

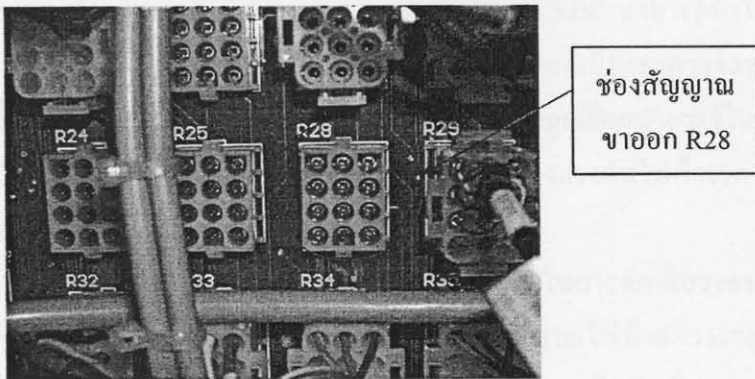

รูปที่ 4.1 ช่องสัญญาณขาออกของเครื่องกัดซีเอ็นซี

เนื่องจากเครื่องกัดซีเอ็นซี Cincinnati Arrow VMC750 เป็นเครื่องซีเอ็นซีแบบลูปปิด ดังนั้น เมื่อนำสัญญาณเอาต์พุตไปใช้งานจะต้องมีการตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ที่นำมาต่อพ่วง ค่าสัญญาณอินพุตหรือสัญญาณ Feedback จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเครื่องจักรที่มีการ


ออกแบบในลักษณะนี้ ดังแสดงในรูปที่ 4.2 ช่องสัญญาณ R18 คือตำแหน่งของการรับค่าสัญญาณอินพุต จากการตรวจสอบและวัดค่าแรงดันไฟฟ้าพบว่า ช่องสัญญาณ R18 รับสัญญาณเป็นไฟฟ้าแรงดัน 24 VDC มีขารับสัญญาณ 12 ขา เช่นเดียวกับช่องสัญญาณ R28 ซึ่งมีรูปแบบการต่อรับสัญญาณตามวงจรไฟฟ้าคั้งที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3

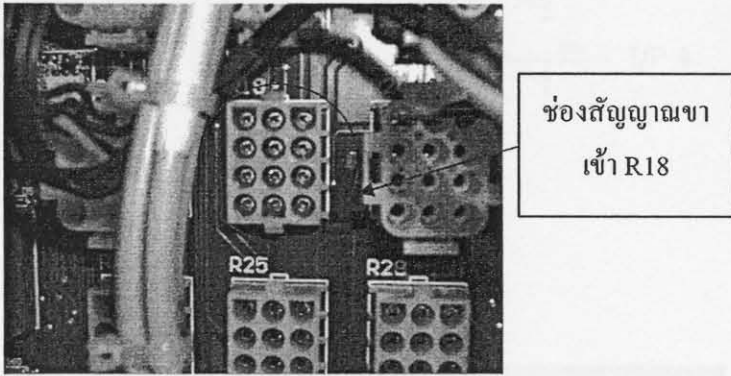


รูปที่ 4.2 ช่องสัญญาณอินพุตหรือ Feedback ของเครื่องกักซีเอ็นซี

จะสังเกตได้ว่าสัญญาณเอาต์พุตและอินพุตของเครื่องกักซีเอ็นซีมีค่าไม่เท่ากัน ดังนั้นการนำอุปกรณ์มาต่อฟ่วงจะต้องสามารถรับค่าแรงดัน 110 VAC และจ่ายสัญญาณออกเป็น 24 VDC ได้ ซึ่งในความเป็นจริงอุปกรณ์พื้นฐานที่มีอยู่โดยทั่วไปไม่สามารถทำได้ จึงจำเป็นต้องแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าทางเอาต์พุตให้เท่ากับอินพุตเสียก่อน แล้วเลือกใช้อุปกรณ์ต่อฟ่วงที่รับค่าแรงดัน 24 VDC มาใช้งาน วิธีการแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าจาก 110 VAC เป็น 24 VDC สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า ใช้วงจรรอปได้ไอโซเลท (Opto-Isolate) แต่เนื่องจากวงจรรอปได้ไอโซเลท เป็นวงจรมีหน้าสัมผัสโดยตรงและประหยัดค่าใช้จ่าย จึงถูกเลือกนำมาใช้ในงานวิจัยนี้ รูปที่ 4.3 แสดงให้เห็นการออกแบบวงจรรอปได้ไอโซเลทเพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 110 VAC เป็น 24 VDC เพื่อนำไปควบคุมการทำงานของรีเลย์ (Relay) ต่อไป

วงจรรอปได้ไอโซเลททำหน้าที่เปรียบเสมือนรีเลย์สวิตช์ ในการตัด-ต่อวงจรเมื่อได้รับคำสั่ง ในขณะที่รีเลย์สวิตช์ใช้หน้าสัมผัสโลหะในการตัด-ต่อสัญญาณไฟฟ้าแต่วงจรรอปได้ไอโซเลทใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการตัดต่อสัญญาณไฟฟ้า และใช้แสงเป็นตัวเชื่อมต่อวงจรแทนหน้าสัมผัสโลหะ จึงทำให้วงจรรอปได้ไอโซเลทสามารถตัดต่อวงจรไฟฟ้าที่มีค่าแรงดันไฟฟ้าด้านอินพุตและเอาต์พุตที่ต่างกันได้ รูปที่ 4.4 แสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรรอปได้ไอโซเลท

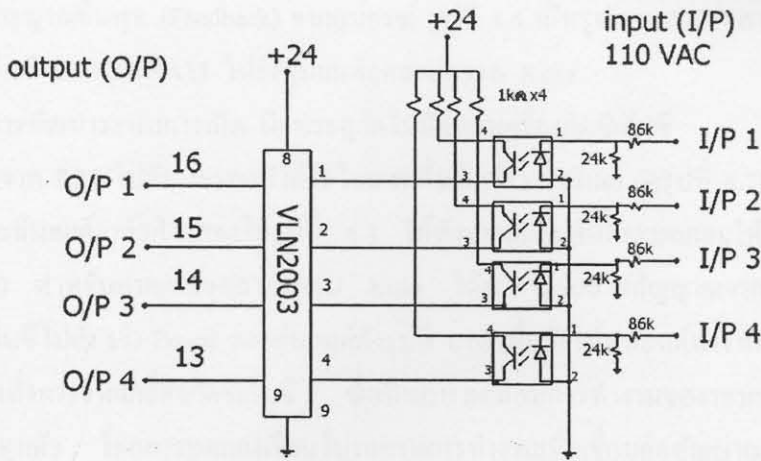

รูปที่ 4.3 วงจรออปโต้ไอโซเลท

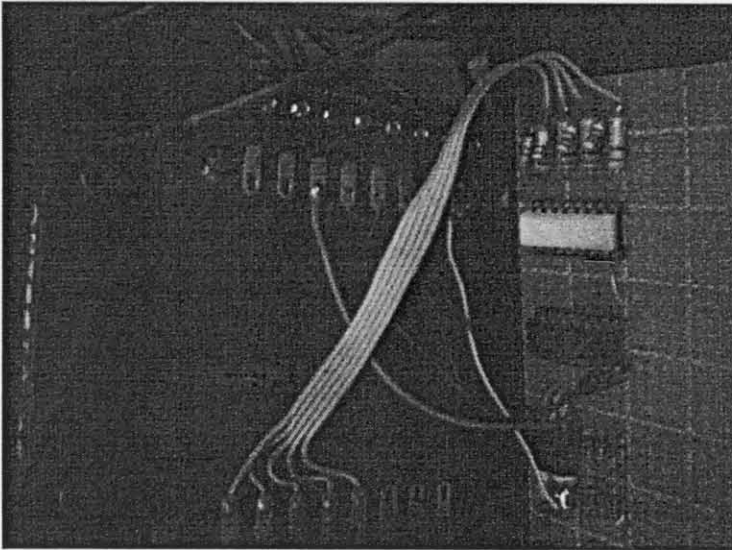


รูปที่ 4.4 การต่อวงจรออปโต้ไอโซเลท


เมื่อได้อุปกรณ์แปลงค่าสัญญาณไฟฟ้าจาก 110 VAC เป็น 24 VDC แล้วจึงทำการต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับวงจรเอาต์พุตทางช่องสัญญาณ R28 ตามแบบวงจรไฟฟ้าของเครื่องกัดซีเอ็นซี Cincinnati และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Kuka เมื่อมีการต่อวงจรทางด้านเอาต์พุตของ I/O Board จากเครื่องกัดซีเอ็นซี ในส่วนของด้านอินพุตจะต้องมีการตรวจเช็คสัญญาณของสถานะการทำงานของอุปกรณ์ทางด้านเอาต์พุตด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการต่อสายสัญญาณอินพุตทางช่องสัญญาณ R18 ดังแสดงในรูปที่ 4.5 ซึ่งเป็นไดอะแกรมแสดงรูปแบบการต่อสายสัญญาณทางด้านเอาต์พุตกับอุปกรณ์

และการรับสัญญาณอินพุท (Feedback) จากอุปกรณ์ รูปที่ 4.6 เป็นรูปแบบการต่อสายสัญญาณจากเครื่องกัดซีเอ็นซี CINCINNATI ไปยังหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Kuka


ในการพัฒนาระบบการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติของเครื่องกัดซีเอ็นซี ได้ทำการต่อสายสัญญาณจาก R28 ไปยังวงจรถอดไอโซเลทเพื่อต่อเข้าวงจรรีเลย์ (ดูรูปที่ 4.7) ให้ตัดต่อการทำงานของโซลินอยด์วาล์วดังแสดงในรูปที่ 4.8 ให้ส่งจ่ายลมไปคืนกระบอกลมให้เปิด-ปิดประตู (ดูรูปที่ 4.9) สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Kuka ได้ทำการต่อสายสัญญาณจากวงจรรีเลย์ของเครื่องกัดซีเอ็นซีไปยัง I/O Board ของหุ่นยนต์ดังรูปที่ 4.10 เพื่อสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานตามโปรแกรมเมื่อได้รับการสั่งการจากเครื่องกัดซีเอ็นซี ซึ่งเป็นการทดสอบการทำงานของระบบเมื่อทำการต่ออุปกรณ์ครบทุกตัว โดยการทดลองเขียนโปรแกรมการทำงานเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องซีเอ็นซีกับหุ่นยนต์

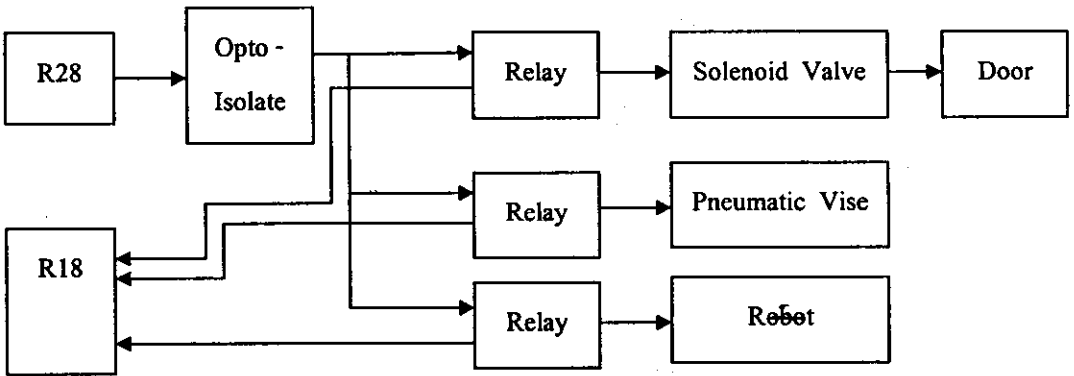


รูปที่ 4.5 ไคอะแกรมแสดงการต่ออุปกรณ์กับช่องสัญญาณเอาต์พุท - อินพุท

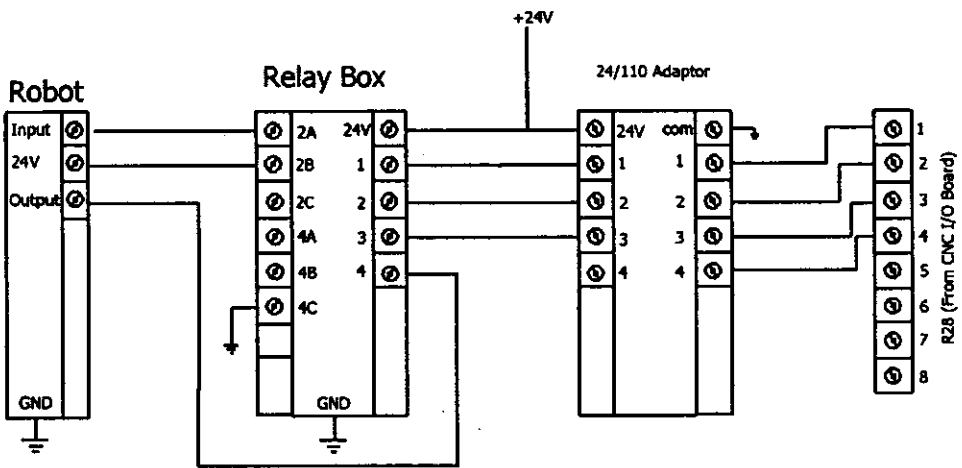


รูปที่ 4.6 รูปแบบการต่อสายสัญญาณจากช่อง R28 ไปยังหุ่นยนต์

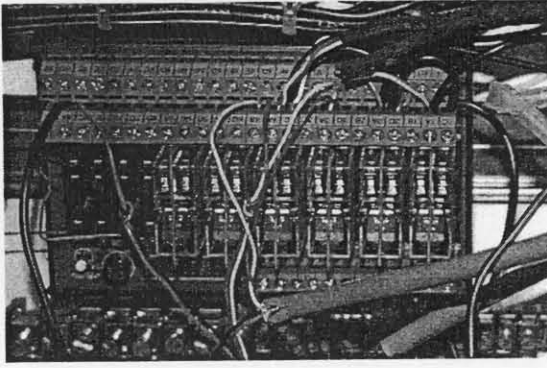


รูปที่ 4.7 การต่อสายสัญญาณเข้าวงจรรีเลย์ (Relay)

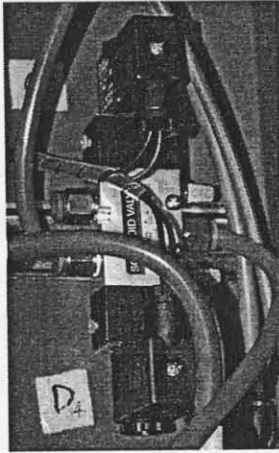

รูปที่ 4.8 การต่อสายสัญญาณเข้าโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)

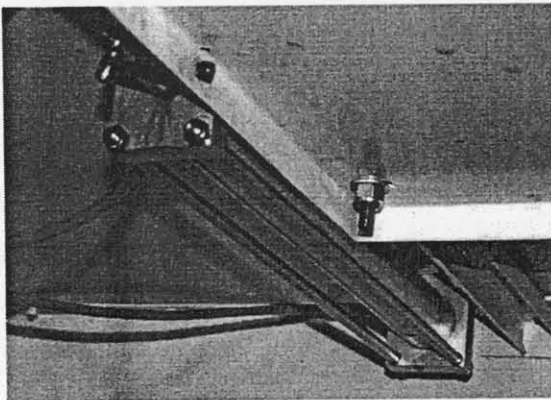

รูปที่ 4.9 การติดตั้งกระบอกลมสำหรับเปิด-ปิดประตู

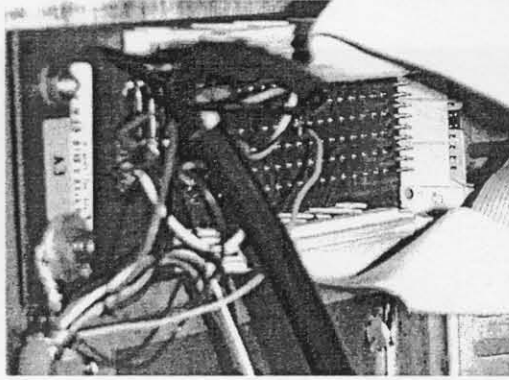


รูปที่ 4.10 การต่อสายสัญญาณเข้ากับหุ่นยนต์

## 4.2 ตัวอย่างโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องกัดซีเอ็นซีและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม


เครื่องกัดซีเอ็นซี Cincinnati สามารถควบคุมการทำงานด้วยการป้อนคำสั่งเป็นโค้ดโปรแกรมเข้าไปให้ควบคุมการทำงานของเครื่อง เช่นเดียวกับกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Kuka แต่เครื่องกัดซีเอ็นซีนั้นยังไม่สามารถใช้คำสั่ง M70-M79 ได้ เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวเป็นออปชั่นของเครื่องซึ่งทางผู้ผลิตได้ปิดพารามิเตอร์เอาไว้ ดังนั้นก่อนการทดสอบจึงต้องทำการเปิดพารามิเตอร์ดังกล่าวเสียก่อน โดยปกติเมื่อเปิดเครื่องซีเอ็นซีให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงาน หน้าจอของเครื่องจะปรากฏดังแสดงในรูปที่ 4.11 ในการที่จะเปิดออปชั่นการทำงานของ M70-M79 ทำได้โดยกดปุ่มที่คำสั่ง MORE จะปรากฏหน้าต่างใหม่ (Configuration Menu) ดังแสดงในรูปที่ 4.12 ซึ่งในหน้าต่างนี้จะมองเห็นปุ่ม M70 ถูกปิดการทำงานทำให้ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ ต้องเข้าไปในเมนู Security ดังแสดงในรูปที่ 4.13 ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าปุ่มการรับค่าออปชั่น M70's เป็นสีเทาและไม่สามารถเข้าไปทำการแก้ไขใดๆ ได้ จนกว่าจะมีการปลดล็อกใน Security Mode เสียก่อน เมื่อทำการใส่รหัส (Password) เพื่อทำการปลดล็อก (ดูรูปที่ 4.14) จะเห็นได้ว่าปุ่มการทำงานออปชั่น M70's เป็นสีเข้มและสามารถเข้าไปทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ฟังก์ชัน M70-M79 ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก. ซึ่งเป็นคู่มือการใช้ฟังก์ชัน M70-M79

การตั้งค่าการทำงานของฟังก์ชัน M70 – M79 สามารถตั้งค่าเอาท์พุทเป็นสัญญาณปกติเปิดหรือปกติปิดก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าความกว้างช่วงคลื่น (Pulse Width) และตั้งค่าเวลาก่อนการ Alarm ในกรณีที่โปรแกรมไม่ได้รับสัญญาณตอบกลับ (Feedback) ซึ่งสัญญาณตอบกลับนี้สามารถเลือกเป็นคำสั่ง M Code, Pulsed หรือ Feedback0-9 ได้ขึ้นอยู่กับนำไปใช้งาน รูปที่ 4.16 แสดงการตั้งค่าฟังก์ชัน M70-M79 และตั้งค่าการตอบรับ Feedback ให้ตรงกับ M Function ในรูปที่ 4.17

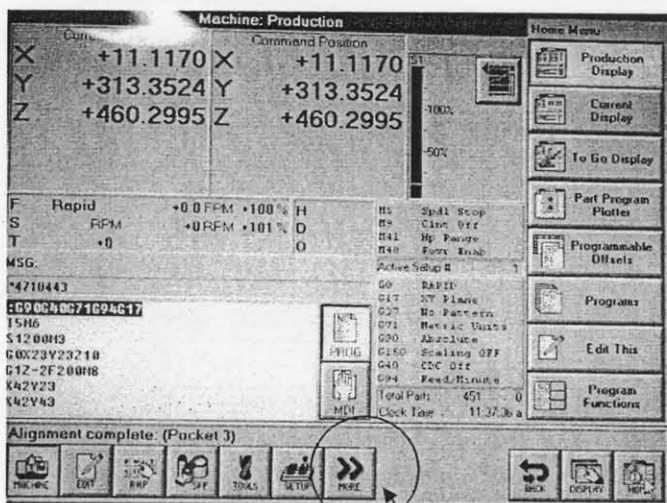


More Button

รูปที่ 4.11 หน้าต่างจอภาพการทำงานของเครื่องกัดซีเอ็นซี

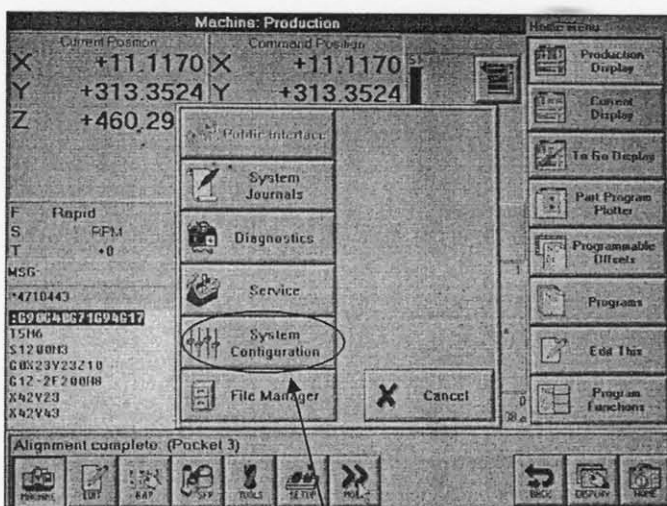


ปุ่ม Configuration

รูปที่ 4.12 หน้าต่างเมนูการแก้ไข Configuration

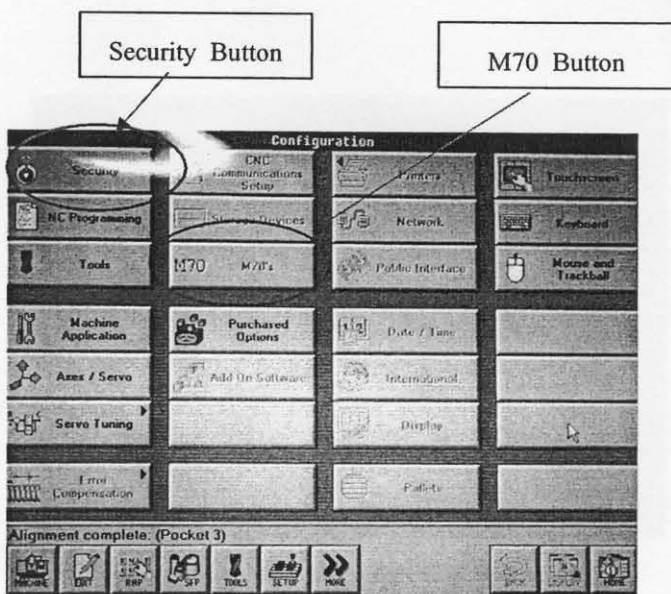


รูปที่ 4.13 การใส่รหัสปลดล๊อคใน Security Mode

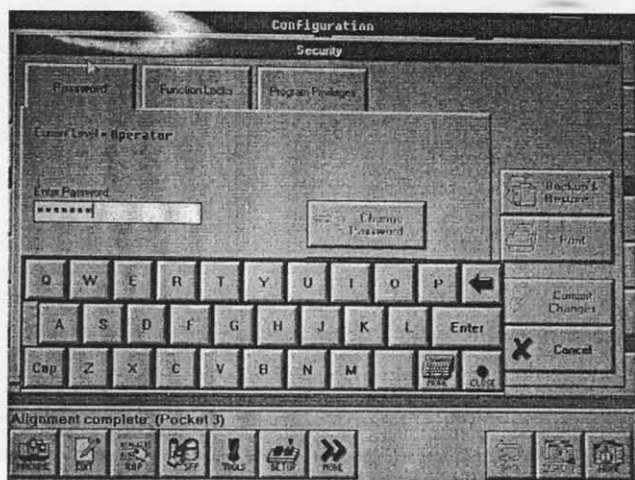


รูปที่ 4.14 หน้าต่างการป้อนรหัสผ่านเพื่อปลดล๊อค




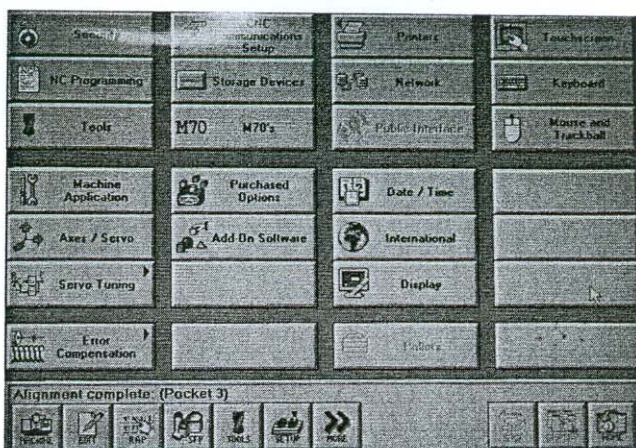

รูปที่ 4.15 หน้าต่างแสดงการเปิดออพชั่น M70's

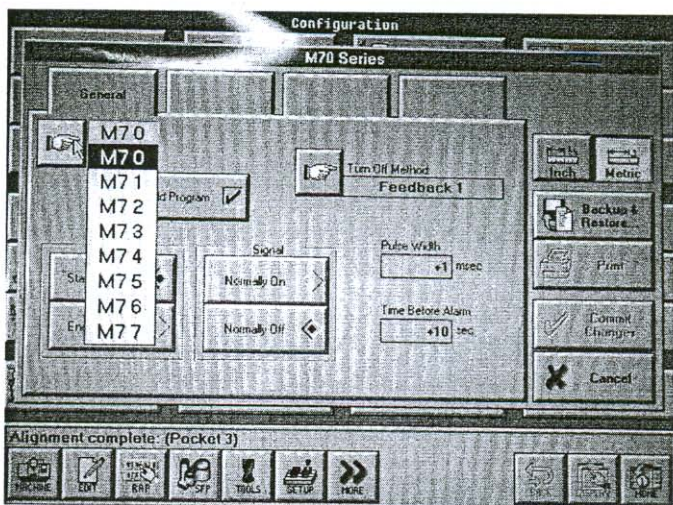

รูปที่ 4.16 การตั้งค่าฟังก์ชัน M70-M79

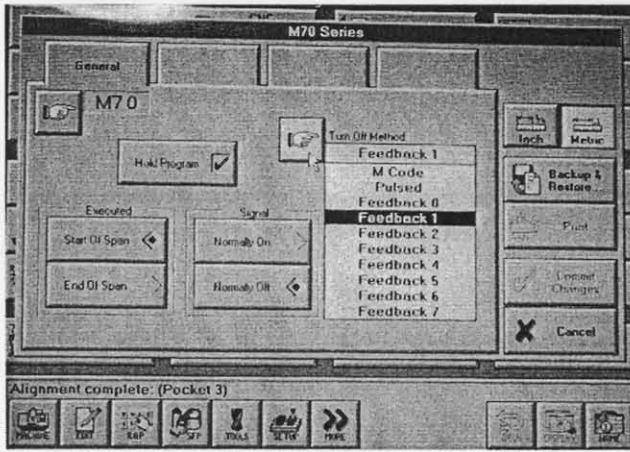

รูปที่ 4.17 การตั้งค่า Feedback ให้ตรงกับ M Function

เมื่อทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของฟังก์ชัน M70-M79 เรียบร้อยแล้วจึงทำการตรวจสอบสถานะการทำงานของ M Function ต่าง ๆ ที่ได้ทำการออกแบบไว้ว่าจ่ายเอาต์พุตตรงกับค่าการนำไปใช้งานของอุปกรณ์หรือไม่ และเมื่อมีสัญญาณอินพุตเข้ามา โปรแกรมสามารถรับค่าได้หรือไม่ ผลการทดสอบวัดค่าสัญญาณเพื่อแสดงสถานะการทำงานของ การจ่ายสัญญาณเอาต์พุต และการรับสัญญาณอินพุตเมื่อมีการสั่งงานด้วยฟังก์ชัน M70's แสดงไว้ในตารางที่ 4.1


ตารางที่ 4.1 สถานะการทำงานของสัญญาณเอาต์พุตและอินพุตเมื่อมีการสั่งงานด้วย M70's

M Code	Logic	Output Signal	Logic	Input Signal
M70	1	110 VAC	0	0 VDC
M70.1	0	0 VAC	1	24 VDC
M71	1	110 VAC	0	0 VDC
M71.1	0	0 VAC	1	24 VDC
M72	1	110 VAC	0	0 VDC
M72.1	0	0 VAC	1	24 VDC
M73	1	110 VAC	0	0 VDC
M73.1	0	0 VAC	1	24 VDC

Logic = 1 มีการจ่ายสัญญาณ      Logic = 0 ไม่มีการจ่ายสัญญาณ

จากตารางที่ 4.1 จะเห็นว่าเมื่อมีการใช้คำสั่ง M-Function จะทำให้มีการจ่ายสัญญาณเอาต์พุตออกเป็นไฟฟ้าแรงดัน 110 VAC เพื่อส่งจ่ายให้อุปกรณ์ที่ได้รับการต่อพ่วงกับช่องสัญญาณดังกล่าวทำงานและโปรแกรมจะหยุดรอจนว่ามีสัญญาณ Feedback กลับมายกเลิกการทำงาน โปรแกรมถึงจะดำเนินการต่อไป สัญญาณ Feedback ที่นำมายกเลิกการทำงานอาจเป็น M Code เช่น M70.1 ทำการยกเลิกการทำงานของ M70 คำสั่ง M71.1 ทำการยกเลิกการทำงานของ M71 เป็นต้น หรืออาจทำการยกเลิกการทำงานของ M-Function โดยสัญญาณ Feedback ซึ่งเป็นไฟฟ้าแรงดัน 24 VDC ที่ต่อกับอุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานของคำสั่ง เช่น Limit switch และ Proximity เป็นต้น

หลังจากตรวจสอบการรับ-จ่ายสัญญาณจนเป็นที่แน่ใจแล้ว จึงทำการทดลองเขียนโปรแกรมการทำงานของเครื่องจักรทั้งสองเครื่อง เพื่อทดสอบการทำงานว่าเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ตั้งไว้หรือไม่ รูปที่ 4.18 เป็นแบบของชิ้นงานสำหรับการทดสอบการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเครื่องกัทซีเอ็นซี CINCINNATI และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Kuka

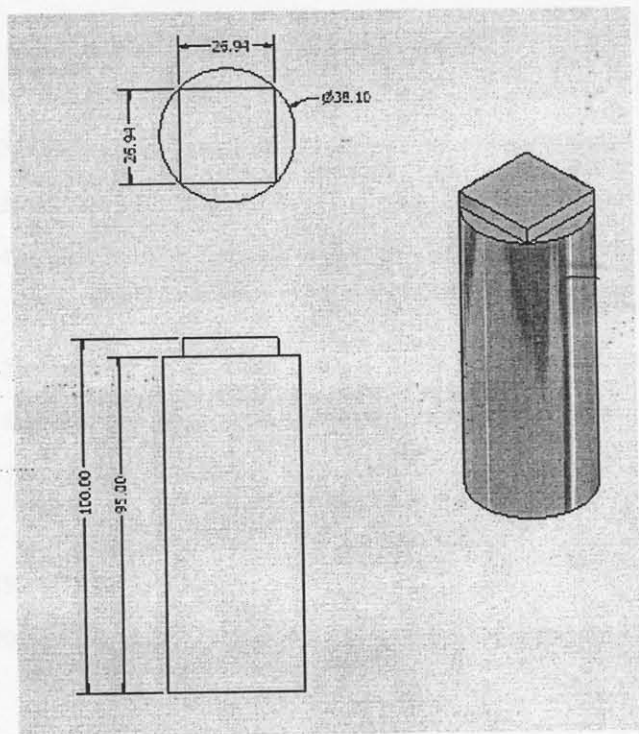

รูปที่ 4.18 ตัวอย่างชิ้นงานสำหรับการทดลอง

#### 4.2.1 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมของเครื่องกัทซีเอ็นซี Cincinnati

จากรูปที่ 4.18 สามารถนำมาเขียนโค้ดโปรแกรมงานกัทได้ดังโปรแกรมด้านล่างนี้ เพื่อทำการกัทชิ้นงาน 2 ชั้น โดยสามารถดูความหมายของโค้ดที่ใช้ในภาคผนวก ข

: G0 T1 M6  
N10 G90 G17 S1200 M3 F100  
N20 G0 Z100  
N30 G0 X0 Y100  
N40 M70  
N50 M72  
N60 M73  
N70 M72.1  
N80 M71  
N90 G25 X0 Y0 U13 V13 R0 Z-5 ,R0  
J2.5 Q10 K5 I0.5 S1000  
N100 G00 Z100 M5  
  
N110 X0 Y100  
N120 M70  
N130 M72  
N140 M73  
  
N150 M72.1  
N160 M71  
N170 G25 X0 Y0 U13 V13 R0 Z-5 ,R0  
J2.5 Q10 K5 I0.5 S1000 M3  
N190 G00 Z100 M5  
N200 M30

เปลี่ยนทูลหมายเลข 1  
ตั้งสปีดเคิลหมุน 1200 RPM  
ไปที่ตำแหน่ง Z100  
ไปที่ตำแหน่ง X0 Y100  
เปิดประตู  
ปากกา Unclamp  
ตั้งให้หุ่นยนต์หยิบชิ้นงานเข้า  
ปากกา Clamp  
ปิดประตู

กักชิ้นงานตามแบบ  
เคลื่อนสปีดเคิลไปใน  
ตำแหน่งที่ปลอดภัย  
ไปที่ตำแหน่ง X0 Y100  
เปิดประตู  
ปากกา Unclamp  
ตั้งให้หุ่นยนต์หยิบงานออก  
และหยิบชิ้นที่ 2 เข้า  
ปากกา Clamp  
ปิดประตู

กักชิ้นงานตามแบบ  
จบโปรแกรม

#### 4.2.2 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมของหุ่นยนต์ Kuka

- |    |                             |   |   |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1  | ⇒ INT                       |   |   |
| 2  | PTP HOME VEL = 100% DEFAULT | } หุ่นยนต์เคลื่อนที่<br>ไปจับชิ้นงานชิ้นที่<br>1 ที่ถูกวางไว้ใน<br>ตำแหน่งที่ 1.  |   |
| 3  | PTP P1 VEL=100%             |   |   |
| 4  | PTP P 2 VEL=50 %            |   |   |
| 5  | OUT 17                      |   |   |
| 6  | PTP P3 VEL=20%              |   |   |
| 7  | OUT 18                      |   |   |
| 8  | PTP HOME VEL=100%           |   |   |
| 9  | WAIT FOR IN 1" STATE=TRUE   |   | รอนกว่ามีสัญญาณจาก<br>เครื่องกักซีเอ็นซี  |
| 10 | PTP P 4 VEL=100%            |   | } หุ่นยนต์เคลื่อนที่<br>นำชิ้นงานไปใส่<br>ในเครื่องซีเอ็นซี<br>และกลับมาใน<br>ตำแหน่งเดิม |
| 11 | PTP P 5 VEL=30%             |   |   |
| 12 | OUT 17                      |   |   |
| 13 | PTP P6 VEL=30%              |   |   |
| 14 | OUT 18                      |   |   |
| 15 | PTP HOME VEL=100%           |   |   |
| 16 | OUT 20 " STATE=TRUE CONT    | ส่งสัญญาณให้เครื่องซีเอ็นซี<br>ทำงานตามโปรแกรม  |   |
| 17 | WAIT TIME = 3 SEC           |   |   |
| 18 | OUT 20 " STATE = FALSE CONT |   |   |
| 19 | PTP P4 VEL 100%             | } หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไป<br>หยิบชิ้นงานออกจาก<br>เครื่องซีเอ็นซี ไปวาง<br>ในตำแหน่งที่ 1 และ<br>จับชิ้นที่ 2 ไปใส่ใน<br>เครื่องซีเอ็นซี |   |
| 20 | OUT 17                      |   |   |
| 21 | PTP P 5 VEL 30%             |   |   |
| 22 | PTP P 4 VEL=30%             |   |   |
| 23 | PTP P 7 VEL=100%            |   |   |
| 24 | OUT 18                      |   |   |
| 25 | OUT 20 " STATE=TRUE CONT    |   |   |
| 26 | WAIT TIME = 3 SEC           |   |   |
| 27 | OUT 20 " STATE = FALSE CONT |   |   |
| 28 | WAIT FOR IN 1" STATE=TRUE   |   | รอรับคำสั่งจากเครื่องซีเอ็นซี   |

29 PTP P 8 VEL=30%

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ออกจาก  
เครื่องซีเอ็นซี

30 PTP HOME VEL=100%

31 PTP P 4 VEL=100%

32 PTP P 5 VEL=30%

33 OUT 17

34 PTP P6 VEL=30%

35 OUT 18

36 PTP HOME VEL=100%

37 END

} หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปหยิบ  
ชิ้นงานออกจากเครื่อง  
ซีเอ็นซีไปวางใน  
ตำแหน่งที่ 2 และกลับมา  
ในตำแหน่งเดิม

จบการทำงาน

เมื่อทำการทดสอบตามโปรแกรมที่เขียนไว้ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นได้ว่าเครื่องจักรทั้งสองสามารถทำงานตามโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือเมื่อเครื่องกัดซีเอ็นซีสั่งให้หุ่นยนต์หยิบชิ้นงานโดยใช้คำสั่ง M73 หุ่นยนต์มีการสนองต่อคำสั่งและเครื่องซีเอ็นซีมีการหยุดรอนกว่าจะมีสัญญาณสั่งการจากหุ่นยนต์อีกครั้ง ซึ่งแสดงว่าเครื่องจักรทั้งสองสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเป็นหน่วยการผลิตเดียวกัน ตัวอย่างเพิ่มเติมสามารถดูได้ในภาคผนวก ค

==