

บทที่ 2

ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย

2.1 หลักการพื้นฐานของการตัดโดยใช้ใบมีด

ในการตัดโลหะแบบรวมดาวั่งนั้น อาศัยหลักการขันพื้นฐานที่ว่าการใช้ใบมีดตัดที่มีความแข็งสูงคงทนชั้นงานที่มีความแข็งน้อยกว่า เนื้อชั้นงานจะเกิดสนานความเค้น เมื่อตัดก็จะมีดผ่านเนื้อชั้นงาน ค่าความเค้นในระนาบหนึ่งบนเนื้อชั้นงาน จะสูงเท่ากันหรือมากกว่าความต้านทาน เนื่องจากเนื้อวัสดุชั้นงาน เป็นผลให้เกิดการเฉือนของเนื้อโลหะ ชั้นงานจึงแยกออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือชั้นส่วนที่จะนำไปใช้ ส่วนที่สองคือส่วนซึ่งแยกออกมา มีลักษณะเป็นเส้นยวๆ หรือเป็นท่อนสันๆ เรียกว่าฝอย (ศุภโชค, 2543)

ใบมีดตัด (Cutting Tool) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการตัด ทั้งนี้เพื่อการตัดวัสดุเกิดขึ้นที่บริเวณใกล้คมมีด ความแข็งแรง ความทนทานสึกหรอและขีดความสามารถในการตัดอื่นๆ ของใบมีดจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของการตัด และประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักรกลตัดวัสดุรวมถึงค่าใช้จ่ายในการตัดวัสดุ

2.1.1 สิ่งที่ควรศึกษาทำความเข้าใจกับใบมีดตัดคือ

2.1.1.1 ลักษณะทางเรขาคณิตของใบมีด (Cutting tool geometry) หมายถึงมุมมีดตัดและลักษณะต่างๆ

2.1.1.2 วัสดุใบมีดตัด (Cutting tool material) รวมถึงโครงสร้างของใบมีดตัด เช่น โครงสร้างจุลภาคและการเคลือบผิว

2.1.1.3 สมรรถนะของใบมีดตัด (Cutting tool performance) เช่น ความแข็งแรง ความทนทานต่อการสึกหรอ ค่าความเร็วสูงสุดที่สามารถรับได้

2.1.2 วัสดุใบมีดตัด

การค้นคว้าหาวัสดุใหม่ ๆ ที่มีสมบัติเดียวกับวัสดุเดิมที่เคยใช้ เป็นงานที่มีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อวัสดุชั้นงานใหม่ ๆ ที่ได้จะมีสมบัติแตกต่างไปจากวัสดุเดิมขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการตัดวัสดุก็มีการพัฒนาให้มีกำลังมากขึ้น ทำงานด้วยความเร็วสูงทำงานที่

มีความซับซ้อนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการค้นคว้าวัสดุใบมีดตัดใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อให้สามารถตัดวัสดุชิ้นงานใหม่และใช้กับเครื่องจักรกลใหม่ ๆ ให้เต็มขีดความสามารถ สมบัติของวัสดุใบมีดตัดเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีการค้นคว้าและพัฒนา กันอย่างต่อเนื่อง (ศุภโชค, 2543)

2.1.3 สมบัติของวัสดุใบมีด

หลักการขั้นพื้นฐานของการตัดวัสดุโดยใช้ใบมีดตัด “วัสดุที่แข็งกว่าอยู่ด้วยวัสดุที่อ่อนกว่าให้เป็นรอยได้” ดังนั้นใบมีดตัดจะต้องทำจากวัสดุที่ความแข็งสูงกว่าชิ้นงานเสมอ วัสดุที่เหมาะสมในการนำมาทำใบมีดตัด ควรจะมีสมบัติดังนี้

2.1.3.1 มีความแข็งสูง (High hardness) คือ ในอุณหภูมิปกติของห้อง ความแข็งของสารใบมีดต้องมีความแข็งของมากกว่าสารชิ้นงาน จึงจะสามารถผ่านเส้นร่องของสารชิ้นงานออกเป็นสองส่วนได้ โดยทั่วไปการวัดค่าความแข็งของใบมีดตัดและชิ้นงานในการตัดโลหะ นิยมระบุเป็นค่าความแข็งในระบบราช寇เวลล์ สเกลบี หรือสเกลซี

2.1.3.2 คงความแข็งไว้ได้ที่อุณหภูมิสูง (Hot hardness) คือ ขณะที่ใบมีดกำลังทำหน้าที่ตัดชิ้นงานอยู่นั้น ทั้งชิ้นงานและใบมีดตัดจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยทั่วไปสารทุก ๆ ชนิดจะอ่อนตัวลงคือความแข็งลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ถ้าความแข็งของสารใบมีดตัดลงจนมีค่าสูงกว่าสารชิ้นงานเพียงเล็กน้อย ใบมีดก็จะสึกหรอย่างรวดเร็ว หรือไม่ก็แตกง่ายไปเลย

2.1.3.3 ต้านทานการสึกหรอได้ดี (High wear resistance) ที่ผิวน้ำมีดจะมีการเสียดสีระหว่างใบมีดตัดกับเนื้อฝอย และผิวหลังมีดใกล้บริเวณคอมตัดจะมีการเสียดสีระหว่างมีดกับเนื้อชิ้นงานที่เพิ่งถูกตัด จะทำให้สารใบมีดเกิดการสึกหรอเร็ว

2.1.3.4 มีความแข็งแรงสูง (High strength) ควรจะมีการต้านแรงดึงสูงและมีความต้านการกดสูงด้วย เพื่อให้ทนทานไม่แตกหักง่าย

2.1.3.5 ไม่เปรอะ กระเทาะหรือร้าวง่ายเมื่อถูกกระแทกกระทั้งนี้ เพราะสารที่มีความแข็งสูงมากจะเปรอะ

2.1.3.6 ไม่ไวต่อการประลัยโดยความล้า (Fatigue resistance) คือ แตกหักหรือประลัยโดยการล้าได้ยาก

2.1.3.7 ไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้สึกหรออย่างรวดเร็ว ไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับอากาศจนเป็นสนิมได้ง่าย ไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารหล่อเย็นอย่างรวดเร็วจนอาจทำให้เกิดการสึกกร่อนอย่างรวดเร็ว

2.1.3.8 ขึ้นรูปง่าย วัสดุใบมีดที่แข็งมากจะยากต่อการหลอม ยากต่อการตัดเจียร์ในหรือการอัดหลอมขึ้นรูปเพื่อทำให้มีรูปร่างขนาดตรงตามความต้องการ

2.1.3.9 ราคาถูก เพื่อให้สามารถนำมาผลิตเป็นใบมีด และจำหน่ายให้ได้รับความนิยมในตลาด

2.1.3.10 หาซื้อได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการจัดซื้อมาใช้ ไม่มีการขาดแคลน การรักษาเลือกใช้ใบมีดให้เหมาะสมกับงานและสภาพการตัดจะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้

2.1.4 ชนิดของวัสดุใบมีด

ชนิดของวัสดุ ที่รักษาอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายชนิด เช่น

2.1.4.1 เหล็กกล้าไฮคาร์บอน (High Carbon Steels, HCS)

2.1.4.2 เหล็กกล้าไฮสปีด (High Speed Steels, HSS)

2.1.4.3 โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก (Cast Nonferrous Alloys, CNA)

2.1.4.4 คาร์ไบเด (Carbides, C)

2.1.4.5 เชอร์เมท (Cermets, CT)

2.1.4.6 เชรามิก (Ceramics, CC)

2.1.4.7 เพชร (Diamond, D)

2.1.4.8 คิวบิก ไบโรมอน ไนโตรไดบอร์น หรือซีบีเอ็น (Cubic Boron Nitride, CBN)

2.1.4.9 โคโรไนท์ (Coronite, CR) หรือ เหล็กกล้าไฮสปีดเคลือบผิว

2.1.4.10 เหล็กกล้าไฮสปีดที่อัดหลอมขึ้นมาจากผงโลหะ (Sintered High Speed Steels, SHSS)

2.1.5 ใบมีดคาร์ไบเด (Carbide, C)

คาร์ไบเดเป็นสารประกอบระหว่างโลหะกับคาร์บอนบางครั้งเรียกว่าโลหะแข็งใช้สัญลักษณ์ทางการผลิตว่า C มีลักษณะเป็นผงหรือเกล็ดเล็ก ๆ คล้ายเม็ดทรายละเอียด มีความแข็งสูง ในปี พ.ศ.2466 มีผู้ค้นพบวิธีทำให้คาร์บอนเป็นก้อนโดยเอาผงทังสเตนคาร์ไบเดและผง kobolt ผสมกัน อัดขึ้นรูปแล้วเผาให้ร้อนจนหลอมเป็นก้อน ต่อมามีการนำเอกสารไบเดชนิดอื่น เช่น Titanium Carbide, Tantalum Carbide, Zirconium Carbide, Chromium Carbide และ Columbium Carbide มาเป็นสารเดือเพื่อป้องกันไม่ให้คาร์ไบเดรวมตัวกันเป็นผลึกใหญ่ เพราะผลึกขนาดใหญ่ จะบpare และแตกง่าย ในปัจจุบันยังมีการนำเอกสารดูที่มีความแข็งสูงกว่ามาเคลือบบนพื้นผิวมีดเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอและลดแรงเสียดทาน

2.1.5.1 องค์ประกอบของใบมีดคาร์บิเด

ก. ทังส텐คาร์บิเด (Tungsten carbide, WC) มีความแข็งสูง แต่ค่อนข้าง เปราะและเมื่อมีอุณหภูมิสูงผงทังส텐คาร์บิเดมักจะจับรวมตัวกัน เกิดเป็นผลึกขนาดใหญ่ที่เปราะ และแตกง่าย

ข. คาร์บิเดคิน ฯ เช่น คาร์บิเดของ Co, Ti, Ta, Zi, Cr และ Cb ทำหน้าที่คง ป้องไม่ให้ผลึกของ WC รวมตัวกันมีขนาดใหญ่ขึ้น

ค. วัสดุยึดเป็นโลหะโดยทั่วไปแล้วก็คือโคบล็อกและอาจจะมีนิกเกิล โนลิบดีนัม และโครเมียมผสมลงไปด้วยเพื่อทำหน้าที่ยึดเม็ดคาร์บิเดให้รวมกันเป็นก้อน

ง. วัสดุเคลือบผิวในปัจจุบันมีการนำเขาวัสดุที่มีความแข็งสูงเข้ามา เพชรคาร์บิเด ในไตรด์มาเคลือบผิวใบมีด โดยใช้วิธีเคลือบด้วยสารเคลือบในสูญญากาศ ผิวที่แข็งช่วยให้ใบมีด สึกหรอช้าลง ผิวที่เคลือบอาจจะมีหลายชั้นก็ได้

2.1.5.2 การแบ่งประเภทของใบมีดคาร์บิเดตามวัสดุยึด

วัสดุยึดเป็นโลหะที่มีสมบัติทางติดและจับยึดเม็ดสารขัดได้ดี วัสดุยึดจะมีอุณหภูมิหลอม เหล็กหรือแมงกะพรุนหรือต่ำกว่า ไม่สูงหรือต่ำเกินไป สามารถ แบ่งได้ดังนี้

ก. ใช้โคบล็อกเป็นวัสดุยึด ซึ่งเนื้อของคาร์บิเดจะเป็นทังส텐คาร์บิเดทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด เหมือนกับใบมีดคาร์บิเดรุ่นแรก ๆ ที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ต่อมามีการนำเข้า Tantalum มาผสมเจือปนเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกหรอและเป็นการเพิ่มความแข็ง แรง

ข. ใช้โคบล็อกเป็นวัสดุยึดและมีคาร์บิเดหลายชนิด คือ WC, TiC, TaC และ อาจจะมี NbC ด้วย โดยที่ WC-TiC-TaC-NbC รวมกันเป็นสารละลายแข็งซึ่งเป็นการพัฒนาใน สมัยต่อ ๆ มา

ค. ใช้นิกเกิล หรือโนลิบดีนัมเป็นวัสดุยึด ซึ่งจะให้ความแข็งแรงสูง

2.1.5.3 การแบ่งใบมีดคาร์บิเดประเภทตามระบบ JIC

ระบบ Joint Industry Conference (JIC) ของสหรัฐอเมริกา บางครั้งเรียกว่าระบบอย่างไม่ เป็นทางการ แบ่งใบมีดคาร์บิเดออกเป็น 8 เกรดหลัก โดยจำแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

ก. ใบมีดเกรด C-1 ถึง C-4 ประกอบด้วยส่วนผสมเพียง 2 ส่วน คือ WC และ Co ใบมีดเหล่านี้มีลักษณะเด่นคือ มีความแข็งแรงสูงยิ่งและทนทานต่อการสึก蝕ได้ดีเยี่ยมเหมาะสมสำหรับตัดชิ้นงานที่ฝอยไม่ต่อเนื่อง เช่น เหล็กหล่อ มีแนวทางการใช้งาน มีดังนี้

C-1 Roughing	ใช้งานหยาบที่ต้องการเน้นความรวดเร็วไม่เน้นความละเอียด
C-2 General purpose	ใช้งานทั่วไป
C-3 Finishing	ใช้งานละเอียด งานขั้นสุดท้ายที่ต้องการความแม่นยำ
C-4 Precision Finishing	ใช้งานละเอียดมาก

ข. ใบมีดเกรด C-5 ถึง C-8 ใช้คาร์ไบเดิลหลายชนิดผสมกัน ถ้าฝอยโลหะมีลักษณะเป็นเส้นยาว เช่น เมื่อชิ้นงานเป็นเหล็กกล้า ใบมีดคาร์ไบเดิลจะสึกเป็นหลุมบนผิวน้ำมีดเพื่อลดความเร็วในการเกิดหลุมจำเป็นต้องใช้คาร์ไบเดิลหลาย ๆ ชนิดผสมกัน คือ WC, TiC, TaC และอื่น ๆ โดยใช้ Co เป็นสารยึด มีแนวทางการใช้งานดังนี้

C-5 Roughing	ใช้งานหยาบที่ต้องการเน้นความรวดเร็วไม่เน้นความละเอียด
C-6 General purpose	ใช้งานทั่วไป
C-7 Finishing	ใช้งานละเอียด งานขั้นสุดท้ายที่ต้องการความแม่นยำ
C-8 Precision Finishing	ใช้งานละเอียดมาก

ต่อมาก็มีการเพิ่มเกรดอีก เช่น C-50 ดัดแปลงมาจาก C-5 และ C-70 ดัดแปลงมาจาก C-7 เป็นต้น และยังมีเกรดอื่น ๆ อีก เพิ่มเติมมาใช้งานอีกมากmany

2.1.5.4 การแบ่งประเภทของใบมีดคาร์ไบเดิลตามระบบ ISO

ปัจจุบันการแบ่งประเภทคาร์ไบเดิลตามระบบ ISO ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดมีการจัดประเภทตามแบบ ISO ซึ่งเดิมครอบคลุมเฉพาะใบมีดคาร์ไบเดิลแต่ผู้ผลิตใบมีดได้นำวิธีการของตามระบบ ISO ไปอนุโลมใช้กับใบมีดที่ทำจากสารอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับคาร์ไบเดิล เช่น เซอร์เมท เพชร ซีบีเอ็น และโคโรไนท์ ในระบบ ISO วัสดุมีดจะถูกแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็นหลัก ทั้งนี้เป็นการแบ่งโดยไม่ได้คำนึงส่วนผสมหรือโครงสร้างใบมีด แต่อาจจะใช้วัสดุของลักษณะ ภูร่าง การเคลือบผิว เพิ่มเติมไว้ด้วย ใบมีดที่ใช้ส่วนมากเป็นใบมีดอินเสอร์ท (Insert tool) คือใบมีดที่มีลักษณะเป็นแผ่นมักจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือ สี่เหลี่ยม และอาจจะถูกตีร่องโดยมีเขี้ยวของตัวมหนเปื้อนไว้ หรือมีรูตรงกลางเพื่อใช้ในการจับยึดตัวใบมีดติดกับตัวมีด จะถูกแบ่งออกเป็นเกรดดังนี้

ก. เกรด P เป็นใบมีดที่ใช้ตัดชิ้นงานที่เป็นงานชนิดวัสดุหนึ่งๆ ไม่เปราะ ฝอย ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นเส้นยาว มีตัวเลขตามหลังอักษร P ตัวเลขนี้จะบอกค่าความหยาบ หรือ สภาวะความรุนแรงในการใช้งาน ค่าตัวเลขอาจจะมีตั้งแต่ 01 ถึง 50 เช่น P01 - P10 ใช้ในงานละเอียด P20 ใช้ในงานปานกลางทั่ว ๆ ไป P30 ใช้ในงานค่อนข้างหยาบ P40 ใช้ในงานหยาบ P50 ใช้ในงานหยาบมาก

ใบมีดเกรด P นิยมใช้ตัดเหล็กกล้าชนิดต่าง ๆ ครอบคลุมเหล็กหล่อ เหล็กกล้าสแตนเลสและ เหล็กหล่อชนิดอ่อน

ข. เกรด M เป็นใบมีดที่ใช้ตัดวัสดุชิ้นงานที่ตัดยากกว่าเกรด P มีตัวเลขตาม หลังอักษร M ตัวเลขนี้จะบอกความหยาบ หรือสภาวะความรุนแรงในการใช้งาน เช่น M10 ใช้ใน งานหยาบ M20 ใช้ในงานปานกลางทั่ว ๆ ไป M30 ใช้ในงานค่อนข้างหยาบ M40 ใช้ในงานหยาบ

ใบมีดเกรด M นิยมใช้ตัดวัสดุชิ้นงานเหล็กสแตนเลสชนิดอุตสาหกรรม โลหะอัลลอยชนิดทน อุณหภูมิสูง เหล็กกล้าแมงกานีส เหล็กหล่อชนิดแข็ง

ค. เกรด K เป็นใบมีดที่ใช้ในการตัดชิ้นงานที่เป็นวัสดุแข็ง และเปราะ ฝอยที่ เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นผง หรือท่อนสัน ๆ มีตัวเลขตามหลังตัวอักษร K ตัวเลขนี้จะบอกความหยาบ หรือสภาวะความรุนแรงในการใช้งาน เช่น K10 ใช้ในงานละเอียด K20 ใช้ในงานปานกลางทั่ว ๆ ไป K30 ใช้ในงานค่อนข้างหยาบ K40 ใช้ในงานหยาบ

ใบมีดเกรด K นิยมใช้ในการตัดเหล็กหล่อทั่ว ๆ ไปและวัสดุนูกอกลุ่มเหล็ก เช่น อลูมิเนียม บรอนซ์ พลาสติก หินอ่อน หินแกรนิต เซรามิกและวัสดุผสม

เป็นที่น่าสังเกตว่า บริษัทผู้ผลิตใบมีด เช่น Sandvik Coromant, Seco Tools จะมีระบบควบคุม ใบมีดเป็นของตนเอง แต่จะบอกค่า ISO เทียบค่าไว้ด้วย

2.1.6 เซรามิก (Ceramics, CC)

เซรามิกที่ใช้ทำใบมีดในสมัยเริ่มแรก จะเป็นอลูมิเนียมออกไซด์ Al_2O_3 เริ่มน้ำมาใช้ในอุตสาห กรรมประมาณปี พ.ศ. 2440 คือพร้อมฯ กับเหล็กกล้าไฮสปีด แต่ในยุคแรกๆ ไม่ได้รับการนำไปใช้ งานมากนักเนื่องจากเปราะและแตกหักง่ายมาก ปัจจุบันนี้มีการนำใบมีดเซรามิกมาใช้งานบ้าง แต่ ก็ยังไม่สู้จะแพร่หลาย และใช้เฉพาะในการตัดชิ้นงานเหล็กหล่อ เหล็กชนิดแข็ง และโลหะอัลลอยที่ ทนความร้อนสูง ซึ่งเป็นวัสดุที่ตัดยากเท่านั้น สมบัติที่เด่นของใบมีดเซรามิก คือมีความแข็งสูงคง ความแข็งไว้ได้ดีที่อุณหภูมิสูงไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับวัสดุชิ้นงานส่วนมาก ยกเว้นเซรามิกบางชนิด

กับเหล็กกล้าบางชนิดสามารถตัดโดยใช้ความเร็วสูงมาก โดยที่ใบมีดใช้งานได้ทันทันในสภาวะการตัดที่เหมาะสม ใบมีดเซรามิกจะตัดวัสดุออกไปได้อย่างรวดเร็ว

สมบัติอื่นๆ ที่น่าสนใจของเซรามิก ได้แก่ ความหนาแน่นสูงเมื่อเทียบกับโลหะ คือประมาณ 1/3 ของโลหะ มีความต้านทานการดึงต่ำมากคือเป็นวัสดุประเภทที่ทนความเค้นของแรงดึงได้ไม่ดี ไม่ดูลัดของเซรามิกบริสุทธิ์จะสูง คือมีความยืดหยุ่นกว่าเหล็กกล้า 2 เท่า หมายความว่าเมื่อมีความเค้นมากจะทำขนาดเท่าๆ กัน เซรามิกจะยึดหรือหดตัวน้อยกว่าเหล็กกล้า และมีค่าความนำความร้อนต่ำกว่าเหล็กกล้ามาก คือ มีความเป็นฉนวนความร้อนดีกว่าเหล็กกล้า

2.1.6.1 ประเภทของเซรามิกที่ใช้ทำใบมีด

เซรามิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

ก. เซรามิกที่มีอะลูมิเนียมออกไซด์เป็นหลัก (Al_2O_3 based ceramics) หรือ ชนิด A ยังแบ่งเป็นชนิดย่อยๆ 3 ชนิด กล่าวคือ

(1) เซรามิกชนิดบริสุทธิ์ หรือชนิด A1 เป็นเซรามิกรุ่นดั้งเดิม ใช้อะลูมิเนียมออกไซด์เพียงอย่างเดียว ไม่มีเซรามิกอย่างอื่นเจือปน มีความแข็งแรงต่ำ ความเหนียวแน่นอยู่ในระดับมาก มีค่าการนำความร้อนต่ำ ซึ่งทำให้ใบมีดแตกหักง่าย ไม่ทนทานต่องานตัดวัสดุ ต่อมามีผู้พบว่าถ้าเติมเชอร์โคเนียมออกไซด์ลงเพียงเล็กน้อย ก็จะเพิ่มพูนคุณสมบัติของเซรามิกให้ดีขึ้น คือ เหนียวขึ้น นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าหากมีซองว่างหรือโพรงอากาศในเนื้อเซรามิก ใบมีดจะกระแทกหักเร็วขึ้นกว่าปกติ ใบมีดเซรามิกนี้เป็นชนิดดั้งเดิมที่มีใช้น้อยลง และถูกแทนที่โดยใบมีดเซรามิกชนิดอื่นๆ ที่ทนสมัยกว่า

(2) เซรามิกชนิดผสม หรือชนิด A2 ใช้อะลูมิเนียมออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ แต่มีเซรามิกอย่างอื่น คือ ไทเทเนียมคาร์ไบด์ (TiC) และไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) เจือปนลงไป 20 – 40 % เซรามิก ชนิดผสมที่มีอะลูมิเนียมออกไซด์เป็นส่วนผสมหลักนี้ มีความแข็งแรงสูง ความเหนียวสูง และที่ค่าการนำความร้อนสูงกว่าเซรามิกที่เป็นอะลูมิเนียมออกไซด์บริสุทธิ์ ซึ่งทำให้ใบมีดมีทนทานขึ้น ใบมีดเซรามิกชนิดนี้เป็นชนิดที่นิยมใช้กันมาก

(3) เซรามิกชนิดเสริมแรง หรือชนิด A3 ใช้ Al_2O_3 เป็นหลัก และใช้เส้นไชลิกอนคาร์บีดผสมลงไประดับประมาณ 30% เส้นใยนี้เป็นผลึกเดี่ยวซึ่งมีความยาวกว่า 0.020 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.001 mm เส้นใยจะทำให้เกิดโครงสร้างเสริมแรง (re-inforced structure) ซึ่งส่งผลให้เพิ่มความแข็งแรง เพิ่มความเหนียว และเพิ่มความต้านทานการใช้งานได้ดีใน

การตัดชิ้นงานได้ดีในการตัดชิ้นงานที่ดัดยาก เช่น ชิ้นงานโลหะอัลลอยที่ทนอุณหภูมิสูง เหล็กกล้าชุบแข็งและเหล็กหล่อในมีดเซรามิกที่กำลังพัฒนา และคาดว่าจะเป็นที่นิยมใช้มากในอนาคต

ข. เซรามิกที่มีซิลิกอนไนโตรดเป็นหลัก (Si_3N_4 based ceramics) หรือ ชนิด B เซรามิก ชนิด B นี้ จะมีคุณสมบัติเยี่ยมในการคงความแข็งที่อุณหภูมิ คือดีกว่า เซรามิกชนิด A แต่จะมีปัญหาที่ว่าเซรามิกชนิด B อาจจะทำปฏิกิริยาเคมีกับชิ้นงานเหล็กกล้า เซรามิกชนิดที่มีซิลิกอนไนโตรดเป็นหลักนี้ หมายความว่าการตัดเหล็กหล่อเทา (Grey cast iron) เพราะสามารถตัดด้วยความเร็วสูง คือ สูงถึง 450 m/min

ใบมีดเซรามิก ไม่นิยมใช้ตัดชิ้นงานเหล็กกล้าธรรมดាដั้งนี้ไป เพราะเซรามิกบางชนิดทำปฏิกิริยาเคมีกับเหล็กกล้า เป็นผลให้สึกหรอเร็ว ดังนั้นในการกลึงเหล็กกล้าจึงนิยมใช้ใบมีดคาร์ไบด์ชนิดเคลือบผิวเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามบางครั้งถ้ามีการเลือกสภาพการทำงานตัดได้เหมาะสม ใบมีดเซรามิกสามารถใช้ตัดวัสดุชิ้นงานโลหะในกลุ่มบางชนิดได้ เช่น เหล็กหล่อ หรือเหล็กอัลลอย ดังสรุปไว้ในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แนวทางการเลือกใช้ใบมีดเซรามิกตัดโลหะในกลุ่มเหล็ก

วัสดุชิ้นงาน	ชนิดของใบมีดเซรามิก			
	A1	A2	A3	A4
เหล็กหล่อทั่วไป	ใช้ได้	ใช้ได้	ไม่ควรใช้	ใช้ได้
เหล็กหล่อชนิดแข็ง	ไม่ควรใช้	ใช้ได้	ใช้ได้	ไม่ควรใช้
โลหะอัลลอยทนอุณหภูมิสูง	ไม่ควรใช้	ใช้ได้	ใช้ได้	ไม่ควรใช้
เหล็กกล้าชุบแข็ง	ไม่ควรใช้	ใช้ได้	ใช้ได้	ไม่ควรใช้
เหล็กกล้าทั่วไป	ไม่ควรใช้	ไม่ควรใช้	ไม่ควรใช้	ไม่ควรใช้

ที่มา : ศุภโชค วิริยโกศล (2543 : 160)

2.1.7 อาชญาการใช้งานใบมีดตัด

ในการตัดวัสดุเพื่อให้การวางแผนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วางแผนงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่า มีดที่นำมาใช้งานจะมีอายุการใช้งานได้อย่างมากเท่าไร เช่น ใช้ตัดชิ้นงานได้กี่นาทีหรือใช้ตัดงานได้กี่ชิ้น ก่อนจะหมวดสภาพการใช้งานโดยการแตกหัก กระแทก ร้าว หรือสึกหรอ

เกินขนาดที่ยอมรับได้ เพื่อที่จะได้วางแผนการเปลี่ยนใบมีดทั้งใบ หรือเปลี่ยนเฉพาะคมมีดบางคม ในบางกรณีที่ใบมีดมีหลายคมและถูกดูแลอย่างดี อายุการใช้งานของใบมีดตัดชิ้นอยู่กับปัจจัย หลายอย่าง เช่น ลักษณะของการหดอกรุ ความง่ายในการตัดวัสดุชิ้นงานและตัวแปรที่เกี่ยวกับ สภาวะการตัด เช่น ความเร็วในการตัด อัตราป้อน ความลึกในการตัด ชนิดน้ำหล่อลื่นและอัตรา การฉีดน้ำหล่อลื่น เป็นต้น (ศุภโชค,2543) ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับใบมีดไว้หลายประการ ซึ่ง บางประการจะหยิบยกมาอธิบายต่อไป

2.1.7.1 หน่วยวัดอายุคมมีด (Unit of tool life) หน่วยที่นำมาใช้วัดหรือบ่งชี้อายุคม มีดมีอยู่มากมาย ดังนี้

ก. เวลาในการตัดจริงจนคมมีดหมดสภาพการใช้งาน หมายถึงเวลาที่คมมีด ผ่านลงบนชิ้นงานจริง ๆ นิยมใช้หน่วยเป็นนาที การระบุโดยเวลาตัดจริงเป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไป ไปใช้กับรวมวิธีการผลิตที่คมมีดสัมผัสกับชิ้นงานอย่างต่อเนื่องระยะเวลาในการตัด เช่น การกลึง การไส การเจาะตัวยดอกส่วน

ข. เวลาทั้งหมดในการตัดจนใบมีดหมดสภาพการใช้งาน หมายถึงเวลาทั้งหมดที่ใช้เครื่องจักรกล ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่คมมีดตัดชิ้นงานหรือไม่ก็ตาม นิยมใช้กับรวมวิธีการที่คมตัด สัมผัสกับชิ้นงานอย่างไม่ต่อเนื่องระหว่างการตัด เช่น การกัด ซึ่งการหาเวลาในการกัดจริงทำได้ยาก

ค. ความยาวชิ้นงานที่ถูกตัดออกตั้งแต่เริ่มตัดจนหมดอายุ นิยมวัดเป็นหน่วย เมตรหรือฟุต ตามแต่ผู้นิยม เป็นวิธีการที่เข้าใจง่ายในการใช้งานในอุตสาหกรรม และหมายเหตุ กกรณีการตัดวัสดุด้วยความเร็วสูง ที่เวลาของอายุคมมีดอาจจะสั้น เช่นหมดอายุภายในเวลาไม่เกิน 1 นาทีแต่ก็สามารถผลิตชิ้นงานได้เป็นจำนวนมากมาก นี่อาจจากผลิตด้วยความเร็วและอัตราป้อน สูงมาก

ง. ปริมาตรของชิ้นงานที่ถูกตัดออกไปตั้งแต่เริ่มตัดจนคมมีดหมดอายุ วัดเป็น ลูกบาศก์มิลลิเมตร ลูกบาศก์นิวหรือแล้วแต่ผู้ใช้งานต้องการ เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายในการใช้งานในอุตสาหกรรม

จ. จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ก่อนที่คมมีดจะหมดอายุ เป็นวิธีที่สะดวกและเข้าใจง่ายในการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงาน และง่ายต่อการติดตั้งอุปกรณ์นับจำนวนชิ้น ส่วนที่ผลิตได้

2.1.7.2 เกณฑ์ตัดสินว่าคุณมีดหมดอายุ (Tool life criterion)

โดยทั่วไป หลักใหญ่ในการตัดสินว่าคุณมีดหมดอายุแล้ว คือ การที่คุณมีดไม่สามารถตัดชิ้นงานให้เป็นชิ้นส่วนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ ซึ่งอาจหมายความอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. คุณมีดแตกหักโดยสิ้นเชิง (Total failure) ใช้งานต่อไปไม่ได้ และอาจทำให้เป็นอันตราย

ข. คุณมีดเกิดการร้าว (Cracking) หรือการกระเทาะ (Chipping) ใกล้จะแตกหัก ต้องเลิกใช้งานก่อนจะแตกหักจริงจนเป็นอันตราย

ค. คุณมีดสึกหรอมากหมดสภาพการใช้งาน หรือใกล้จะแตกหักแล้ว การวัดค่า “ขนาดความสึกหรอ” เป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะใบมีดมีลักษณะการสึกหรอหลากหลายรูปแบบ จำเป็นต้องเลือกวิธีการวัดอย่างโดยอย่างหนึ่งโดยมีวิธีที่ชัดเจนสามารถทำซ้ำหรือตรวจสอบได้

ง. รอยແບບลึก ที่ผิวด้านหลังมีดหรือผิวหนบของคุณมีด มีขนาดสูงเกินค่าที่ยอมรับได้ ถ้าขึ้นใช้คุณตัดต่อไป จะเสียต่อการที่คุณมีดแตกหัก

จ. ความลึกของหลุมรอยสึกหรือความกว้างของหลุม ที่ผิวหน้ามีดมีขนาดสูงเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ ถ้าขึ้นใช้คุณตัดต่อไป ก็เสียต่อการแตกหักของคุณมีด

ฉ. ปริมาตรหรือน้ำหนักของรอยสึก มีค่าสูงเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้

ช. ชิ้นส่วนที่ผลิตออกมากแล้ว มีขนาดผิดไปจากค่าที่กำหนด เกินกว่าที่จะยอมรับได้

ชช. ชิ้นส่วนที่ผลิตออกมากแล้ว มีค่าความชุ纪律ของพื้นผิวเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ นอกจากเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้ว ผู้ผลิตอาจจะเลือกใช้เกณฑ์ที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ต่าง ๆ ในกรณีใช้งานจริงการเลือกใช้ควรระบุให้ชัดเจนว่าใช้เกณฑ์ใดเพื่อสามารถที่จะตรวจสอบได้ ในบางกรณี ผู้ตัดวัสดุอาจใช้คุณมีดจนกระทั่งคุณมีดเกิดการแตกหักไปจริง ๆ เช่น ในงานตัดหยาบที่ต้องการความรวดเร็ว แต่ไม่ต้องการความแม่นยำมากนัก หรือในงานที่ใช้คุณมีดทำจากเหล็กกล้าไฮสปีด ซึ่งมักจะมีเสียงดังจากการเสียดสีระหว่างผิวชิ้นงานกับผิวหลังคุณมีด ส่วนกรณีที่ต้องการความละเอียดของพื้นผิวหรือต้องการขนาดชิ้นส่วนที่แม่นยำ ผู้ตัดวัสดุจะใช้คุณมีดไปจนคุณมีดสึกหรอ ซึ่งทำให้ขนาดเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากขนาดที่ต้องการ และมีการกำหนดค่าสูงสุดของการสึกหรอที่ยอมรับได้ เมื่อค่าความสึกหรอมีขนาดสูงเกินขนาดที่ยอมรับได้ ก็ถือว่าคุณมีดหมดอายุต้องเปลี่ยนคุณมีดหรือนำคุณมีดไปลับใหม่ โดยทั่วไปนิยมให้คุณมีดแตกหักจริง ๆ เพราะอาจทำให้ชิ้นงานเกิดการ

เสียงหายหรือเกิดอุบัติเหตุได้ จึงต้องมีการวัดค่าความลึกหรือหลังการตัดและเปลี่ยนคมมีดที่สึกหรือเกินค่าที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องรอให้เกิดการแตกหัก

2.1.7.3 อิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ต่ออายุคมมีด

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออายุคมมีดตัด มีหลายตัวแปร แต่อาจจะแบ่งพิจารณาเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก. ตัวแปรต่อสภาวะการตัด เป็นตัวแปรที่มักจะใช้ควบคุมในกระบวนการผลิต และจำเป็นที่ต้องเลือกค่าที่เหมาะสม เช่น ความเร็วในการตัด อัตราป้อนชิ้นงานและความลึกในการตัด

ข. ลักษณะทางเรขาคณิตของคมมีด ได้แก่ขนาดระยะทางเส้นตรงและมุมต่าง ๆ ของใบมีด โดยทั่ว ๆ ไปเป็นที่เข้าใจกันว่าภายใต้ส่วนผสมหนึ่งของ สารใบมีดสารชิ้นงาน สารหล่อเย็น จะมีค่าที่เหมาะสมที่สุดของมุมมีดแต่ละมุม รวมทั้งค่าของรัศมีจูงมีดดังต่อไปนี้ ในกรณีของมีดกลึง แต่เป็นการยกที่จะทราบว่าค่าที่เหมาะสมที่สุดมีค่าเท่าใดแน่ โดยปกติผู้ตัดรัศมีจูงจะถือเคาระหรือสมมุติเอาไว้กุมต่าง ๆ ของใบมีดที่ผู้ผลิตใบมีดแนะนำให้เลือกมาใช้งาน จะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับค่าที่ดีที่สุด แต่ทั้งนี้อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้

ค. วัสดุใบมีด วัสดุที่มีความแข็งกว่าจะเข้าสึกหรอช้ากว่า ดังนั้นวัสดุใบมีดที่แข็งกว่ามักจะมีอายุการใช้งานนานกว่าวัสดุใบมีดที่อ่อนกว่า แต่ต้องมีการไม่เกิดการกระเทาะ แตกหักหรือร้าว

ง. วัสดุชิ้นงาน วัสดุชิ้นงานที่มีความแข็งโดยเฉลี่ยสูง จะทำให้ใบมีดสึกหรอเร็ว และอายุการใช้งานคมมีดสั้น ยกเว้นกรณีที่สารชิ้นงานที่มีเนื้อแข็งมากหรืออ่อนมากปนกันอยู่

จ. น้ำยาหล่อเย็น โดยทั่ว ๆ ไปการใช้น้ำยาหล่อเย็นฉีดไปยังบริเวณคมมีดจะช่วยลดอุณหภูมิของคมมีดทั้งผิวน้ำมีดและหลังมีด การลดอุณหภูมิจะทำให้อัตราการสึกหรอของคมมีดลดลง

ฉ. ความสามารถของเครื่องจักรในการควบคุมอัตราป้อน ในกรณีเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ การควบคุมอัตราป้อนระหว่างการกดคมมีดเข้าสู่เนื้อชิ้นงานและการถอนคมมีดออกจากเนื้องานเป็นการควบคุมด้วยมือซึ่งทำได้ยาก ในกรณีเครื่องจักร CNC การควบคุมอัตราการป้อนทำได้ง่ายกว่าและลดการแตกหักได้น้อยกว่า

2.2 ความชุนของพื้นผิว

2.2.1 ประเภทของการตัด

การตัดวัสดุ ถ้าหากมองในแง่ของความประณีต ความละเอียดแม่นยำหรือความราบรื่นของพื้นผิวสำเร็จ (Surface finish) นั่นคือพื้นผิวที่ได้จากการรวมวิธีการผลิตจำแนกตามความรับเรียบของพื้นผิวสำเร็จ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท (ศุภโชค, 2543)

2.2.1.1 การตัดหยาบ (Rough cutting) หมายถึง การตัดงานที่ต้องการให้งานเสร็จอย่างรวดเร็ว แต่ไม่เน้นเรื่องการทำให้ค่าความชุนราบต่ำ ไม่เน้นความแม่นยำหรือความละเอียดของพื้นผิวสำเร็จของชิ้นงาน งานส่วนมากในการตัดโดยใช้ใบมีดตัดมักจะเป็นการตัดหยาบ ใช้ความเร็วในการตัดค่อนข้างสูง อัตราป้อนสูง และความลึกในการตัดสูง เป็นผลให้ใช้แรงตัดสูงใช้กำลังในการตัดสูง และอาจต้องจัดน้ำยาหล่อเย็นที่มีสมบัติของการหล่อสีนหรือการลดแรงตัดได้ดี ทั้งนี้ เพราะต้องการให้งานเสร็จเร็ว หลังจากงานตัดหยาบแล้ว อาจจะต้องมีการตัดละเอียด หรือการเจียร์ใน อีกครั้งหนึ่ง

2.2.1.2 การตัดปานกลาง (Medium cutting) เป็นการตัดที่ปะนีปะนอมระหว่างการตัดหยาบและการตัดละเอียด คือ ต้องการให้งานเสร็จเร็ว โดยที่ต้องการให้พื้นผิวชุนราบน้อยด้วย ซึ่งอาจจะทำได้ในบางกรณี โดยการเลือกค่าความเร็วในการตัด อัตราป้อน และความลึกของการตัดที่เหมาะสม

2.2.1.3 การตัดละเอียด (Fine cutting) หมายถึงการตัดที่ต้องการให้ค่าความชุนราบที่ต่ำเน้นความแม่นยำหรือความละเอียดของพื้นผิวสำเร็จของชิ้นงาน ไม่เน้นให้งานเสร็จอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเสร็จรวดเร็วก็เป็นการดี งานในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นงานในชั้นตอนต่อเนื่องจากการตัดหยาบหรือเป็นการตัดครั้งสุดท้าย ใช้ความเร็วในการตัดสูงหรือต่ำก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม อัตราป้อนต่ำและความลึกในการตัด

2.2.1.4 การตัดละเอียดยิ่ง (Ultra - fine machining) ในการตัดชิ้นงานบางอย่าง เช่น การกลึงเลนส์ การกลึงอะลูมิเนียมให้พื้นผิวสำเร็จเป็นมันวาวคล้ายกระจก ค่าความชุนราบจะน้อยมากเป็นพิเศษ

การจำแนกประเภทของการตัด อาจจะจำแนกโดยค่าความชุนราบของพื้นผิวสำเร็จ ดังนี้

การตัดหยาบ R_a ตั้งแต่ $10 \mu\text{m}$ หรือ 0.010 mm ขึ้นไป

การตัดปานกลาง R_a ระหว่าง $1 - 10 \mu\text{m}$ หรือ $0.001 - 0.010 \text{ mm}$

การตัดละเอียด R_a ระหว่าง $0.1 - 1 \mu\text{m}$ หรือ $0.0001 - 0.001 \text{ mm}$

การตัดละเอียดยิ่ง R_a ตั้งแต่ $0.1 \mu\text{m}$ หรือ 0.0001 mm ลงไป

รูปแบบโดยทั่วไปของพื้นผิว ตามที่ได้มีการกล่าวถึงทั่วๆ ไป มีคำศัพท์ทางเทคนิคหลายคำเกี่ยวกับพื้นผิวที่ควรจะรู้จัก เช่น


พื้นผิว (Surface) หมายถึง ส่วนนอกสุดของเท็บวัตถุ (Body) ที่จะต้องสัมผัสกับอากาศ(Space) หรือ สัมผัสเกี่ยวข้องกับเท็บวัตถุอื่น พื้นผิวของวัตถุส่วนมากจะมีลักษณะเป็นเหมือนเกลียวคลื่นที่มีความยาวคลื่น (Wavelength) ยาว ผสมกับลดอกคลื่นที่มีความยาวคลื่นสั้น


พื้นผิวสำเร็จ (Finish surface) หมายถึง พื้นผิวที่เกิดจากการรวมวิธีการผลิต เช่น พื้นผิวชิ้นงานหรือ ชิ้นส่วนที่ได้จากการกลึง ไส กัด เจาะ หรือแม้กระทั่งจากการรวมวิธีที่ไม่ใช่การตัด เช่น การหล่อ การรีด การอัดหلام เป็นต้น

ความเป็นคลื่น (Waviness) หมายถึง การเกิดคลื่นที่มีช่วงคลื่นยาว ความเป็นคลื่นส่วนมากจะมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (Sine wave) จึงอาจจะแสดงได้โดยขนาดของคลื่น (Amplitude) และโดยค่าความยาวคลื่นความชุกรามาตรีถึง ลดอกคลื่นสั้น ความชุกรามาตรีจะแสดงได้โดยขนาดของคลื่นและโดยความยาวคลื่นขอบเส้น เป็นเส้นแสดงพื้นผิวเมื่อถูกตัดตามขวาง

ความชุกราม (Roughness) หมายถึง ลดอกคลื่นที่มีช่วงคลื่นสั้น ความชุกรามอาจจะแสดงได้โดยขนาดของคลื่นและโดยค่าความยาวคลื่น

เส้นขอบ (Profile) เป็นเส้นแสดงพื้นผิวเมื่อถูกตัดตามขวาง

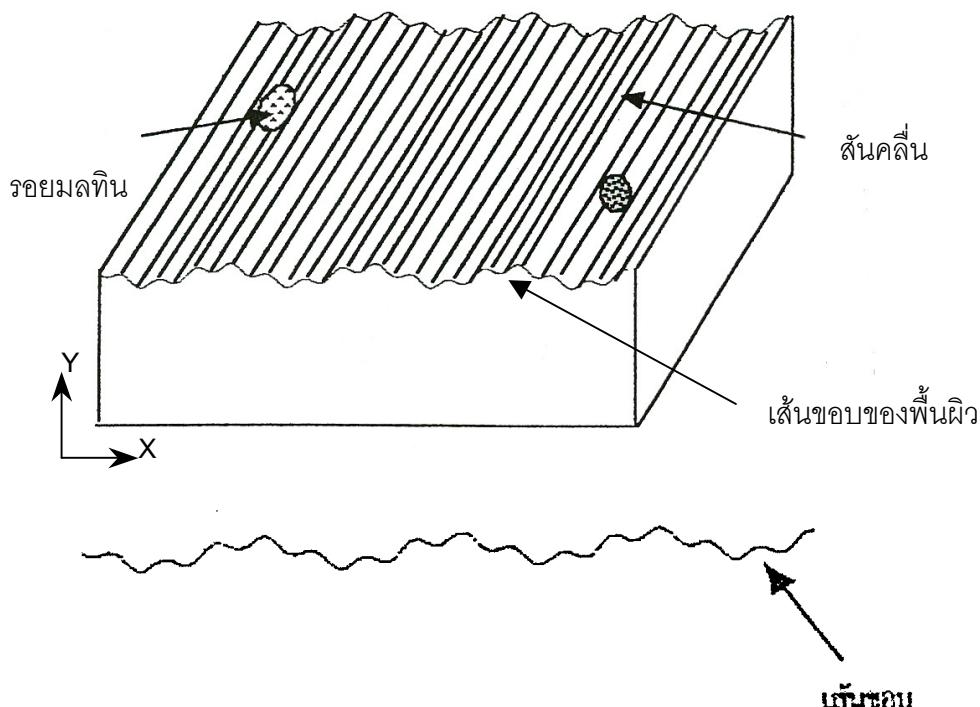

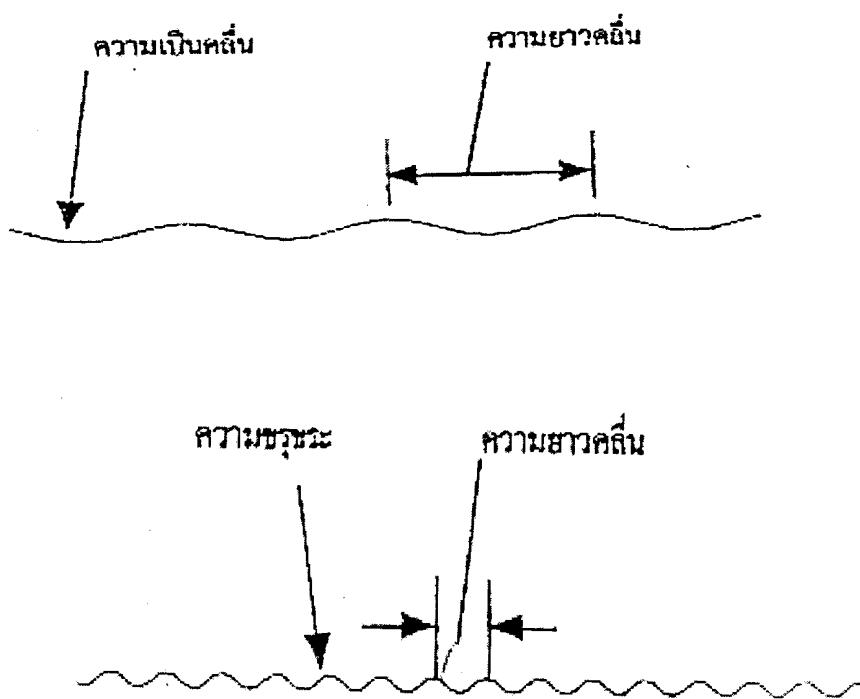

ภาพประกอบที่ 2.1 องค์ประกอบของพื้นผิว

ที่มา : ศุภโชค วิริยโภส (2543 : 202)

2.2.2 การวัดค่าความขุ่นระของพื้นผิว

การวัดค่าความขุ่นระของพื้นผิว โดยปกติแล้วจะใช้เครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายเข็ม ลากอย่างช้าๆ ผ่านไปบนแกนนอน (แกน X) ของพื้นผิวที่จะทำการวัดค่าความขุ่นระ การเคลื่อนที่ของปลายเข็มในแนวตั้งคือ ตามแกน Y จะเป็นไปตามลักษณะเส้นขอบของพื้นผิว (Surface Profile) ดังที่แสดงในรูปที่ 2.2 จากนั้นจะมีระบบบันทึกค่า X และ Y_a ไว้ในหน่วยความจำ และระบบคำนวณค่าอิทธิพลของความเป็นคลื่น (Waviness) ที่มีขนาด Y_w ในแนวตั้ง จากนั้นจะคำนวณก็จะลบค่าของอิทธิพลของความเป็นคลื่นออก ก็จะเหลือเฉพาะในแนวตั้งขึ้นเนื่องมาจากความขุ่นระ (y) ซึ่งจะนำไปคำนวณค่าความขุ่นระต่อไป

ค่าความขุ่นระแสดงได้ด้วยตัวแปรต่างๆ หลายตัวแปร ซึ่งจะได้คำนวณมาดังต่อไปนี้

2.2.2.1 ค่าเฉลี่ยทางเลขคณิต (Arithmetic average, R_a)

ถ้าลากเส้นในแนวโนนผ่านกึ่งกลางของเส้นขอบรูป ที่ตัดค่าความเป็นคลื่นออกจนเหลือแต่ความขุ่นระ ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2.1 เส้นนี้เรียกว่าเส้นกึ่งกลาง (Central line) โดยแบ่งพื้น


ที่ระหว่างเส้นขอบรูปกับเส้นกึ่งกลางเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน ค่าในแคนดิ้งวัดจากเส้นกึ่งกลางจะเรียกว่าค่า y และค่าความสูงเฉลี่ยทางเลขคณิต R_a จะนำมาใช้เป็นค่าความชุขระ นั่นคือ R_a เท่ากับ ผลรวมของค่าสัมบูรณ์ของพื้นที่ใต้เส้นขอบรูป หารด้วยระยะทางในการวัดตามแนวอนอน หรือ

$$R_a = \frac{1}{\ell} \int_0^\ell |y| dx \quad (2-1)$$

หรือ ถ้าแบ่งระยะทาง ออกเป็น n ส่วนโดยที่ n มีค่าสูงพอ จะพบว่า

$$R_a = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |y_j| \quad (2-2)$$

ค่าเฉลี่ยทางเลขคณิต R_a เป็นค่าที่นิยมใช้ระบุความชุขระของพื้นผิวมาแต่เดิมก่อนค่าอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและใช้กันมากจนกระทั้งปัจจุบัน แต่ต่อมาเมื่อกำหนดค่าตัวแปรอื่น ๆ มาใช้ระบุค่าความชุขระเพิ่มเติมอีก เพื่อให้การพิจารณาค่าความชุขระมีหลายมุมมองยิ่งขึ้น

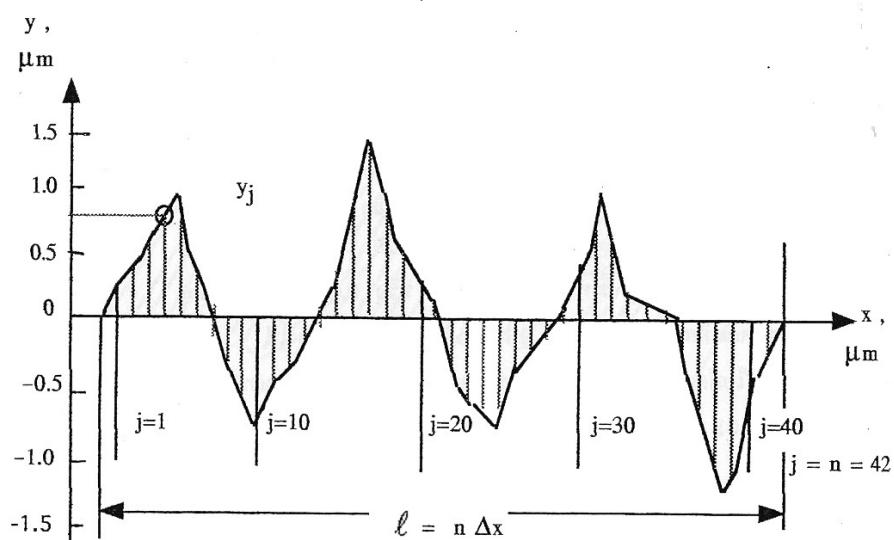

ภาพประกอบที่ 2.2 การแบ่งเส้นขอบของพื้นผิวเป็นอีlementที่อยู่ที่มา : ศุภโชค วิริยโภศล (2543 : 204)

2.2.2.2 ค่าเฉลี่ยรากมีนสแควร์ (Root mean square average, R_q หรือ R_{rms})

การคำนวณหาค่าความชุ่วจะตามวิธีรากมีนสแควร์ เป็นความพยายามที่จะนำเอาหลักการทางสถิติมาใช้ในการวัดค่าความชุ่วจะ โดยใช้สูตรการคำนวณโดยอาศัยหลักการยกกำลังสองของ y เพื่อให้ค่า y ที่มีค่าลบกลายเป็นค่าบวกของ y^2 จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของ y^2 และวิจัยผลกรณฑ์ หรือ ราก (Root) ฐานสอง เพื่อให้หน่วยของ การวัดเป็นหน่วยยกกำลังหนึ่ง ซึ่งเป็นหน่วยตามปกติที่คุ้นเคยกัน

ค่าความชุ่วจะตามวิธีรากมีนสแควร์ R_q หรือ R_{rms} หาได้จากการต่อไปนี้

$$R_{rms} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_1^n y^2} \quad (2-3)$$

2.2.2.3 ค่าระหว่างยอดสูงสุดกับก้นร่องต่ำสุด (Maximum Distance between Peak to Valley, R_t)


ค่า R_t หรือ ค่าระหว่างยอดสูงสุดกับก้นร่องต่ำสุด เท่าที่วัดได้จากความยาว λ ที่วัดจากพื้นผิว ได้แสดงไว้ดังภาพประกอบ 2.3 ค่า R_t หาได้ดังนี้

$$R_t = 1.5 + 1.2 = 2.7 \mu m \quad (2-4)$$


ค่า R_t มีความหมายในการปฏิบัติงาน คือ เป็นค่าที่จะบอกได้ว่า ในกระบวนการขัดเนื้อผิวด้วยอย่างนี้ จะต้องขัดเนื้อผิวออกเป็นความลึกไม่น้อยกว่าค่าของ R_t จึงจะทำลายผิวเดิมได้หมด แต่เนื่องจากค่า R_t วัดได้ไม่แน่นอน เพราะเป็นค่าสูงสุดค่าเดียวซึ่งจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพื้นผิวที่วัด จึงนิยมวัดค่าเฉลี่ย R_z แทนค่า R_t โดยให้ R_z เป็นค่าเฉลี่ยของค่าความสูงระหว่างยอดสูงสุดกับก้นร่องต่ำสุด จากค่าสูงสุดที่วัดได้ 5 ค่าแรก ถ้าค่า h_1, h_2, h_3, h_4 และ h_5 เป็นค่าความสูงระหว่างยอดสูงสุดกับก้นร่องต่ำสุด โดยเป็นค่าสูงสุด 5 ค่าแรก เท่าที่วัดได้จากความยาว λ ที่วัดจากพื้นผิว ดังได้แสดงไว้โดยภาพประกอบ 2.4 ดังนั้นค่า R_z คำนวณได้จาก

$$R_z = \frac{1}{5} \sum_{j=1}^5 h_j = \frac{1}{5} [h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5] \quad (2-5)$$

ยังมีวิธีวัดค่าความขอรุนแรงวิธีอีกหลายวิธี แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้งานมากนัก จึงไม่นำมาพิจารณา

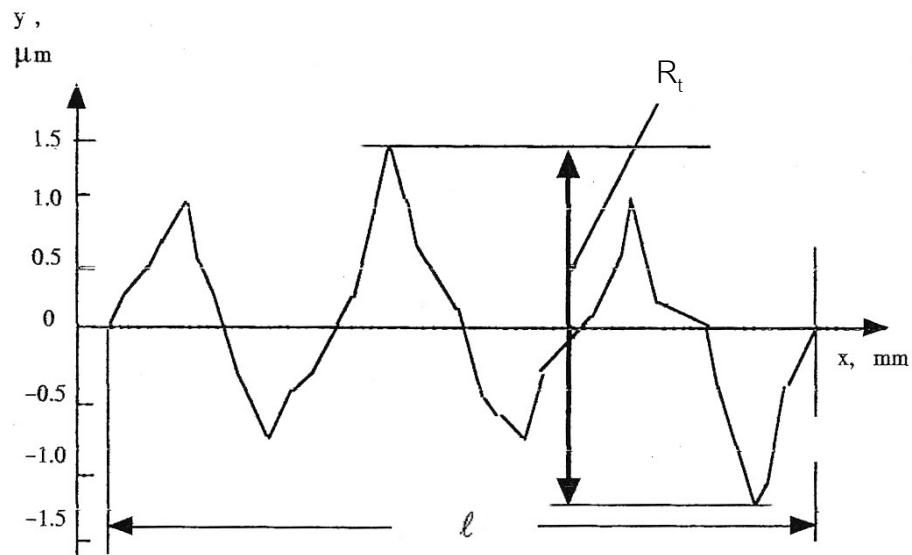

ภาพประกอบที่ 2.3 แสดงค่าระหว่างยอดสูงสุดกับก้นร่องต่ำสุด R_t
ที่มา : ศุภโชค วิริย์กิจล (2543 : 207)

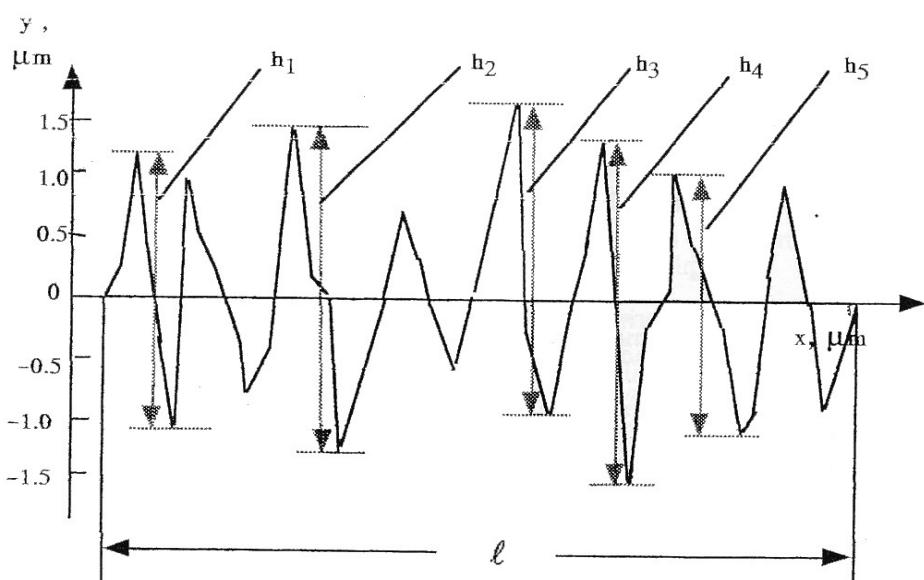

ภาพประกอบที่ 2.4 แสดงค่าระหว่างยอดสูงสุดกับก้นร่องต่ำสุดห้าค่าแรก R_z
ที่มา : ศุภโชค วิริย์กิจล (2543 : 207)

2.3 เหล็กหล่อเทา (Gray cast iron)

เหล็กหล่อเทาเป็นโลหะที่มีประไบช์นและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั้งหลาย การเลือกใช้เหล็กหล่อจะทำให้สามารถออกแบบชิ้นส่วนเหล่านั้นได้ทั้งชิ้นงานขนาดเล็ก – ขนาดใหญ่ ทั้งชิ้นงานที่มีรูปร่างง่ายๆ และ слับซับซ้อน วัสดุที่ใช้งานทางวิศวกรรมประมาณ 75 – 80% ของ วัสดุที่เป็นโลหะทั้งหมดจะเป็นเหล็กหล่อเทา เนื่องจากหล่อเทามีราคาถูกและมีข้อดีในด้านคุณสมบัติทางกล ไก่หลายๆ ด้าน การที่ในเหล็กหล่อเทามีแอบเกรไฟต์แทรกผังในเนื้อเหล็กทำให้เหล็กหล่อเทามีคุณสมบัติเด่นในเรื่องดังต่อไปนี้คือ

1. ทำให้เหล็กหล่อเทาถึก-ใส ได้ง่ายในขณะที่เนื้อเหล็กมีความแข็งสูงเพียงพอที่จะทนทานการเสียดสี สีกหรอ ได้อย่างดีเยี่ยม ในขณะที่โลหะอื่นขาดคุณสมบัติในข้อนี้
2. แกรไฟต์ในเหล็กหล่อเทาช่วยให้ชิ้นส่วนที่ใช้งานในลักษณะเสียดสีกันโดยไม่เกิดการยึดเกาะติดกันในระหว่างการใช้งานแม้ภาวะที่ชิ้นส่วนดังกล่าวขาดการหล่อลื่น หรือชิ้นส่วนที่ใช้งานในลักษณะที่ทำการหล่อลื่นได้ยาก ชิ้นส่วนที่ใช้วัดระดับอุณหภูมิสูง
3. เหล็กหล่อสามารถใช้งานแทนเหล็กเหนียวที่ทนแรงดึงดีงสูง ได้ดีเยี่ยมเมื่อใช้งานที่ต้องการทนแรงดึงดูดสูง
4. เหล็กหล่อเทาจะมีคุณสมบัติของความเที่ยงขนาดสูงมาก (High dimension stability) เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงและ มีความเด่นสูง
5. เหล็กหล่อเทาสามารถช่วยให้การปรับศูนย์ (Alignment) สำหรับชิ้นงานส่วนเครื่องจักรกลที่รับความเด่นหรือ ความเครียดสูงได้ถูกต้องและเที่ยงตรงมากกว่าวัสดุชนิดอื่น

2.3.1 ชนิดของเหล็กหล่อเทา (Classes of gray iron)

เหล็กหล่อเทาจะมีการจัดแยกหรือจำแนกจากกันโดยใช้ดัชนีหรือค่าความสามารถในการรับแรงดึงต่ำสุดสำหรับความหนาที่กำหนด เช่นเดียวกับการจำแนกชนิดของเหล็กเหนียว มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป จะเป็นมาตรฐานของ ASTM A 48 ที่จะเหล็กที่แรงดึงต่ำสุดในช่วงระหว่าง 20,000 – 60,000 psi สำหรับในประเทศไทยการเรียกใช้งานเหล็กหล่อเทาจะนิยมเรียกตามมาตรฐาน JIS ที่ระบุความสามารถในการรับแรงดึงดีระหว่าง 10 – 40 kg/mm² ตารางที่ 2.2 แสดงมาตราฐานตาม ASTM A48 และ JIS ที่ใช้เรียกเหล็กหล่อเทา (ศุภชัย, 2539)

ตารางที่ 2.2 แสดงมาตรฐานเหล็กหล่อเทา ASTM A48 มาตรฐานเหล็กหล่อเทา JIS G5501

Class	วัปแรงดึงต่ำสุด;psi	Grade	วัปแรงดึงต่ำสุด;kg/mm ²
20	20,000	FC10	10
30	30,000	FC15	15
40	40,000	FC20	20
50	50,000	FC25	25
60	60,000	FC30	30
		FC40	40

ที่มา : สุภาษี ประเสริฐสกุล (2539 : 123)

2.3.2 ส่วนผสมทางเคมีและการใช้งาน

เหล็กหล่อเทาตามมาตรฐานกำหนดทั้ง ASTM และ JIS จะมีส่วนผสมทางเคมีที่แยกตามเกรดของเหล็กและค่า % สมมูลย์คาร์บอนได้ดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กหล่อเทา ASTMA 247 และ JIS G5501

ASTM	%C	%Si	%Mn	%Smax	%Pmax	%CE
C20	3.4-3.7	2.8-2.3	0.5-0.8	0.15	0.25	4.25-4.5
C25	3.2-3.5	2.4-2.0	1.6-0.9	0.15	0.20	4.00-4.25
C30	3.1-3.4	2.3-1.9	0.6-0.9	0.15	0.15	3.90-4.15
C35	3.1-3.3	2.2-1.8	0.6-0.9	0.15	0.12	3.70-3.90
C40	3.0-3.3	2.1-1.8	0.7-1.0	0.15	0.10	3.70-3.90
<hr/>						
JIS						
FC15	3.5-3.9	2.8-2.3	0.5-0.8	0.15	0.25	4.25-4.5
FC20	3.3-3.6	2.3-1.8	0.6-0.9	0.1	0.2	4.00-4.25
FC25	3.2-3.5	2.2-1.7	0.6-0.9	0.1	0.15	3.90-4.15
FC30	3.1-3.3	2.1-1.6	0.6-0.9	0.1	0.1	3.70-3.90
FC35	2.9-3.2	2.0-1.6	0.7-1.0	0.1	0.1	3.70-3.90

ที่มา : สุภาษี ประเสริฐสกุล (2539 : 151)

เนื่องจากเหล็กหล่อเทามีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่ดีเยี่ยม เช่นทนความร้อน มีความแข็งที่ทนทานต่อการเสียดสีได้ดีพร้อมกับการแต่งผิวได้ดี มีคุณสมบัติทางกลที่กว้างขวางเหมาะสมกับงานหลายๆ ด้าน นอกจากรูปแบบนี้ยังมีความสามารถในการให้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถหล่อเป็นชิ้นงานบางๆ ได้ ทำให้สามารถใช้เหล็กหล่อเป็นงานได้ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในประจำวันจนถึงชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมต่างๆ

2.3.2.1 การใช้งานทั่วไป

FC 10-15 ใช้ผลิตเป็นชิ้นงานบางๆ และมีน้ำหนักไม่มากที่ต้องการคุณสมบัติในการลึง-ไส้ที่ดี ชิ้นงานที่ต้องการคุณภาพพิเศษเช่นเดียดสวยงามและต้องการความเที่ยงขนาดสูงๆ 瓜砾瓦 ประกับหน้าแปลน ท่อทั้งชนิดหล่อด้วยทรายและหล่อเหลว เช่นเครื่องใช้ประจำวัน (เตาหุงต้มแหงแหง ความร้อน) ชิ้นส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าและโทรศัพท์ จักรเย็บผ้าเครื่องปั้นด้ายและหอผ้า แผ่นรองผ้าเบรก

FC 20-25 เครื่องจักรกลทั่วไป (ฐานเครื่อง คอลัมน์ ตัวจับงาน แท่นเครื่อง พูลเลอร์ เว่อน เครื่องอัดอากาศขนาดเล็ก ชิ้นส่วนเครื่องจักรในอุตสาหกรรมกระดาษ เพื่อขนาดเล็ก)

FC 30 เครื่องจักรกลขนาดกลาง (ฐานเครื่อง คอลัมน์ ตัวจับงาน แท่นเครื่อง ปั๊มมีด) เครื่องอัดอากาศขนาดกลาง แท่นพิมพ์หนังสือ เพื่อขนาดกลาง ชิ้นส่วนรถไฟฟ้า – แม่เหล็ก

FC 35 เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้งานกับชิ้นงานขนาดใหญ่มีน้ำหนักมาก (ฐานเครื่อง คอลัมน์ ตัวจับงาน แท่นเครื่อง ปั๊มมีด) แม่พิมพ์ฉีดและชิ้นรูปโลหะเพื่อขนาดใหญ่ ระบบอกสูบที่ต้องทนแรงอัดสูง

2.3.2.2 การใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์

FC 15 หวานลูกสูบ (FC15-20)

FC 20 เสื้อลูกสูบ ระบบอกสูบเครื่องยนต์เล็ก ฝาสูบ แผ่นคลัทช์ ห้องเกียร์ เว่อนเครื่องสูบสำหรับเครื่องดับเพลิง ตัวจับงาน ชุดต่อหัวไอเสีย เรือนเพลาข้อเหวี่ยง

FC 25 ดรัมเบรกและแผ่นคลัทช์ที่ต้องรับแรงมาก เสื้อลูกสูบ ระบบอกสูบเครื่องยนต์ขนาดกลาง ของรถบรรทุกเล็ก ปลอกกระบอกสูบ ลูกสูบ ล้อช่วยแรง (Fly wheel) ขนาดกลาง ก้านเบรก

FC30 ดรัมเบรกและแผ่นคลัทช์ที่ต้องรับแรงมาก ระบบอกสูบเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ของรถบรรทุกหนัก เว่อนเกียร์ (Differential carrier) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่มาก ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ต่างๆ

2.4 การออกแบบการทดลอง

Ronald A. Fisher เป็นคนค้นคิดการใช้วิธีการทางสถิติสำหรับการออกแบบการทดลองขึ้น เนื่องจากการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการรับผิดชอบทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สถานีทดลองทางการเกษตรต่อทั่วโลก มหาวิทยาลัยดอนดอน ประเทศอังกฤษเป็นเวลานานหลายปี Fisher เป็นทั้งผู้พัฒนาและเป็นบุคคลแรกที่นำเอกสารวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) มาใช้เป็นวิธีการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ทางสถิติที่เกี่ยวกับการออกแบบการทดลอง ในปี ค.ศ. 1933 Fisher ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยดอนดอนและเป็นอาจารย์รับเชิญบรรยายให้แก่มหาวิทยาลัยทั่วโลก นอกจากนี้ Fisher จะเป็นผู้บุกเบิกสาขาวิชาการออกแบบการทดลองแล้ว ยังเป็นบุคคลสำคัญอีกจำนวนมากที่มีส่วนในการให้การสนับสนุนสาขาวิชานี้ เช่น F. Yates, R. C. Bose, O. Kempthorne, W. G. Cochran เป็นต้น (Montgomery, 1997)

การนำการออกแบบการทดลองไปใช้ในยุคแรก ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรและชีวภาพ ซึ่งทำให้คำศัพท์และคำนิยามส่วนมากที่ใช้กันอยู่ทางด้านนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขางานการเกษตรและชีวภาพ อย่างไรก็ตามการนำการออกแบบการทดลองมาใช้งานในทางคุณภาพรวมครั้งแรกเริ่มปรากฏประมาณปี ค.ศ. 1930 ซึ่งคุณภาพรวมที่เกี่ยวข้องคือคุณภาพรวมสิ่งทอ หลังส่งความโดยคั่งที่ 2 ยุติลง วิธีการออกแบบการทดลองก็เริ่มได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้ในคุณภาพรวมเคมีและกระบวนการผลิตในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ตะวันตก กลุ่มคุณภาพรวมเหล่านี้ได้รับประโยชน์อย่างมากมายในการใช้การออกแบบการทดลองสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต นอกจากนี้แล้วคุณภาพรวมที่เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำและอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังไก้มีการนำวิธีการทดลองนี้ไปใช้งาน และประสบความสำเร็จอย่างมากเช่นกัน หลายปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาความสนใจเกี่ยวกับการออกแบบการทดลองขึ้นในสหรัฐอเมริกา เพราะคุณภาพรวมในอเมริกาจำนวนมากพบว่าคู่แข่งทางการค้าอยู่ในทวีปอื่น ๆ ซึ่งได้ใช้การออกแบบการทดลองมาเป็นเวลานานแล้ว (ปราเมศ, 2545)

2.4.1 หลักการพื้นฐาน

การออกแบบการทดลองจะให้ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์สูงสุด จะต้องนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการวางแผนการทดลอง “การออกแบบการทดลองเชิงสถิติ” (Statistical design of experimental) คือ กระบวนการในการวางแผนการทดลองเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ ซึ่งจะทำให้สามารถสรุปข้อมูลที่สมเหตุสมผลได้ วิธีการออกแบบการทดลองเชิงสถิติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ถ้าต้องการหาข้อสรุปที่มี

ความหมายจากข้อมูลที่เรามีอยู่ และถ้าปัญหาที่สนใจเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดในการทดลอง (Experimental error) วิธีการทางสถิติเป็นวิธีการเดียวกันในการวิเคราะห์ผลการทดลองนั้นได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญ 2 ประการสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการทดลองก็คือการออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งศาสตร์ทั้งสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากว่าวิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบการทดลองที่จะนำมา

หลักการพื้นฐาน 3 ประการสำหรับการออกแบบการทดลองคือ

1. เ雷พลิเคชัน (Replication) หมายถึงการทดลองซ้ำ เ雷พลิเคชันมีคุณสมบัติที่สำคัญ 2 ประการคือ ประการแรก雷พลิเคชันทำให้ผู้ทดลองสามารถหาค่าประมาณของความผิดพลาดในการทดลองได้ ตัวประมาณค่าความผิดพลาดโดยเป็นหน่วยของการวัดขั้นพื้นฐานสำหรับการพิจารณาว่า ความแตกต่างสำหรับข้อมูลที่ได้จากการทดลองนั้นมีความแตกต่างกันในเชิงสถิติหรือไม่ ประการที่สอง ถ้าค่าเฉลี่ยถูกนำมาใช้เพื่อประมาณผลที่เกิดจากปัจจัยหนึ่งในการทดลอง ดังนั้น雷พลิเคชันทำให้ผู้ทดลองสามารถหาตัวประมาณที่ถูกต้องยิ่งขึ้นในการประมาณผลกระบวนการนี้

2. แรนดอมไม่เซ็น (Randomization) เป็นหลักพื้นฐานสำหรับการใช้วิธีการเชิงสถิติในการออกแบบการทดลองและลำดับของการออกแบบการทดลองแต่ละครั้งเป็นแบบสุ่ม (Random) วิธีการทางสถิติกำหนดว่าข้อมูล (หรือความผิดพลาด) จะต้องเป็นตัวแปรแบบสุ่มที่มีการกระจายแบบอิสระ แรนดอมไม่เซ็นจะทำให้สมมุติฐานนี้เป็นจริง การที่ทำแรนดอมไม่ซ้ำการทดลอง ทำให้เราสามารถลดผลของปัจจัยภายนอกที่อาจจะปรากฏในการทดลองได้

3. บล็อกกิ้ง (Blocking) เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับเพิ่มความเที่ยงตรง (Precision) ให้แก่การทดลอง บล็อกกันหนึ่งอาจจะหมายถึงส่วนหนึ่งของวัสดุที่ใช้ในการทดลองที่ควรจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าเขตทั้งหมดของวัสดุ การเปรียบเทียบเงื่อนไขที่นำเสนอ ต่าง ๆ ภายในแต่ละบล็อกจะเกิดขึ้นได้จากการทำบล็อกกิ้ง

2.4.2 แนวทางในการออกแบบการทดลอง

การใช้วิธีการเชิงสถิติในการออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทดลองต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ล่วงหน้า ว่ากำลังศึกษาอะไรอยู่ จะเก็บข้อมูลอย่างไร และจะวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บนั้นอย่างไร ขั้นตอนในการดำเนินการอาจจะทำได้ดังต่อไปนี้

2.4.2.1 ทำการเข้าใจถึงปัญหา จะต้องพยายามพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการทดลอง และบางครั้งจะต้องหาอินพุตจากบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนเป็นผลอย่างมากต่อการทำแบบทดสอบท้ายของปัญหานั้น

2.4.2.2 การเลือกปัจจัย ระดับและขอบเขต ผู้ทดลองต้องเลือกปัจจัยที่จะนำมาเปลี่ยนแปลงในระหว่างทำการทดลอง กำหนดของเขตที่ปัจจัยเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลง และกำหนดระดับ (Level) ที่จะเกิดขึ้นในการทดลอง ดังนั้นผู้ทำการทดลองต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนั้นอย่างมาก ซึ่งอาจมาจากประสบการณ์หรือจากทฤษฎี มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบดูว่า ปัจจัยที่กำหนดขึ้นมาทั้งหมดมีความสำคัญหรือไม่ และเมื่อวัตถุประสงค์ของการทดลองคือการกรองปัจจัย (Screening) เราคาจะกำหนดให้ระดับต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองให้มีจำนวนน้อย ๆ การเลือกขอบเขตของการทดลองก็มีความสำคัญเช่นกัน ใน การทดลองเพื่อกรองปัจจัยเราควรของเขตให้กว้างมาก ๆ หมายถึงว่าขอบเขตของปัจจัยแต่ละตัวจะเปลี่ยนแปลงได้รวมมีค่ากว้าง ๆ และเมื่อเราทราบว่าตัวแปรใดมีความสำคัญและระดับใดทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ก็อาจจะลดขอบเขตลงมาให้แคบลงได้

2.4.2.3 เลือกตัวแปรผลตอบ ใน การเลือกตัวแปรผลตอบนี้ ผู้ทำการทดลองควรเน้นใจว่า ตัวแปรนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่กำลังศึกษาอยู่ໆ หลายครั้งที่ค่าเฉลี่ย หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือทั้งคู่ ของกระบวนการผลิตเป็นตัวแปรผลตอบ ซึ่งในการทดลองหนึ่งอาจจะมีผลตอบหลายตัว และมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องกำหนดให้ได้ว่า อะไรคือตัวแปรผลตอบและจะวัดค่าตัวแปรนั้นอย่างไร

2.4.2.4 เลือกการออกแบบการทดลอง การเลือกการออกแบบการทดลองเกี่ยวข้องกับการพิจารณาขนาดตัวอย่าง (จำนวนการทดลอง) การเลือกลำดับที่เหมาะสมของการทดลอง ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลและการตัดสินใจว่าควรจะใช้วิธีบล็อกหรือการใช้การแรนดومไม่เซ็น ใน การเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ส่วนมาก เราจะทราบตั้งแต่เริ่มแล้วว่า ปัจจัยบางตัวมีผลต่อผลตอบที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นเราจะว่าปัจจัยตัวใดที่ทำให้เกิดความแตกต่าง และประมาณขนาดของความแตกต่างที่จะเกิดขึ้น

2.4.2.5 ทำการทดลอง เมื่อทำการทดลองจะต้องติดตามดูกระบวนการทำงานอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามแผน หากมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น เกี่ยวกับวิธีการทดลอง ถือว่าการทดลองที่ทำนั้นใช้ไม่ได้ ดังนั้นการวางแผนการทดลองในขั้นตอนแรกจะมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น

2.4.2.6 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ควรนำเอาวิธีการทางสถิติมาใช้ในการทดลอง เพื่อผลลัพธ์และข้อสรุปที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดลอง ถ้าการทดลองได้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี และทำการทดลองตามที่ได้ออกแบบไว้ วิธีการทางสถิติที่จะนำมาใช้จะเป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อน ข้อได้เบริญของวิธีการทดลองทางสถิติคือ การทำให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจมีเครื่องมือช่วยวัดที่มีประสิทธิภาพ และถ้านำเอาวิธีการทางสถิตามาผนวกกับความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ จะทำให้ข้อสรุปที่ได้ออกแบบมานั้นมีเหตุผลสนับสนุนและมีความน่าเชื่อถือ

2.4.2.7 สรุปและข้อเสนอแนะ เมื่อได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้ทดลองจะต้องหาข้อสรุปในทางปฏิบัติและนำเสนอแนะแนวทางของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้จะนำเอาวิธีการทางกราฟเข้ามาช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการนำเสนอผลงานนี้ให้ผู้อื่นฟัง นอกจากนี้แล้วการทำการทดลองเพื่อยืนยันผล (Confirmation testing) ควรจะทำขึ้นเพื่อที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุปที่เกิดขึ้นอีกด้วย

2.4.3 การทดลองปัจจัยเดียวและการวิเคราะห์

การทดลองปัจจัยเดียวเป็นการทดลองที่มีปัจจัยเดียว คือ มีระดับของปัจจัย (a เงื่อนไข) โดยการทดลองเป็นแบบการสุ่มสมบูรณ์ ลำดับการทดลองแบบสุ่มเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการหลีกเลี่ยงผลของตัวแปรควบคุมที่ไม่ทราบค่า ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าไป หรือไม่สามารถควบคุมได้ในขณะทำการทดลอง

2.5.3.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน

หากมีค่าระดับซึ่งแตกต่างของปัจจัยเดียวที่ต้องการศึกษาเบริญเที่ยบและค่าตอบสนองที่ได้จากการสังเกตในแต่ละระดับเป็นตัวแปรสุ่ม เราสามารถที่จะอธิบายค่าสังเกตต่าง ๆ นี้ด้วยแบบจำลองทางสถิติเชิงเส้นตรง คือ

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij} \quad \left\{ \begin{array}{l} i = 1, 2, \dots, a \\ j = 1, 2, \dots, a \end{array} \right. \quad (2-6)$$

โดยที่ค่า Y_{ij} คือค่าสังเกตที่ ij

μ คือค่าพารามิเตอร์ที่ใช้รวมกันทุกระดับซึ่งเรียกว่า “มัธยมรวม (Overall Mean)”

τ_i คือค่าพารามิเตอร์สำหรับระดับที่ i หรือผลกระทบจากระดับที่ i

ε_{ij} คือองค์ประกอบของความผิดพลาดแบบสุ่ม (Random Error)

จุดประสงค์เพื่อที่จะตรวจสอบสมมุติฐานที่หมายความเกี่ยวกับผลกระทบต่อระดับต่าง ๆ และทำการประเมินค่า สำหรับการทดสอบสมมุติฐาน ความผิดพลาดของแบบจำลองให้เป็นตัวแปรสูงที่มีการกระจายแบบปกติและอิสระต่อกัน ด้วยมัชฌิมเท่ากับ 0 และความแปรปรวน σ^2

ตารางที่ 2.4 ตารางแสดงข้อมูลสำหรับการทดลองปัจจัยเดียว

Treatment		Observations			Total	Averages
(Level)		Y_{11}	Y_{12}	...	Y_{1n}	$Y_{..}$
1		Y_{21}	Y_{22}	...	Y_{2n}	$Y_{2..}$
2	
.	
.	
a		Y_{a1}	Y_{a2}	...	Y_{an}	$\frac{Y_{a..}}{Y..}$

ที่มา : ปารเมศ ชุติมา (2545 : 55)

แบบจำลองนี้เรียกว่า “การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปัจจัยเดียว” เพราะมีเพียงแค่ปัจจัยเดียวที่นำมาพิจารณา ยิ่งกว่านั้นลำดับในการทดลองจะต้องเป็นแบบสุ่มเพื่อที่จะให้สิ่งแวดล้อมของการทดลองในต่าง ๆ จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากที่สุด ดังนั้นการออกแบบการทดลองแบบนี้จึงเป็นการทดลองที่เรียกว่า การออกแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design) นอกจากนี้อาจจะต้องมีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง ซึ่งเรียกว่า “แบบจำลองผลกระทบคงที่ (Fixed effects model)”

2.4.3.2 การวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปัจจัยของแบบจำลองแบบผลกระทบคงที่ผลกระทบของระดับ (τ_i) มีนิยามเหมือนกับส่วนเบี่ยงเบนจากมัชฌิมรวม

$$\sum_{i=1}^a \tau_i = 0$$

มัชณิมของระดับ i คือ $E(Y_{ij}) \equiv \mu_i = \mu + \tau_i$, $i = 1, 2, \dots, a$ ซึ่งในการทดสอบความเท่ากันของมัชณิม a ระดับ คือ

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_a$$

$$H_1 : \mu_i \neq \mu_j \text{ อย่างน้อยหนึ่งคู่ของ } (i,j)$$

ถ้าหาก H_0 เป็นจริง ทุกระดับจะมีมัชณิมที่เท่ากันคือ μ ซึ่งอาจจะเขียนในรูปสมมุติฐานใหม่ ในรูปของผลการทดสอบระดับ τ_i ได้ดังนี้

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_a$$

$$H_1 : \tau_i \neq 0 \text{ อย่างน้อยหนึ่งคู่ของ } i$$

จากการคาดหมายกำลังสองเฉลี่ย พบร่วมโดยทั่วไป MS_E จะเป็นค่าประมาณที่ไม่จำเอียงของ σ^2 ภายใต้สมมุติฐานหลัก $MS_{\text{treatment}}$ จะเป็นค่าประมาณที่ไม่จำเอียงของ σ^2 เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าสมมุติฐานหลักเป็นเท็จ ค่าคาดหมายของ $MS_{\text{treatment}}$ จะมากกว่า σ^2 ตั้งนั้นหมายในสมมุติฐานรอง ค่าคาดหมายของตัวตั้งของสถิติทดสอบ จะมากกว่าค่าคาดหมายตัวหาร และจะปฏิเสธ H_0 ถ้าค่าสถิติทดสอบมีค่ามากกว่า หรือค่าตกลงในช่วงวิกฤตซึ่งหมายถึงพื้นที่ด้านขวาของค่าวิกฤต ($F_{\alpha, a-1, N-a}$) ตั้งนั้นก็จะปฏิเสธ H_0 และสรุปว่า มีความแตกต่างระหว่างมัชณิมของระดับถ้า

$$F_0 > F_{\alpha, a-1, N-a}$$

เมื่อ

$$F_0 = \frac{SS_{\text{treatment}} / (a - 1)}{SS_E / (N - a)} = \frac{MS_{\text{treatment}}}{MS_E}$$

ซึ่งค่า F_0 สามารถคำนวณโดยการใช้ค่า P – Value ใน การตัดสินใจก็ได้ สรุตรสำหรับการคำนวณผลรวมกำลังสองสามารถหาได้จากการลดรูปของ $MS_{\text{treatment}}$ และ SS_T ซึ่งจะได้

$$SS_T = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^n Y_{ij}^2 - \frac{Y..^2}{N} \quad (2-7)$$

แล้ว

$$SS_{\text{treatment}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a Y_{ij}^2 - \frac{Y..^2}{N} \quad (2-8)$$

ค่าผิดพลาดของผลรวมกำลังสองสามารถหาได้ดังนี้

$$SS_E = SS_T - MS_{\text{treatment}} \quad (2-9)$$

ซึ่งขั้นตอนการทดสอบสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2-3 ซึ่งเรียกว่า “ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance Table)”

ตารางที่ 2.5 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน สำหรับ Fix Effect Model ตัวแปรเดียว


Source of Variance	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F_0
Between treatment	$SS_{\text{treatment}}$	$a - 1$	$MS_{\text{treatment}}$	$F_0 = \frac{SS_{\text{treatment}}}{SS_E}$
Error	SS_E	$N - a$	MS_E	
Total	SS_T	$N - 1$		

ที่มา : ปารเมศ ชูติมา (2545 : 62)


2.4.4 การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอรี

การทดลองส่วนมากในทางปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงผลของปัจจัย (Factor) ตั้งแต่ 2 ปัจจัยขึ้นไป ในกรณี เช่นนี้ การออกแบบเชิงแฟกทอรี จะเป็นวิธีการทดลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเชิงแฟกทอรี หมายถึง การทดลองที่พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของระดับ (Level) ของปัจจัยทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการทดลองนั้น เช่น กรณี 2 ปัจจัยคือ ปัจจัย A ประกอบด้วย a ระดับ และปัจจัย B มี b ระดับ ในการทดลอง 1 เรเพลคเต จะประกอบด้วยการทดลองทั้งหมด ab การทดลอง และเมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องถูกนำมาจัดให้อยู่ในรูปแบบของการออกแบบเชิงแฟกทอรี นั้นคือปัจจัยเหล่านั้นมีการไขว้ (Crossed) ซึ่งกันและกัน

ผลที่เกิดจากปัจจัยหนึ่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผลตอบ (Response) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับของปัจจัยนั้น ๆ ซึ่งเรียกว่า ผลหลัก (Main Effect) เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระดับของปัจจัยหนึ่ง อาจจะพบว่าความแตกต่างของผลตอบที่เกิดขึ้นบนระดับต่าง ๆ ของปัจจัยหนึ่งมีค่าไม่เท่ากันที่ระดับอื่น ๆ ทั้งหมดของปัจจัยนั้น ซึ่งหมายถึงว่า ผลตอบของปัจจัยหนึ่งจะเกิดขึ้นกับระดับของปัจจัยอื่น เรียกเหตุการณ์นี้ว่า การมีอันตรกิริยา (Interaction) ต่อ กันระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

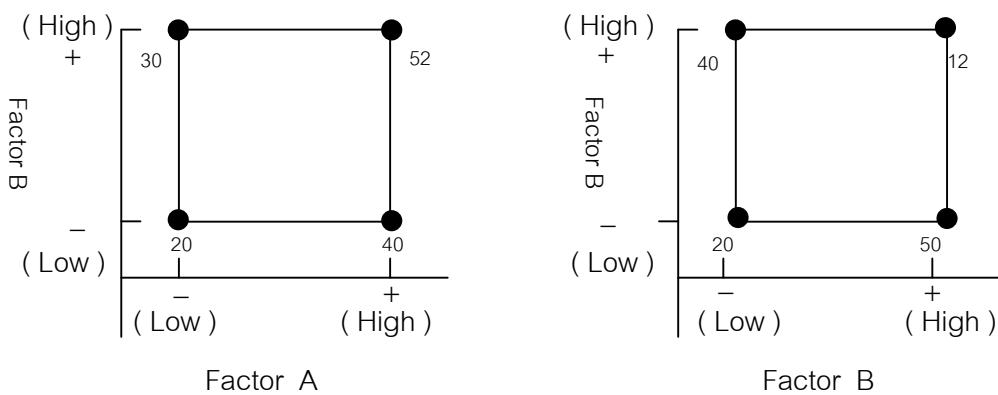

ภาพประกอบที่ 2.5 การออกแบบเชิงแฟกторเรียง 2 ปัจจัย
ที่มา : ภาณุศาส ชุติติมา (2545 : 219)

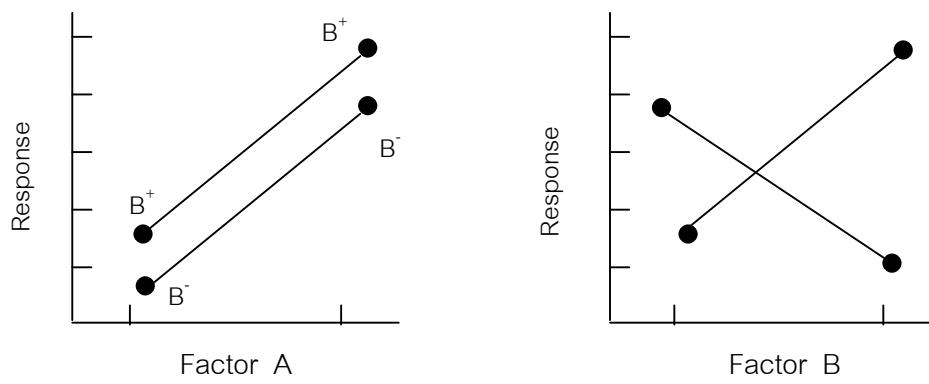

การออกแบบเชิงแฟกторเรียง 2 ปัจจัย
(ไม่มีอันตรกิริยา)

การออกแบบเชิงแฟกторเรียง
(มีอันตรกิริยา)

ภาพประกอบที่ 2.6 แสดงการออกแบบเชิงแฟกторเรียง
ที่มา : ภาณุศาส ชุติติมา (2545 : 220)

2.4.4.1 การออกแบบการทดลองเชิงเฟกทอเรียลแบบ 3 ปัจจัย

เป็นการออกแบบการทดลองที่ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือปัจจัย A มี a ระดับ ปัจจัย B มี ระดับ b และปัจจัย C มี c ระดับ ซึ่งมีจำนวนข้อมูลที่ได้จากการทดลองเท่ากับ abc...n

สำหรับแบบจำลองแบบตายตัว ตัวทดสอบเชิงสถิติที่ใช้ F - Test จำนวนขั้นความเสี่ยงสำหรับ ผลหลักได ๆ มีค่าเท่ากับระดับของปัจจัยจำนวนระดับลบด้วย 1 ซึ่งสามารถเขียนแบบจำลองการ วิเคราะห์ความแปรปรวน 3 ปัจจัยได้ดังนี้

$$Y_{ijkl} = \mu + \tau_i + \beta_j + \gamma_k + (\tau\beta)_{ij} + (\tau\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\tau\beta\gamma)_{ijk} + \epsilon_{ijkl}$$

(2-10)

$$\left. \begin{array}{l} i = 1, 2, \dots, a \\ j = 1, 2, \dots, b \\ k = 1, 2, \dots, c \\ l = 1, 2, \dots, n \end{array} \right\}$$

การคำนวณค่าผลรวมทั้งหมดของกำลังสอง สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$SS_T = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^c \sum_{l=1}^n Y_{ijkl}^2 - \frac{\bar{Y}_{...}^2}{abcn}$$

(2-11)

ค่าผลรวมของกำลังสองของผลหลักหาได้ดังนี้

$$SS_A = \frac{1}{bcn} \sum_{i=1}^a \bar{Y}_{i...}^2 - \frac{\bar{Y}_{...}^2}{abcn}$$

(2-12)

$$SS_B = \frac{1}{acn} \sum_{j=1}^b \bar{Y}_{..j.}^2 - \frac{\bar{Y}_{...}^2}{abcn}$$

(2-13)

$$SS_C = \frac{1}{abn} \sum_{k=1}^c \bar{Y}_{..k.}^2 - \frac{\bar{Y}_{...}^2}{abcn}$$

(2-14)

$$SS_{AB} = \frac{1}{cn} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \bar{Y}_{ij..}^2 - \frac{\bar{Y}_{...}^2}{abcn} - SS_A - SS_B$$

$$= SS_{\text{Subtotals(AB)}} - SS_A - SS_B \quad (2-15)$$

$$SS_{AB} = \frac{1}{bn} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b Y_{i,j,k}^2 - \frac{Y_{...}^2}{abcn} - SS_A - SS_C$$

$$= SS_{\text{Subtotals(AC)}} - SS_A - SS_C \quad (2-16)$$

$$SS_{BC} = \frac{1}{an} \sum_{j=1}^a \sum_{k=1}^b Y_{i,j,k}^2 - \frac{Y_{...}^2}{abcn} - SS_B - SS_C$$

$$= SS_{\text{Subtotals(BC)}} - SS_B - SS_C \quad (2-17)$$

$$SS_{ABC} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^c \sum_{l=1}^n Y_{ijkl}^2 - \frac{Y_{...}^2}{abcn} - SS_A - SS_B -$$

$$\begin{aligned} & SS_C - SS_{AB} - SS_{BC} - SS_{AC} \\ & = SS_{\text{Subtotals(ABC)}} - SS_A - SS_B - SS_C - SS_{AB} - SS_{BC} - SS_{AC} \end{aligned} \quad (2-18)$$

และ

$$SS_E = SS_T - SS_{\text{Subtotals(ABC)}} \quad (2-19)$$

ตารางที่ 2.6 แสดงตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับแบบจำลอง 3 ปัจจัย แบบ Fixed Effect

Source of Variation	Sum of Square	Degrees of Freedom	Mean Square	F_0
A	SS_A	$a - 1$	MS_A	$F_0 = \frac{MS_A}{MS_E}$

ตารางที่ 2.6 (ต่อ)

Source of Variation	Sum of Square	Degrees of Freedom	Mean Square	Mean
				$F_0 = \frac{MS_B}{MS_E}$
B	SS_B	$b - 1$	MS_B	$F_0 = \frac{MS_B}{MS_E}$
C	SS_C	$c - 1$	MS_C	$F_0 = \frac{MS_C}{MS_E}$
AB	SS_{AB}	$(a - 1) - (b - 1)$	MS_{AB}	$F_0 = \frac{MS_{AB}}{MS_E}$
AC	SS_{AC}	$(a - 1) - (c - 1)$	MS_{AC}	$F_0 = \frac{MS_{AC}}{MS_E}$
BC	SS_{BC}	$(b - 1) - (c - 1)$	MS_{BC}	$F_0 = \frac{MS_{BC}}{MS_E}$
ABC	SS_{ABC}	$(a - 1) - (b - 1) - (c - 1)$	MS_{ABC}	$F_0 = \frac{MS_{ABC}}{MS_E}$
Error	SS_E	$abc(n - 1)$	MS_E	
Total	SS_T	$abcn - 1$		

ที่มา : ปารเมศ ชุติมา (2545 : 240)

2.4.4.2 การออกแบบการทดลองเชิงแฟกторเรียลแบบ 3^k

การออกแบบเชิงแฟกторเรียล 3^k หมายถึง การออกแบบเชิงแฟกטורเรียลที่แต่ละปัจจัยประกอบด้วย 3 ระดับ กำหนดให้สัญลักษณ์ของปัจจัยและอันตรกิริยาแทนด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ และระดับทั้งสามของแต่ละปัจจัยมีค่าเป็น ตัว ปานกลาง และสูง สัญลักษณ์ที่ใช้แทนระดับทั้งสามอาจจะใช้ตัวเลข 0 (ตัว) 1 (ปานกลาง) 2 (สูง) การทดลองร่วมปัจจัยในการออกแบบ 3^k จะแทนด้วยตัวเลข

K ตัว โดยที่ตัวเลขตัวเลขแทนของระดับปัจจัย A, ตัวเลขตัวที่สองแทนระดับของปัจจัย B, ..., และตัวเลขที่ K แทนที่ระดับปัจจัย K ตัวอย่างเช่น ในการออกแบบ 3^2 ตัวเลข 00 หมายถึง การทดลองร่วมปัจจัยที่ 1 ทั้ง A และ B อยู่ที่ระดับต่ำ, 01 หมายถึง การทดลองร่วมปัจจัยที่ A อยู่ที่ระดับต่ำ และ B อยู่ที่ระดับปานกลาง

ในการออกแบบ 3^k เมื่อปัจจัยมีลักษณะเป็นเชิงปริมาณเจาะแทนระดับต่ำ ปานกลาง และสูง ด้วย -1, 0 และ 1 ตามลำดับ ซึ่งการใช้สัญลักษณ์นี้จะทำให้ง่ายในการสร้างแบบจำลองทดสอบโดยของผลตอบที่เกิดจากแต่ละระดับของปัจจัย ตัวอย่างเช่น การออกแบบ 3^2 ในสมการที่ 2-20 ให้ X_1 แทนปัจจัย A และ X_2 แทนปัจจัย B แบบจำลอง ของความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ X_1 และ X_2 สามารถแสดงโดย

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 + \varepsilon \quad (2-20)$$

สังเกตว่าจะมีระดับที่สามของปัจจัยเพิ่มเข้ามาในแบบจำลอง ซึ่งทำให้สามารถที่จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบและปัจจัยที่สนใจในลักษณะที่เป็นสมการแบบคุณตริติก(Quadratic)

2.4.4.2 การออกแบบการทดลองเชิงแฟกторเรียลแบบ 3^3

สมมติว่ามีปัจจัยอยู่ 3 ปัจจัย (A, B และ C) ที่อยู่ในความมั่นใจ แต่ละปัจจัยประกอบด้วย 3 ระดับ ซึ่งถูกจัดอยู่ในรูปแบบของการทดลองเชิงแฟกторเรียล การออกแบบในกรณีนี้เรียกว่า การออกแบบเชิงแฟกторเรียลแบบ 3^3 การทดลองนี้จะประกอบด้วยการทดลองร่วมปัจจัยจำนวน 27 การทดลอง ดังนั้น จะมีระดับขั้นสุดท้ายเท่ากับ 26 ผลลัพธ์แต่ละตัวจะมีระดับขั้นสุดท้ายเท่ากับ 2 อันตรกิริยาแบบสองปัจจัยแต่ละตัวจะมีระดับขั้นความเสี่ยงเท่ากับ 4 และอันตรกิริยาแบบสามปัจจัยจะมีขั้นระดับความเสี่ยงเท่ากับ 8 ถ้าทำการทดลองทั้งสิ้น ก เรophilicete จะมีระดับขั้นความเสี่ยงรวมเท่ากับ $g3^3 - 1$ และมีค่าความผิดพลาดของระดับขั้นความเสี่ยงเท่ากับ $3^3(n - 1)$

2.4.4.3 การบล็อกในการออกแบบเชิงแฟกتورเรียล

ปกติการออกแบบเชิงแฟกטורเรียลจะเป็นแบบสุ่มบริบูรณ์ (Completely Randomized) แต่ในบางครั้งเราพบว่าการทดลองในบางครั้งให้ผลไม่คุ้มค่าในทางปฏิบัติ เช่นการปราศจากสิ่งรบกวน

ในการทดลองอาจทำให้เราต้องทำการทดลองภายใต้ขอบเขตจำกัดหรือบล็อก พิจารณาการทดลองเชิงแฟกทอร์เรียลแบบ 2 ปัจจัย (A และ B) ซึ่งมี g เรพลิเคต แบบจำลองเชิงเส้นทางสถิติของ การทดลองนี้สามารถเขียนเป็น

$$Y_{ijk} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk} \quad \left\{ \begin{array}{l} i = 1, 2, \dots, a \\ j = 1, 2, \dots, b \\ k = 1, 2, \dots, n \end{array} \right. \quad (2-21)$$

โดยที่ τ_i , β_j และ $(\tau\beta)_{ij}$ แทนผลของปัจจัย A, B และปฏิสัมพันธ์ของ AB ตามลำดับ สมมติว่าในการดำเนินการทดลองนี้ เราต้องการวัดถูกต้องอย่างหนึ่ง ซึ่งวัดถูกต้องนี้มีขนาดรุ่นไม่พอดีเพียงที่จะทำการทดลองร่วมปัจจัยทั้งหมด abn การทดลองให้เกิดขึ้นจากวัดถูกต้องรุ่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าขนาดรุ่นมีวัดถูกต้องเพียงพอสำหรับทำ ab การทดลอง ตั้งนั้นทางเลือกของการทดลองคือการออกแบบให้ g เรพลิเคตแยกออกจากกัน และการทดลองแบบ 1 เรพลิเคตของการทดลอง เชิงแฟกทอร์เรียลจะถูกดำเนินการในแต่ละบล็อก และแบบจำลองสามารถเขียนได้ดังนี้

$$Y_{ijk} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} + \delta_k + \varepsilon_{ijk} \quad \left\{ \begin{array}{l} i = 1, 2, \dots, a \\ j = 1, 2, \dots, b \\ k = 1, 2, \dots, n \end{array} \right. \quad (2-22)$$

โดยที่ δ_k คือผลที่เกิดจากการบล็อกครั้งที่ k แน่นอนว่าภายในบล็อกลำดับของการทดลองร่วมปัจจัยที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบ Completely Randomized Blocking

ซึ่งในการวิเคราะห์ความแปรปรวนกรณีนี้ จะคล้ายคลึงกับตารางการออกแบบเชิงแฟกทอร์เรียล โดยที่ผลรวมของกำลังสองของความผิดพลาดจะถูกทำให้ลดลงด้วยค่าผลรวมของกำลังสองของบล็อก เราจะหาค่าผลรวมของกำลังสองของบล็อกได้จากผลรวมของกำลังสองระหว่าง g ผลรวมของบล็อกทั้งหมด (Y_{ijk})

การคำนวณค่าผลรวมทั้งหมดของกำลังสอง สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$SS_T = \sum \sum \sum Y_{ijk}^2 - \frac{\bar{Y}_{...}^2}{abn} \quad (2-23)$$

ค่าผลรวมของกำลังสองของผลหลักหาได้ดังนี้

$$SS_{Blocks} = \frac{1}{ab} \sum_k Y_{..k}^2 - \frac{\bar{Y}_{...}^2}{abn} \quad (2-24)$$

$$SS_A = \frac{1}{bn} \sum_i Y_{i..}^2 - \frac{\bar{Y}_{...}^2}{abn} \quad (2-25)$$

$$SS_B = \frac{1}{an} \sum_j Y_{..j}^2 - \frac{\bar{Y}_{...}^2}{abn} \quad (2-26)$$

$$\begin{aligned} SS_{AB} &= \frac{1}{n} \sum_i \sum_j Y_{ij.}^2 - \frac{\bar{Y}_{...}^2}{abn} - SS_A - SS_B \\ &= SS_{Subtotals(AB)} - SS_A - SS_B \end{aligned} \quad (2-27)$$

และ

$$SS_E = SS_T - SS_{AB} - SS_A - SS_B - SS_{Blocks} \quad (2-28)$$

ตารางที่ 2.7 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการออกแบบแบบเชิงแฟกทอเรียล 2 ปัจจัยแบบบล็อกบริบูรณ์เขิงสุ่ม

Source of Variation	Sum of Square	Degrees of Freedom	Mean Square	F ₀
Blocks	SS _{Blocks}	n - 1	MS _{Blocks}	
A	SS _A	a - 1	MS _A	$\frac{MS_A}{MS_E}$

ตารางที่ 2.7 (ต่อ)

Source of Variation	Sum of Square	Degrees of Freedom	Mean Square	F ₀
B	SS _B	b - 1	MS _B	$\frac{MS_B}{MS_E}$
AB	SS _{AB}	(a - 1) (b - 1)	MS _{AB}	$\frac{MS_{AB}}{MS_E}$
Error	SS _E	(ab - 1) (n - 1)	MS _E	
Total	SS _T	abn - 1		

ที่มา : ปารเมศ ชุติมา (2545 : 247)

การบล็อกอาจเกิดขึ้นในรุ่นของวัตถุดิบ หรือในทางปฏิบัติอาจจะมีเหตุการณ์อิกหลายอย่างที่จะทำให้เกิดข้อจำกัดขึ้นได้ เช่น เวลา คณานวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเราไม่สามารถทำการทดลองเชิงแฟกторเรียลทั้งหมดให้เสร็จภายในวันเดียวได้ ดังนั้นผู้ทำการทดลองอาจจะต้องทดลอง REPLI เครดิตแรกในวันที่ 1 เครดิตที่ 2 ในวันที่ 2 และต่อๆ ไป เช่นนี้ดังนั้นในกรณีนี้การทดลองในแต่ละวันจะเป็นบล็อกของทำการทดลอง

2.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (Multivariate Analysis of Variance)

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรหลายตัวเรียกว่า การวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate analysis) เทคนิคดังกล่าวสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่เป็นการทดลองที่มีการควบคุม ไปจนกระทั่งงานวิจัยที่หาความสัมพันธ์ การวิเคราะห์หลายตัวแปรเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายตัว ใช้เรียกกันใน 3 กรณีคือ ตัวแปรตามมากกว่า 1 ตัว ตัวแปรตัวมากกว่า 1 ตัว และ ตัวแปรมากกว่า 1 ตัว

ในกรณีการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (Multivariate Analysis of Variance – MANOVA) นั้นจะให้ผลดีเมื่อตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันปานกลาง ถ้าความสัมพันธ์เหล่านั้นสูงมากไปทำให้มีความคลุมเครือในผลการวิเคราะห์ได้ ส่วนตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กันต่ำมากไปหรือไม่สัมพันธ์กันนั้น การวิเคราะห์หลายตัวแปรให้ผลพอกับการวิเคราะห์หนึ่งตัวแปร

ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร
ในการวิเคราะห์หลายตัวแปรต้องมีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นว่าเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งอาจส่งผล
ต่อการวิเคราะห์ได้ถ้าไม่เป็นจริง ข้อตกลงเบื้องต้นใน MANOVA มี 3 ประการคือ

1. ข้อมูลตัวแปรตามมีความเป็นอิสระ (Independence)
2. ข้อมูลตัวแปรตามทุกตัวที่ศึกษามีการแจกแจงปกติหลายตัวแปร (Multivariate normal distribution)
3. เมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม ของตัวแปรตามที่ศึกษาในแต่ละกลุ่มเท่ากัน (Homogeneity of variance-covariance matrices)

2.5.1 ความเป็นอิสระ (Independence)

ข้อมูลแต่ละตัวต้องมีความเป็นอิสระแก่กัน ผู้วิจัยต้องตรวจสอบความเป็นอิสระในแต่ละกลุ่มต่างๆ ซึ่งความบกพร่องในเรื่องนี้เพียงเล็กน้อยสามารถมีผลกระทำต่อทั้งระดับนัยสำคัญและพาวเวอร์ ของสถิติ F ใน ANOVA ได้มาก (และมีผลกระทำในทำนองเดียวกับ MANOVA ด้วย) นั้นคือทำให้ ระดับ α ที่ใช้จริงมีค่าสูงกว่าระดับ α ที่ระบุได้หมายเหตุ ความไม่เป็นอิสระของข้อมูลวัดได้

$$R = \frac{MS_b - MS_w}{MS_b + (n-1)MS_w} \quad (2-29)$$

ด้วยสหสัมพันธ์ภายในชั้น (Intraclass correlation –R) เมื่อ MS_b และ MS_w เป็นตัวเศษและ ส่วนในการคำนวณสถิติ F และ n เป็นจำนวนข้อมูลใน 1 กลุ่ม

2.5.2 การแจกแจงปกติหลายตัวแปร (Multivariate normality)

ตัวแปรแต่ละตัวมีการแจกแจงปกติตามที่ใช้ใน ANOVA บางกับคุณสมบัติอื่นๆดังนี้

1. การเขื่อมโยงตัวแปรเชิงเส้นตรงๆ จะมีการแจกแจงปกติหลายตัวแปร
2. ชุดอยู่ทุกชุดของตัวแปรจะมีการแจกแจงปกติหลายตัวแปร ข้อนี้นำไปสู่การแจกแจงปกติ สองตัวแปร (Bivariate normality) สำหรับตัวแปรทุกคู่

การแจกแจงปกติสองตัวแปรแสดงได้ด้วยการลงจุด (Scatter plots) ของตัวแปรแต่ละคู่ซึ่งจะ เป็นรูปวงรี (Ellipse) ถ้าตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน ยิ่งตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูงรูปวงรีจะ扁平อยู่ ขึ้นดังนั้นการลงจุดของตัวแปรแต่ละคู่ใช้เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งในการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น


ได้เมื่อเวคเตอร์ y มีการแจกแจงเป็นปกติหลายตัวแปร (สมมติ 2 ตัวแปร) โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น μ และความแปรปรวน Σ นั้นคือ

$$\mu = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{bmatrix} \quad (2-30)$$

พังค์ชันความหนาแน่นของการแจกแจงปกติสองตัวแปร (Bivariate normal density function) เมื่อ $\rho > 0$ แสดงเป็นรูปวงรีที่มีจุดศูนย์กลางที่ (μ_1, μ_2) ซึ่งเรียกว่าเซ็นทรอยด์ของการแจกแจง (Centroid of the distribution) อย่างไรก็ได้ถ้าพบว่าข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น ผู้วิจัยสามารถแปลงข้อมูลให้มีการแจกแจงปกติได้ โดยวิธีต่างๆ เช่น การยกกำลังสอง การถอดราก ที่สอง การหาส่วนกลับ การหาค่าผลการวิธีม เป็นต้น


2.5.2.1 การตรวจสอบการแจกแจงปกติหนึ่งตัวแปร

มีวิธีมากมายทั้งวิธีใช้กราฟและไม่ใช้กราฟในการทดสอบการแจกแจงปกติสำหรับตัวแปรแต่ละตัว วิธีหนึ่งก็คือการลงจุด Q-Q (Q-Q plots) จุดเหล่านี้มาจากการคำนวณไทล์ (Quantile) ที่คำนวนจากกลุ่มตัวอย่างและค่าคงที่คาดหวังจากการแจกแจงปกติ ถ้าจุดเหล่านี้เรียงตัวเกือบเป็นเส้นตรง ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงปกติก็ยอมรับได้ และอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการใช้กราฟคือ การตรวจสอบชิสโตแกรมของตัวแปรตามในแต่ละตัวในแต่ละกลุ่ม

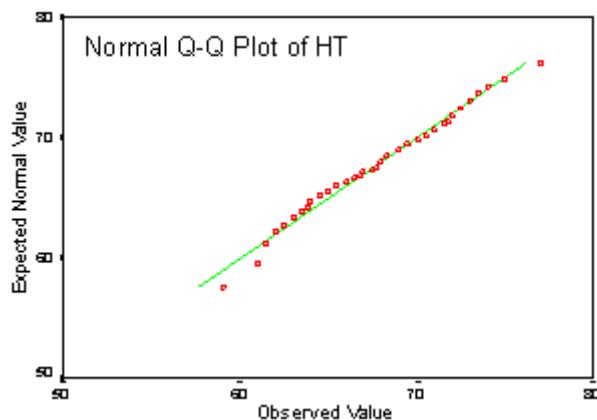

ภาพประกอบที่ 2.7 แสดง Normal Q-Q plot

ที่มา http://149.170.199.144/new_rd/contents/goodfit.htm(8/2/2548)

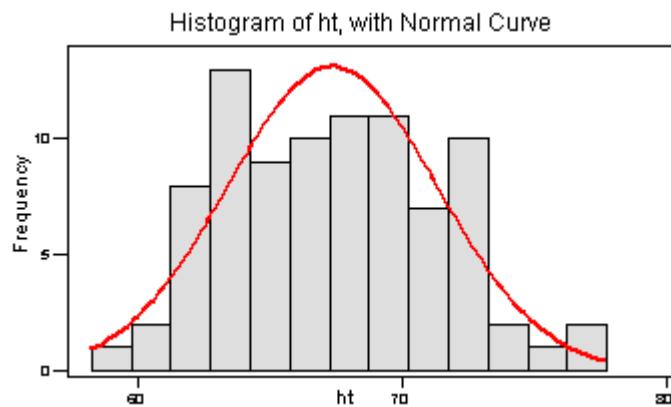

ภาพประกอบที่ 2.8 แสดง Histogram plot

ที่มา http://149.170.199.144/new_rd/contents/goodfit.htm(8/2/2548)

นอกจากนี้ยังดูได้จาก Stem and leaf plots และ Box plots ได้อีกด้วย สำหรับวิธีการที่ไม่ใช้กราฟมี สถิติไอ-คี-สแควร์ทดสอบความพอเหมาะ Komogorov-Smirnov และ Shapiro –Wlik นอกจากนี้ยังมี สมประสิทธิ์ความเบี้ยว (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis)

2.5.2.2 การตรวจสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปร

วิธีการตรวจสอบการแจกแจงปกติหลายตัวแปรสามารถกระทำได้ด้วยการคำนวณค่า Mahalanobis distances (D^2) สำหรับข้อมูลแต่ละตัวและลงจุดที่คำนวณได้นี้กับค่าเบอร์เจ็นไท์ล์ของ ไอ-สแควร์ ถ้าประชากรมีการแจกแจงปกติหลายตัวแปรและทั้ง n และ $n-p$ มีค่าสูงกว่า 25 (โดยประมาณ) แต่ละค่าของ D^2 จะมีลักษณะเหมือน ไอ-สแควร์

2.5.3 การเท่ากันของเมทริกซ์ความแปรปรวน – แปรปรวนร่วม

ในกรณีของ MANOVA ซึ่งมีตัวแปรตามหลายตัว ในแต่ละกลุ่มเราต้องหาเมทริกซ์ของความแปรปรวน – แปรปรวนร่วม S (S เป็นค่าประมาณของเมทริกซ์ ความแปรปรวน – แปรปรวนร่วมของประชากรซึ่งใช้สัญลักษณ์ \sum) ถ้าข้อตกลงเบื้องต้นนี้เป็นจริง เมทริกซ์ S ในแต่ละกลุ่มต้องเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมาก ซึ่งสถิติที่ใช้ทดสอบคือ สถิติบ็อกซ์ (Box test) ถ้าพบว่าไม่มีนัยสำคัญแสดงว่าดำเนินการทดสอบสมมติฐานได้ แต่ถ้าพบว่ามีนัยสำคัญ เมื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากันควรแปลงข้อมูลเพื่อให้ได้เมทริกซ์ของความแปรปรวน-แปรปรวนร่วมที่เท่ากัน ถ้าขนาดของกลุ่มต่างกันมากให้เปรียบเทียบค่า $|S|$ ของกลุ่มต่างๆ ว่ามีขนาดสอดคล้องกับขนาดกลุ่มหรือไม่แล้ว

ปรับค่าระดับ α ในกรณีที่ค่า $|S|$ และขนาดกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะสมชื่นไม่เป็นไปตามระบบ ผลกระทบที่มีต่อ α จะไม่รุนแรงเนื่องจากมีการตัดผลกรอบกันเอง

2.6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรสำหรับกรณีหลายแฟคเตอร์

การวิเคราะห์ความแปรปรวนในแบบแผนที่มีสองแฟคเตอร์ทำให้ผู้วิจัยสามารถศึกษาผลร่วมของสองแฟคเตอร์ที่มีต่อตัวแปรตาม ซึ่งเรียกว่าผลของปฏิสัมพันธ์ (Interaction effect) นอกจากนี้การทดสอบผลของทวีทเม่นยังมีพาวเวอร์สูงกว่าแบบแผนแฟคเตอร์เดียว ซึ่งแบบแผนการวิเคราะห์แบบ MCRF-IJ (Multivariate completely randomized factorial design) สามารถเขียนโมเดลการวิเคราะห์ดังนี้

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + \epsilon_{ijk} \quad (2-31)$$

โดยที่ $\epsilon_{ijk} \sim N(0, \Sigma)$

ตารางที่ 2.8 แสดงรูปแบบข้อมูลการวิเคราะห์แบบ MCRF-IJ

$$\begin{bmatrix} y'_{111} \\ y'_{112} \\ y'_{121} \\ y'_{122} \\ y'_{131} \\ y'_{132} \\ y'_{211} \\ y'_{212} \\ y'_{221} \\ y'_{222} \\ y'_{231} \\ y'_{232} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_{11} & \mu_{12} & \dots & \mu_{1p} \\ \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1p} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2p} \\ \beta_{11} & \beta_{12} & \dots & \beta_{1p} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \dots & \beta_{2p} \\ \beta_{31} & \beta_{32} & \dots & \beta_{3p} \\ \gamma_{111} & \gamma_{112} & \dots & \gamma_{11p} \\ \gamma_{121} & \gamma_{122} & \dots & \gamma_{12p} \\ \gamma_{131} & \gamma_{132} & \dots & \gamma_{13p} \\ \gamma_{211} & \gamma_{212} & \dots & \gamma_{21p} \\ \gamma_{221} & \gamma_{222} & \dots & \gamma_{22p} \\ \gamma_{231} & \gamma_{232} & \dots & \gamma_{23p} \end{bmatrix} + E$$

ที่มา : พจนบัญชี คณิตศาสตร์ (2545 : 205)

รูปโมเดล GLM (General linear model) ในกรณีทั่วไปคือ

$$\begin{matrix} Y \\ N \times p \end{matrix} = \begin{matrix} X \\ N \times q \end{matrix} \begin{matrix} B \\ q \times p \end{matrix} + \begin{matrix} E \\ N \times p \end{matrix} \quad (2-32)$$

สมมติกในแต่ละแ豢ในเมทริกซ์ Y คือ y'_{ijk} เป็นข้อมูล p ตัวดังนี้

$$\begin{matrix} Y \\ N \times p \end{matrix} = \begin{matrix} X \\ N \times p \end{matrix} \begin{matrix} B \\ q \times p \end{matrix} + \begin{matrix} E \\ N \times p \end{matrix} \quad (2-33)$$

สัญลักษณ์นอกนั้นยังเหมือนเดิมเมื่อกำหนดเงื่อนไขต่อไปนี้ให้กับโมเดล

$$\sum_{i=1}^I \alpha_i = 0 \quad (2-34)$$

$$\sum_{j=1}^J \beta_j = 0 \quad (2-35)$$

$$\sum_{i=1}^I \gamma_{ij} = 0 \quad (2-36)$$

$$\sum_{j=1}^J \gamma_{ij} = 0 \quad (2-37)$$

(แต่ละเวคเตอร์มีขนาด $p \times 1$)

ดังนั้นพารามิเตอร์ในโมเดลสำหรับ MCRF-IJ สามารถประมาณได้ดังนี้

$$\hat{\mu} = \bar{y} \quad (2-38)$$

$$\hat{\alpha}_i = \bar{y}_{i..} - \bar{y}_{...} \quad (2-39)$$

$$\hat{\beta}_j = \bar{y}_{.j} - \bar{y}_{i..} - \bar{y}_{...} \quad (2-40)$$

$$\hat{\gamma}_{ij} = \bar{y}_{ij} - \bar{y}_{i..} - \bar{y}_{.j} + \bar{y}_{...} \quad (2-41)$$

ตารางที่ 2.9 แสดง MANOVA Table สำหรับแบบแผน MCRF-IJ

Source	df	SSCP
A (Row)	I-1	SSCP _A
B (Column)	J-1	SSCP _B
AB (Interaction)	(I-1)(J-1)	SSCP _{AB}
w (with in group)	N-IJ	SSCP _w
Total	N-1	SSCP _{Total}

ที่มา : ผจงจิต อินทสุวรรณ (2545 : 206)

โดยที่ค่าของเทอม SSCP ต่างๆ คำนวณได้จากสูตรดังนี้

$$SSCP_A = Jn_{ij} \sum_{i=1}^I (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..}) (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})' \quad (2-42)$$

$$SSCP_B = In_{ij} \sum_{j=1}^J (\bar{y}_{j.} - \bar{y}_{..}) (\bar{y}_{j.} - \bar{y}_{..})' \quad (2-43)$$

$$SSCP_{AB} = n_{ij} \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (\bar{y}_{ij} - \bar{y}_{i.} - \bar{y}_{j.} + \bar{y}_{..}) (\bar{y}_{ij} - \bar{y}_{i.} - \bar{y}_{j.} + \bar{y}_{..})' \quad (2-44)$$

$$SSCP_w = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^{n_{ij}} (\bar{y}_{ijk} - \bar{y}_{ij}) (\bar{y}_{ijk} - \bar{y}_{ij})' \quad (2-45)$$

เทอม SSCP เหล่านี้ใช้ทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้

สมมติฐานเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ (Interaction effect)

$$H_{0(AB)} : \gamma_{ij} = 0 \text{ สำหรับทุกคู่ } (ij)$$

$$H_{1(AB)} : \gamma_{ij} \neq 0 \text{ อ่าย่างน้อยหนึ่งตัว}$$

สมมติฐานเกี่ยวกับผลของแฟคเตอร์ A

$$H_{0(A)} : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_i = 0$$

$$H_{1(A)} : \alpha_i \neq 0 \text{ อ่าย่างน้อยหนึ่งตัว}$$

สมมติฐานเกี่ยวกับผลของแฟคเตอร์ B

$$H_{0(B)} : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_j = 0$$

$$H_{1(B)} : \beta_j \neq 0 \text{ อ่ายางน้อยหนึ่งตัว}$$

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน

สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานมีทั้งหมดสี่ตัวคือ Wilk's lambda , Roy , Layley-Hotelling และ Pillai ซึ่งสถิติทุกตัวจะให้ผลเหมือนกัน

สำหรับสถิติ Wilks' Λ นั้นใช้ likelihood ratio ซึ่งมีสูตรในการคำนวณดังนี้

$$= \frac{|SSCP_W|}{|SSCP_{AB} + SSCP_W|} \quad \text{ใช้ทดสอบ } H_{0(AB)} \quad (2-46)$$

$$= \frac{|SSCP_W|}{|SSCP_A + SSCP_W|} \quad \text{ใช้ทดสอบ } H_{0(A)} \quad (2-47)$$

$$= \frac{|SSCP_W|}{|SSCP_B + SSCP_W|} \quad \text{ใช้ทดสอบ } H_{0(B)} \quad (2-48)$$

และ H_0 จะถูกปฏิเสธเมื่อ Λ มีค่าต่ำ การใช้การทดสอบ likelihood นี้มีเงื่อนไขว่า $p \leq J(n-1)$
เพื่อให้ $SSCP_W$ เป็น positive definite ซึ่งค่าไオเกนของเมทริกซ์ทุกค่าเป็นบวก

ในกรณีกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ และในแต่ละเซลล์มี n เท่ากับสถิติ Wilk's lambda

สามารถประมาณเป็น โค-สแควร์ได้ H_0 ต่างๆจะถูกปฏิเสธด้วยเงื่อนไขดังนี้

$H_{0(AB)}$ จะถูกปฏิเสธที่ระดับ α ถ้า

$$- \left[IJ(n-1) - \frac{P + 1 - (I-1)(J-1)}{2} \right] \ln \wedge > \alpha \chi^2_{p(I-1)(J-1)} \quad (2-49)$$

$H_{0(A)}$ จะถูกปฏิเสธที่ระดับ α ถ้า

$$- \left[IJ(n-1) - \frac{P + 1 - (I-1)(J-1)}{2} \right] \ln \wedge > \alpha \chi^2_{p(I-1)} \quad (2-50)$$

$H_{0(B)}$ จะถูกปฏิเสธที่ระดับ α ถ้า

$$- \left[IJ(n-1) - \frac{P + 1 - (I-1)(J-1)}{2} \right] \ln \wedge > \alpha \chi^2_{p(J-1)} \quad (2-51)$$

เมื่อ $\alpha \chi^2_{df}$ เป็น α เปอร์เซ็นต์ทอล์บันของการแจกแจงโค-สแควร์ที่มี df ที่กำหนด